


METTLER TOLEDO

Gebruiksaanwijzing


METTLER TOLEDO

Spider BC Telwegers

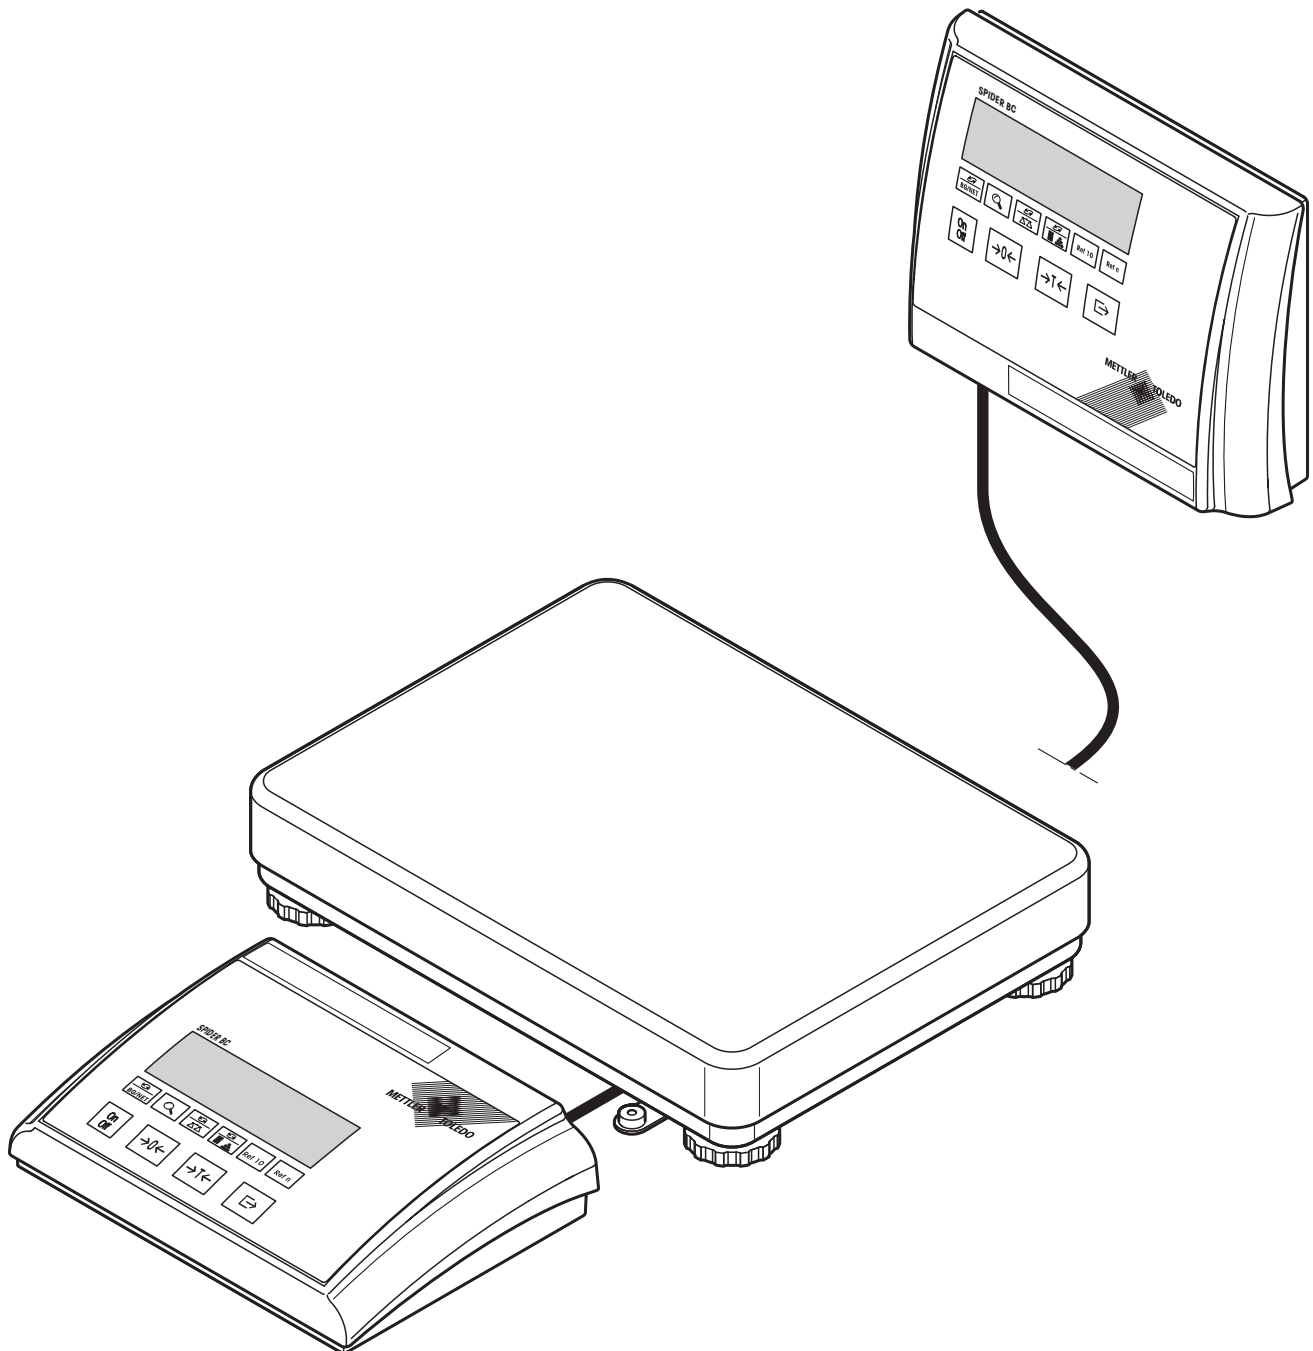


Uw Spider BC-weger in één oogopslag


Overzicht

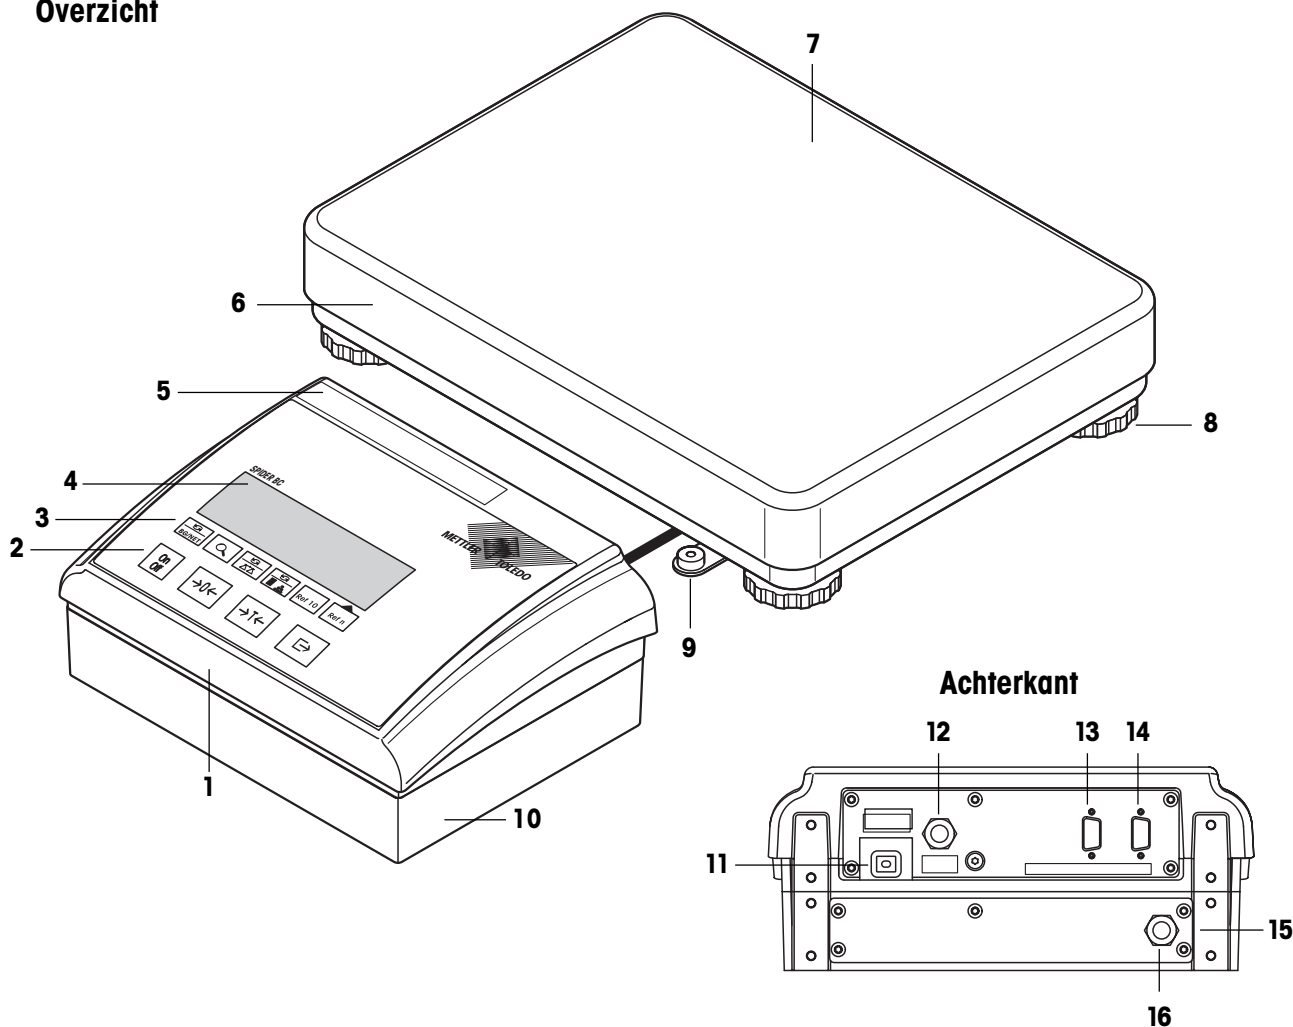

Display

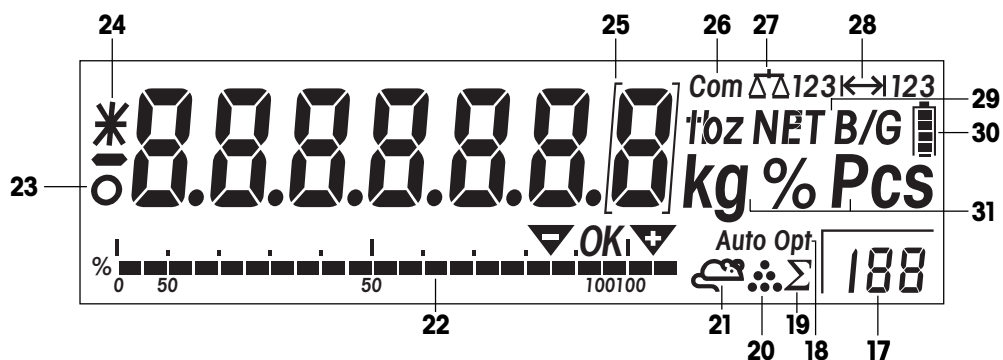

Toetsenbord

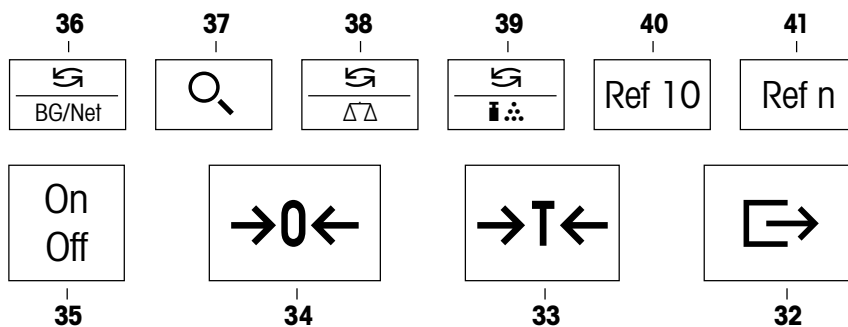

Overzicht

- 1 Terminal (desktop-versie)
- 2 Bedieningstoetsen (zie de detailafbeelding)
- 3 Functietoetsen (zie detailafbeelding)
- 4 Display (zie detailafbeelding)
- 5 Typeplaatje
- 6 Weegbrug
- 7 Weegschaal
- 8 Stelpoten
- 9 Libel (alleen bij geijkte wegers)
- 10 OptionPac (optioneel)

Achterzijde

- 11 Netkabel
- 12 Aansluitkabel wegerbrug
- 13 Tweede interface RS232C of RS422/485 (optioneel)
- 14 RS232C-interface (standaard)
- 15 OptionPac (optioneel)
- 16 Analoge interface (optioneel)

Display

- 17 Display variabel referentieaantal
- 18 Automatische referentie-optimalisering
- 19 Sommensymbool (zonder functie)
- 20 Stuktelsymbool
- 21 Display dynamisch wegen
- 22 Statisch display weegbereik
- 23 Stilstandscontrole
- 24 Gewijzigde resolutie (alleen bij geijkte wegers)
- 25 Ijkklemmen (alleen bij geijkte wegers met $e = 10d$)
- 26 Actieve interface (wordt alleen weergegeven, indien er meer dan één interface ingebouwd is)
- 27 Actieve weger (bij 2-weger-systemen)
- 28 Weegbereikswaergave
- 29 Symbolen voor netto/bruto gewicht
- 30 Opladtoestandswaergave voor de accu (alleen bij wegers met accu)
- 31 Weegeenheid

Toetsenbord

- 32 Transfertoets
- 33 Tarratoets
- 34 Nul-terugzettoets
- 35 In-/uitschakeltoets
- 36 Omschakeling bruto/netto gewichtswaergave
- 37 Hogere resolutie van de gewichtswaergave in de weegmodus resp. gewichtswaergave van een afzonderlijk element in de telmodus. Wordt 3 seconden lang weergegeven
- 38 Omschakeling weger 1/weger 2 (referentieweger en hoeveelheidweger) in 2-weger-toepassing
- 39 Omschakeling aantal stuks/gewichtswaergave
- 40 Referentiebepaling met 10 stukken
- 41 Referentiebepaling met variabel referentie-aantal

Inhoud

1	Ingebruikname	6
1.1	Belangrijke aanwijzingen	6
1.2	Uitpakken en omvang van de levering controleren	6
1.3	Veiligheid en milieu	6
1.4	Standplaatskeuze of standplaatsverandering	7
1.5	Stroomvoorzorging aansluiten	7
2	Wegen	8
2.1	In-/Uitschakelen en op nul zetten	8
2.2	Eenvoudig wegen	8
2.3	Wegen met tarra	9
2.4	Wegen met 2-weger-systemen	9
2.5	Dynamisch wegen	10
3	Stuktelling	11
3.1	Componenten in het reservoir intellen	11
3.2	Componenten uit het reservoir uittellen	12
3.3	Automatische referentie-optimalisering	12
3.4	Optelmodus	13
3.5	Aantallen tellen met twee-weger-systemen	13
4	Het menu	14
4.1	Overzicht en bediening	14
4.2	Oproepen van het menu en ingave van het paswoord	14
4.3	Menu-overzicht	15
4.4	Wegerinstellingen (SCALE)	17
4.4.1	Weger bijstellen/kalibreren (SCALE → Cal)	17
4.4.2	Weergavenauwkeurigheid en weegeenheid (SCALE → Display)	18
4.4.3	Automatisch tarreren (SCALE → A-Tare)	18
4.4.4	Automatische nulpuntcorrectie (SCALE → A-Zero)	18
4.4.5	Automatisch opslaan van tarra- en nulwaarde (SCALE → Restart)	19
4.4.6	Aanpassing aan de omgevingsomstandigheden en aan de weegsoort (SCALE → Filter)	19
4.4.7	Wegerinstellingen op fabrieksinstellingen terugzetten (SCALE → Reset)	19
4.5	Toepassingsinstellingen (APPLICATION)	20
4.5.1	Instellingen voor de stuktelling (APPLICATION → Count)	20
4.5.2	Activering van de dynamische weegfunctie (APPLICATION → Dynamic)	20
4.5.3	Toepassingsinstellingen op fabrieksinstellingen terugzetten (APPLICATION → Reset)	21
4.6	Terminalinstellingen (TERMINAL)	21
4.6.1	Stand-by, energiebesparingsmodus en displayverlichting (TERMINAL → Device)	21
4.6.2	Paswoord voor de menufoegang (TERMINAL → Access)	22
4.6.3	Terminalinstellingen op fabrieksinstellingen terugzetten (TERMINAL → Reset)	22

4.7	Interfaces configureren (COMMUNICATION)	23
4.7.1	Bedrijfsmodus van de interface (COMMUNICATION → Mode)	23
4.7.2	Communicatieparameters (COMMUNICATION → Parameters)	24
4.7.3	Instellingen voor protocolafdruk (COMMUNICATION → Definition String)	25
4.7.4	Invoegen van regelopvoeren in het protocol (COMMUNICATION → Add Line Feed)	26
4.7.5	Interfaces op fabrieksinstellingen terugzetten (COMMUNICATION → Reset)	26
4.8	Diagnose en afdrukken van de menu-instellingen (DIAGNOSTICS)	26
4.8.1	Controleren van het toetsenbord (DIAGNOSTICS → Keyboard)	27
4.8.2	Controleren van het display (DIAGNOSTICS → Display)	27
4.8.3	Weergave van het serienummer (DIAGNOSTICS → SNR)	27
4.8.4	Afdrukken van de menu-instellingen (DIAGNOSTICS → List)	27
4.8.5	Terugzetten van alle menu-instellingen (DIAGNOSTICS → Reset All)	28
4.9	Opslaan van de instellingen en verlaten van het menu (End)	28
5	Verdere belangrijke informatie	29
5.1	SICS-interfacecommando's	29
5.1.1	Voorwaardmtie tussen weger en PC	29
5.1.2	Ondersteunde SICS-commando's	29
5.1.3	Wegerspecifiek SICS-commbepaling van het protocolhoofd ("Header")	29
5.1.4	Aanwijzingen m.b.t. de netwerktoepassing via de optionele interface RS422/485	30
5.2	Gebeurtenis- en foutmeldingen	30
5.3	Voorbeeldprotocollen	31
5.4	Aanwijzingen m.b.t. de reiniging	31
6	Technische gegevens, interfaces en toebehoren	32
6.1	Algemene gegevens en omvang van de levering	32
6.2	Typecode en modelspecifieke gegevens	33
6.2.1	Typecode	33
6.2.2	Modelspectifieke gegevens	33
6.3	Afmetingen en gewichten	34
6.3.1	Terminal	34
6.3.2	Weegbruggen	34
6.4	Interfaces RS232C en RS422/485	35
6.5	Analoog-optie	36
6.6	Accessoires	37
6.7	Verklaring van overeenstemming	38
6.8	Veiligheidstechnische controles	39

1 Ingebruikname

Lees deze gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en houdt u zich aan de instructies! Mocht u constateren dat er materiaal ontbreekt of dat er verkeerd materiaal wordt geleverd of anderszins problemen met uw weger ondervinden, richt u zich dan a.u.b. tot het verkooppunt.

1.1 Belangrijke aanwijzingen

De **terminal** van de Spider-wegers is in verschillende uitvoeringen leverbaar. In deze gebruiksaanwijzing wordt alleen de **desktop-versie** beschreven. Wanneer u een **terminal voor de wand- of statiefmontage** heeft besteld, dient u de installatie-aanwijzingen in de apart meegeleverde montageaanwijzing te raadplegen. Het **OptionPac** (speciale uitrusting) bevat verschillende opties, zoals aanvullende interfaces of een accu. Wanneer u een OptionPac hebt besteld, wordt dit in de fabriek met de gewenste opties uitgerust en onder de terminal bevestigd.

1.2 Uitpakken en omvang van de levering controleren

Weger en toebehoren uit de verpakking nemen en de omvang van de levering controleren:

- terminal en weegbrug met gemonteerde weegschaal en libel (alleen bij geijkte wegers)
- steeksleutel ter nivellering van de weegbrug
- gebruiksaanwijzing (dit document)
- eventuele speciale uitrustingen conform paklijst

1.3 Veiligheid en milieu

De volgende aanwijzingen voor een veilig en milieuvriendelijk gebruik van uw weger in acht nemen.



Weger niet in **explosiegevaarlijke omgeving** gebruiken (behalve speciaal gemerkte wegers).

Hoewel de Spider-wegers volgens **IP65** beschermd zijn, mogen ze niet in omgevingen worden toegepast, waarin **corrosiegevaar** bestaat. Wegers nooit onder water zetten of in vloeistoffen dompelen!




Als de **netkabel** beschadigd is, mag de weger niet langer in gebruik worden gehouden. De kabel daarom regelmatig controleren.

Weegbrug en terminal niet openen, anders komt de garantie te vervallen. Het Interieur van de weegbrug niet met stijve voorwerpen reinigen.

Weger zorgvuldig behandelen, het is een precisie-instrument. Schokken op de weegschaal alsmede het plaatsen van veel te zware lasten dient te worden voorkomen.


Toepassing van de Spider-wegers in de **levensmiddelsector**: de componenten van de weger, die met levensmiddelen in aanraking kunnen komen, hebben een glad oppervlak en zijn gemakkelijk te reinigen. De gebruikte materialen versplinteren niet en zijn vrij van schadelijke stoffen. In de levensmiddelsector wordt het gebruik van een **beschermhuis** (optie) aanbevolen. Deze moet, zoals de weger zelf, regelmatig worden gereinigd. Beschadigde of sterk verontreinigde beschermkappen dienen onmiddellijk te worden vervangen.

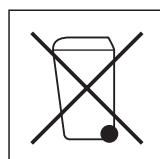

Voor de **opruiwing van de weger** de geldende milieuvoorschriften naleven. Indien de weger met een **accu** uitgerust is: de accu bevat zware metalen en mag daarom niet met het normale huishoudelijke afval worden opgeruimd! De plaatselijke voorschriften voor het verwijderen van milieugevaarlijke stoffen naleven.

1.4 Standplaatskeuze of standplaatsverandering


De juiste standplaats draagt in aanzienlijke mate bij aan de nauwkeurigheid van de weegresultaten!

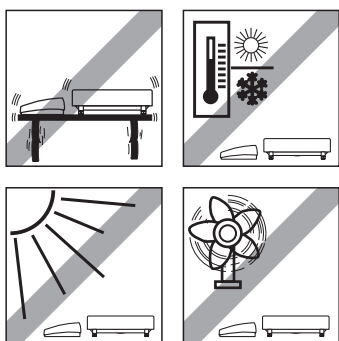

Stabiele, trillingsvrije en bij voorkeur horizontale positie kiezen. De ondergrond moet het gewicht van de volledig belaste weger correct kunnen dragen.

Omgevingsomstandigheden in acht nemen:

- geen rechtstreekse zonnestraling
- geen intensieve luchtbeweging (bijvoorbeeld door ventilatoren of airconditioners)
- geen bovenmatige temperatuurschommelingen.

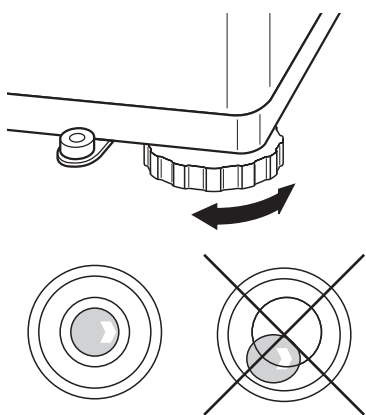

De weger door het draaien van de stelpoten horizontaal uitlijnen, vervolgens de borgmoeren van alle stelpoten met de meegeleverde steeksleutel vastdraaien om het onopzettelijke verstellen te voorkomen.


Bij geijkte wegers is de weegbrug met een libel uitgerust. De luchtbel erin moet binnen de binnenste cirkel liggen.

Opmerking: De libel kan op een andere positie worden gemonteerd. Hiertoe de beide bevestigingsschroeven losdraaien en de libel op één van de hiervoor bestemde plaatsen aanbrengen (boringen aan de weegbrug).


Grotere geografische standplaatsveranderingen:

Iedere weger wordt door de fabrikant afgestemd op de plaatselijke zwaartekrachtomstandigheden (GEO-waarde). Bij grotere geografische standplaatsveranderingen moet deze instelling door een servicetechnicus worden aangepast. Geijkte wegers moeten bovendien met inachtneming van de nationale ijkvoorschriften opnieuw worden geijkt.

1.5 Stroomvoorzorging aansluiten

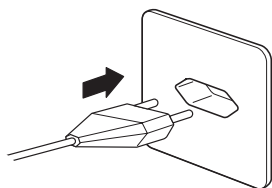

0.000 kg

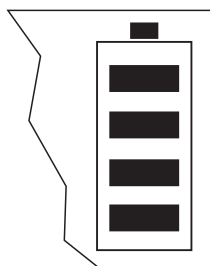

Voor het aansluiten controleren of de aan de achterkant van de weger opgedrukte spanningswaarde overeenkomt met de plaatselijke netspanning, anders de weger in geen geval aansluiten (contact opnemen met het verkooppunt).

De stekker van de netkabel met het stroomnet verbinden.

 
Na het aansluiten voert de weger een weergavetest uit. Zodra de nulmelding verschijnt, is de weger bedrijfsgereed. Voor een zo groot mogelijke precisie: weger na het installeren instellen/kalibreren (hoofdstuk 4.4.1). **Belangrijk:** geijkte wegers moeten door een geautoriseerde instantie worden ingesteld, vraag er uw verkooppunt op na.

Wegers, die over een **OptionPac met ingebouwde accu** beschikken, kunnen bij normaal gebruik ca. 30 uur onafhankelijk van het net functioneren (bij uitgeschakelde achtergrondverlichting en zonder aangesloten opties). Zodra de netvoeding onderbroken wordt, schakelt de weger automatisch om op de accutoepassing. Als de netvoeding weer veiliggesteld is, schakelt de weger automatisch terug op netstroomtoepassing. Het batterijsymbool informeert u over de actuele oplaadtoestand van de accu (1 segment = ca. 25% capaciteit). Wanneer het symbool knippert, moet de accu opgeladen worden (min. 8 uur). Wanneer er tijdens het opladen verder wordt gewerkt, wordt de oplaadtijd verlengd. De accu is beveiligd tegen overladen en de weger kan daarom probleemloos continu met het net verbonden blijven.

2 Wegen

Dit hoofdstuk legt uit hoe u uw weger in- en uitschakelt, op nul zet en tareert, wegingen uitvoert en weegresultaten kunt protocolleren.


2.1 In-/Uitschakelen en op nul zetten



De weger met de toets «**On/Off**» in- resp. uitschakelen.

Na het inschakelen voert de weger een displaytest uit. Zodra de gewichtswaarde verschijnt, is de weger gereed om te wegen en automatisch op nul gezet. **Opmerking:** Met de toets «→0←» kan de weger desgewenst te allen tijde op nul worden gezet.


2.2 Eenvoudig wegen

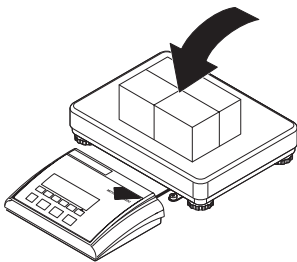


Het te wegen materiaal er opleggen.



 
De grafische balk onder in het display geeft het bezette en het nog beschikbare weegbereik aan (in procent van de nominale capaciteit van de weger).



 Wachten totdat de stilstandscontrole (kleine ring aan de linkerrand van het display) dooft en het weegresultaat aflezen.




Met de toets « \times » kan het weegresultaat in de **controlemodus** met hoge resolutie worden weergegeven. Na enkele seconden verschijnt automatisch weer de normale gewichtswaarde. **Opmerking:** De controlemodus is niet beschikbaar, wanneer in het menu reeds de hoogste resolutie ingesteld is (hoofdstuk 4.4.2). Bij geijkte wegers wordt het gewicht in de controlemodus zonder weegeenheid weergegeven.

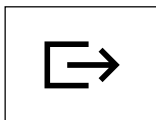

Met de toets « $\square \rightarrow$ » kan het weegresultaat via de interface naar de randapparatuur (printer, computer) worden gezonden (voorbeeldprotocollen: zie hoofdstuk 5.3).


2.3 Wegen met tarra

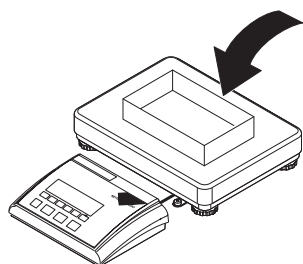

Leeg weegreservoir of het verpakkingsmateriaal er opleggen en de toets «→T←» indrukken, om de weger te tareren.

0.00 kg ^{NET}


De nulindicatie en het symbool "NET" (netto gewicht) verschijnen. **Opmerking:** Als de **automatische tareerfunctie** actief is (hoofdstuk 4.4.3), hoeft de toets «→T←» niet te worden ingedrukt, het eerste er opgelegde gewicht geldt als tarra (in het display knippert "T", totdat de tarra er opgelegd wordt).

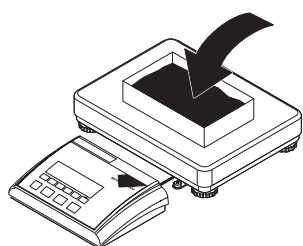

Te wegen materiaal er opleggen en...

2.46 kg ^{NET}

 ... het resultaat aflezen (netto gewicht van het te wegen product).



De toets «↻ BG/Net» schakelt voortdurend tussen netto en bruto gewicht-weergave om. Na het indrukken van de toets verschijnt enkele seconden lang het bruto gewicht ("B/G") en vervolgens automatisch weer het netto gewicht ("NET").

2.47 kg ^{B/G}

Opmerking: Het tarragewicht blijft opgeslagen totdat er een nieuwe tarra wordt bepaald, de weger op nul wordt gezet of wordt uitgeschakeld.

 
Als de automatische tareerfunctie actief is, wordt de tarra na voltooiing van de weging en na het ontlasten van de weegschaal automatisch gewist en de weger is gereed voor de volgende tarering en weging.

2.4 Wegen met 2-weger-systemen

Indien er een tweede weger aangesloten is, kan de weging op de Spider- of op de tweede weger worden uitgevoerd.

4.36 kg ^{ΔΔ 1}

Het wegersymbool in de rechter bovenhoek van het display symboliseert de momenteel actieve weger (ΔΔ1 of ΔΔ2).




De toets «↻ ΔΔ» schakelt tussen de beide wegers heen en weer.

28.55 kg ^{ΔΔ 2}

Alle toetsen van de Spider-terminal werken op de momenteel actieve weger. Tweede wegers, die MT-SICS ondersteunen, kunnen vanuit de Spider-terminal op nul worden gezet en worden getareerd.

2.5 Dynamisch wegen

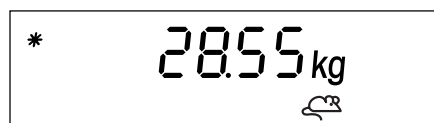

Bij onrustige weegproducten (zoals dieren) kunt u de dynamische weegfunctie activeren met behulp van een automatische of een handmatige start (Hoofdstuk 4.5.2). Wanneer de dynamische weegfunctie actief is, verschijnt het muissymbool aan de onderrand van het display.

Bij de dynamische weging bepaalt de weegschaal in 4 seconden 56 gewichtswaarden en berekent vervolgens een gemiddelde waarde.

Bij **dynamisch wegen met automatische start** begint de meting automatisch op het moment dat er een gewichtsverandering plaatsvindt.

Bij **dynamisch wegen met handmatige start** wist u de meting door op de toets «» te drukken.


Tijdens de dynamische weging verschijnen er horizontale segmenten op het display; vervolgens wordt het berekende gemiddelde getoond. Het stersymbool aan de linkerkant geeft aan dat het hierbij gaat om een berekende uitkomst. Om een nieuwe weegcyclus te beginnen, dient de weegschaal ontlast te worden.

Opmerking: Dynamische weegfunctie alleen voor het wegen van onrustige componenten activeren. Bij normaal gebruik geeft de standaard-weegfunctie nauwkeurigere en snellere resultaten weer.

3 Stuktelling

Voor de stuktelling zijn verschillende krachtige functies beschikbaar, die in het menu kunnen worden geactiveerd (zie hoofdstuk 4.5.1). Dit hoofdstuk licht de functies toe, die in de fabriek geactiveerd zijn.

3.1 Componenten in het reservoir intellen

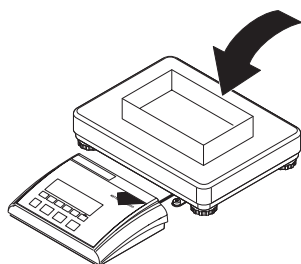

Leeg reservoir op de weger plaatsen en de weger met de toets «→T←» tareren.

Opmerking: Als de **automatische tareerfunctie** actief is (hoofdstuk 4.4.3), hoeft de toets «→T←» niet te worden ingedrukt, want de weger neemt het tarragewicht automatisch op, zodra het reservoir er opgelegd wordt.

Voordat de weger componenten kan tellen, moet deze het gemiddelde stukgewicht kennen (de zogenaamde **referentie**). Hiervoor moet een bepaald aantal te tellen componenten op de weger worden gelegd. De weger bepaalt het totale gewicht en deelt het door het aantal componenten (het zogenaamde referentie-aantal). Op basis van het berekende gemiddelde stukgewicht wordt daarna de telling uitgevoerd.

Referentie-aantal kiezen:

- Wanneer er exact **tien componenten** op werden gelegd, op de toets «**Ref 10**» drukken.
- Wanneer er een **ander aantal componenten** op werd gelegd, de toets «**Ref n**» ingedrukt houden totdat het van toepassing zijnde aantal stuks boven de toets wordt weergegeven. In de fabriek zijn de aantallen 1, 2, 5, 15, 20, 25, 30, 50, 100 en "No" (toets «**Ref n**» inactief) beschikbaar. Het variabele referentie-aantal blijft opgeslagen totdat u het opnieuw wijzigt.

Ref 10



Ref n

5
.
100

10^{NET}
Pcs

Na het loslaten van de toets «**Ref 10**» of «**Ref n**» bepaalt de weger de referentie (gemiddeld stukgewicht) en geeft vervolgens het aantal stuks weer.

Nog meer componenten in het reservoir doen totdat het gewenste aantal stuks bereikt is.

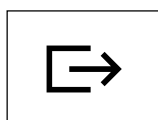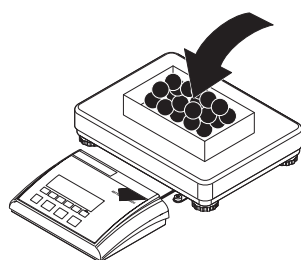


Zodra er een referentie aanwezig is, kan met de toets «↻ i.⋮» te allen tijde tussen de weergave van het aantal stuks en van het gewicht heen en weer worden geschakeld.


Met de toets «⇨» kan het resultaat van de stuktelling via de interface aan de randapparatuur (printer, computer) worden doorgegeven (voorbeeldprotocollen: zie hoofdstuk 5.3).

3.2 Componenten uit het reservoir uittellen

Het uittellen van componenten uit een weegreservoir onderscheidt zich slechts m.b.t. enkele punten van het intellen.

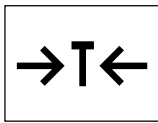

Het **volle** reservoir op de weegschaal zetten en vervolgens op de toets «→T←» drukken, om de weger te tarreren.

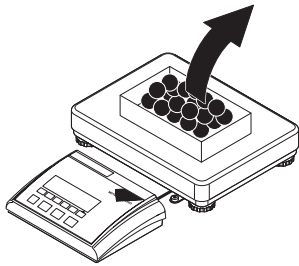

Referentie vormen:

Gewenst aantal referentie-componenten uit het weegreservoir nemen en ...

Ref 10

Ref n

 
... vervolgens met de toets «**Ref 10**» of «**Ref n**» de referentie bepalen, zoals in het vorige hoofdstuk is beschreven.




De weger geeft het aantal componenten dat er uitgenomen is aan met een negatief voor-teken.

3.3 Automatische referentie-optimalisering

De automatische referentie-optimalisering leidt bij de stuktelling tot nauwkeurigere resultaten. Deze functie kan in het menu in- of uitgeschakeld worden (hoofdstuk 4.5.1). Af fabriek is de automatische referentie-optimalisering ingeschakeld.



 De automatische referentie-optimalisering vergt geen bedieningsstappen en functioneert zowel bij het "intellen" (hoofdstuk 3.1) als ook bij het "uittellen" (hoofdstuk 3.2). Het symbool "Auto Opt" in het display wijst erop dat de automatische referentie-optimalisering ingeschakeld is.




Telkens wanneer er extra componenten opgelegd worden, voert de weger de optimalisering automatisch uit. Er hoeft dus geen toets te worden ingedrukt om de optimaliseringsprocedure te activeren. Bij iedere optimalisering van de referentie verschijnt kort de melding "Ref Opt" en vervolgens wordt het nieuwe totale aantal stuks weergegeven.

Opmerking: Bij iedere automatische referentie-optimalisering wordt het gemiddelde stukgewicht (referentie) opnieuw berekend. Omdat de extra componenten de basis voor de berekening vergroten, wordt ook de referentie nauwkeuriger. De automatische referentie-optimalisering functioneert echter alleen wanneer het aantal componenten dat er extra opgelegd is niet groter is dan de hoeveelheid die zich reeds op de weegschaal bevindt.

3.4 Optelmodus

 De optelmodus zorgt er bij het tellen van het aantal voor dat er geen te klein referentie-aantal wordt gebruikt, omdat dit tot onnauwkeurige resultaten zou kunnen leiden. Deze functie kan in het menu in- of uitgeschakeld worden (hoofdstuk 4.5.1). Af fabriek is de optelmodus uitgeschakeld. **Aanwijzing:** bij werking met twee weegschalen functioneert de optelmodus niet!



Indien de optelmodus actief en het opgelegde aantal stuks te gering is om de referentie correct te kunnen bepalen, verschijnt het verzoek er nog meer componenten op te leggen (bijv. 5 stuks).

Het vereiste aantal extra componenten er opleggen. Bij het plaatsen van afzonderlijke delen geeft de weegschaal dynamisch het nog ontbrekende aantal weer. Zodra alle bijkomende stukken zijn geplaatst, bepaalt de weegschaal de referentie.

3.5 Aantallen tellen met twee-weger-systemen


De Spider-weger kan met een tweede weger worden verbonden, bijv. met een op de grond staande weger voor het tellen van aantallen in grote hoeveelheden. In een dergelijk systeem wordt de referentie op de Spider-weger bepaald, terwijl de tweede weger bestemd is om de hoeveelheden te wegen. Wanneer de Spider-weger met een weger met hoge resolutie wordt verbonden (bijv. Viper MonoBloc), dan is deze de referentieweger, terwijl de Spider-weger in dat geval als hoeveelhedenweger fungeert.

 
Om een twee-weger-telsysteem op te zetten, moet de tweede weger op een interface van de Spider-weger worden aangesloten (via de standaard aanwezige of de optionele RS232C-interface of via de optionele analoge interface). Wanneer de tweede weger via een RS232C-interface wordt aangesloten, moeten de communicatieparameters van beide wegers overeenstemmen (9600 Baud, 8 Bit – geen pariteit, XOn/XOff-protocol). Als bedrijfsmodus moet voor de interface van de tweede weger afhankelijk van het wegermodel "Dialog" of "Host" worden gekozen. Hoofdstuk 4.7 biedt informatie over het configureren van de interfaces van de Spider-weger. Aanwijzingen met betrekking tot de instelling van de interfaceparameters van de tweede weger zijn in de betreffende gebruiksaanwijzing te vinden.

In het menu van de Spider-weger kan worden vastgelegd, of de tweede weger als referentie- of hoeveelhedenweger dient te worden gebruikt (hoofdstuk 4.7.1). Normaal gesproken wordt de tweede weger als referentieweger gebruikt, terwijl de stuktelling op de Spider wordt uitgevoerd.

Het arbeidsproces bij de stuktelling is in principe hetzelfde als bij de telsystemen met één weger, met de volgende afwijkingen:



Met de toets « ΔΔ» kan men te allen tijde tussen de beide wegers heen en weer schakelen.





Het wegersymbool rechts bovenaan in het display geeft de actieve weger aan:

ΔΔ 1 = Spider-weger

ΔΔ 2 = tweede weger.



  De bewerkingsschappen bij de stuktelling hebben altijd betrekking op de actieve weger.


Wanneer de tweede weger actief is, kan deze met de toetsen «0<» en «T<» van de Spider-weger op nul worden gezet en worden gefarreerd (tweede weegschalen, die met behulp van een RS232C-interface zijn aangesloten, dienen de commandoset MT-SICS te ondersteunen).

4 Het menu

In het menu kunnen de instellingen van de weger worden veranderd en functies worden geactiveerd – hiermee kan de weger worden aangepast aan individuele weegbehoeften.


Belangrijk: Om foutieve bediening in het dagelijks gebruik te voorkomen, kan het menu door middel van een paswoord worden beveiligd. De weger maakt een onderscheid tussen een operator en een supervisor. Bij de aanlevering van de weger is het gehele menu zowel voor de operator als voor de supervisor toegankelijk. **Wij adviseren om onmiddellijk na de ingebruikname van de weger een eigen supervisor-paswoord te definiëren (hoofdstuk 4.6.2).** Hiermee wordt de toegang van de operator tot een klein aantal menu-items beperkt (kalibreren en instellingen voor energiebesuinigingsmodus en achtergrondverlichting).

4.1 Overzicht en bediening

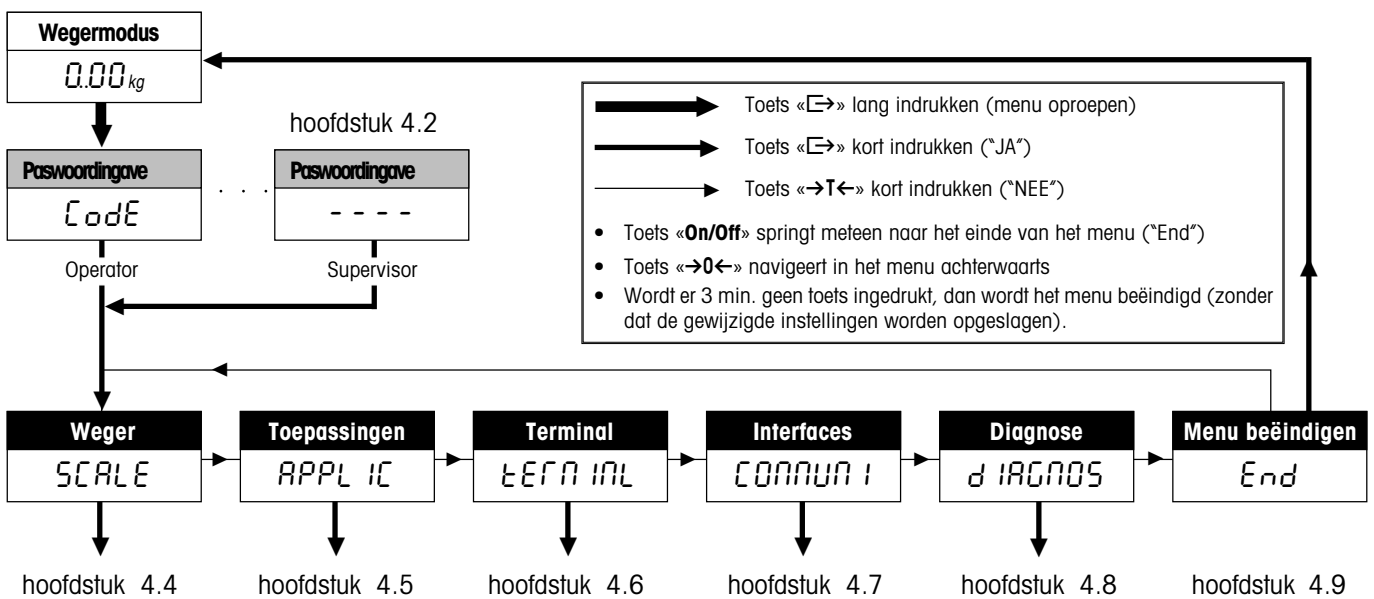


Hoofdstuk 4.3 bevat een compleet overzicht van het menu en alle instelmogelijkheden.

 4.2 Oproepen van het menu en ingave van het paswoord



 Toets « \rightarrow » indrukken en ingedrukt houden totdat het verzoek om het paswoord in te voeren verschijnt.




Operator: geen paswoord nodig, gewoon op de toets « \rightarrow » drukken.

Supervisor: paswoord (reeks in te drukken toetsen) **onmiddellijk invoeren** en met de toets « \rightarrow » bevestigen, anders keert de weger na enkele seconden terug naar de weegmodus. Bij foutieve ingave kan het menu niet worden opgeroepen.

Opmerking: Bij de aflevering van de weger is geen supervisor-paswoord gedefinieerd, daarom dient bij het opvragen van het paswoord gewoon op de toets « \rightarrow » te worden gedrukt.

Na succesvolle ingave van het paswoord verschijnt het eerste blok van het menu ("SCALE").

4.3 Menu-overzicht

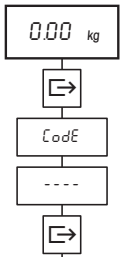


Bediening:


- Toets «**↵**» indrukken ("JA")
- Toets «**→|←**» indrukken ("NEE")

Toets «**On/Off**» springt meteen naar het einde van het menu ("End")

Toets «**→0←**» navigeert in het menu achterwaarts

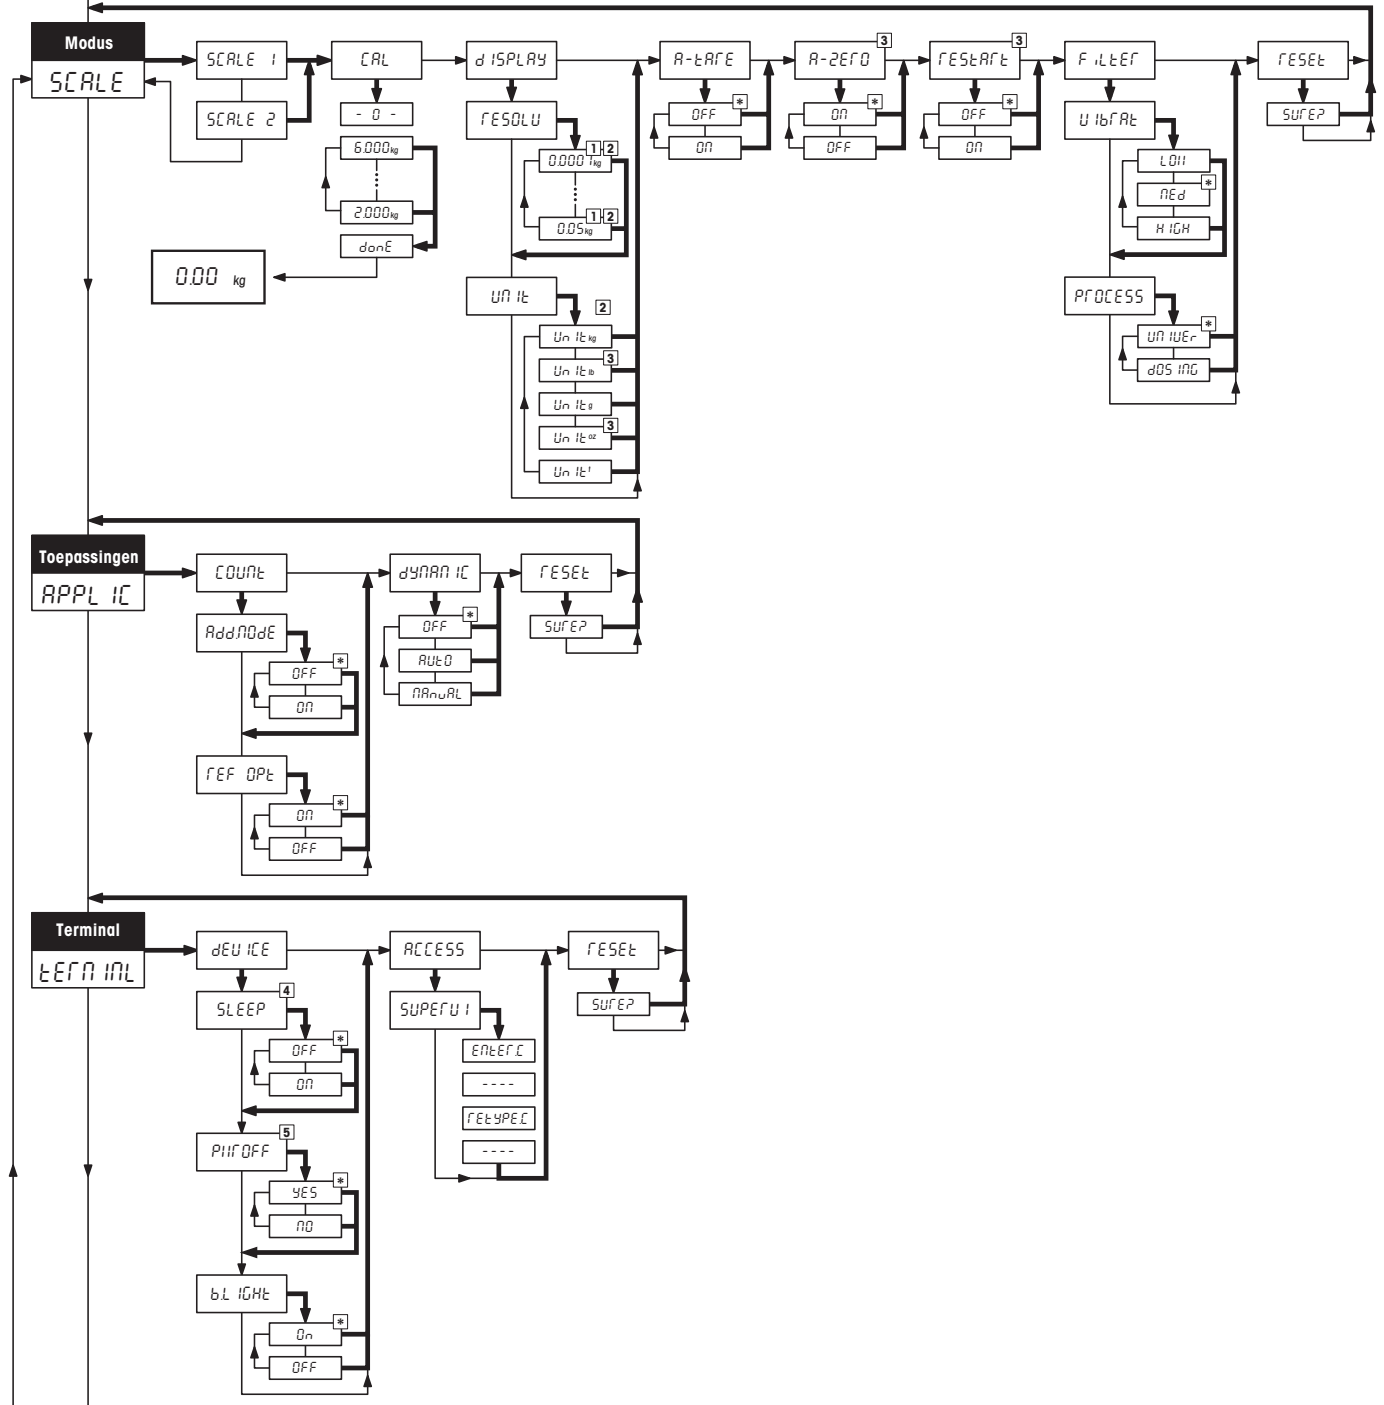


Menu, vervolg

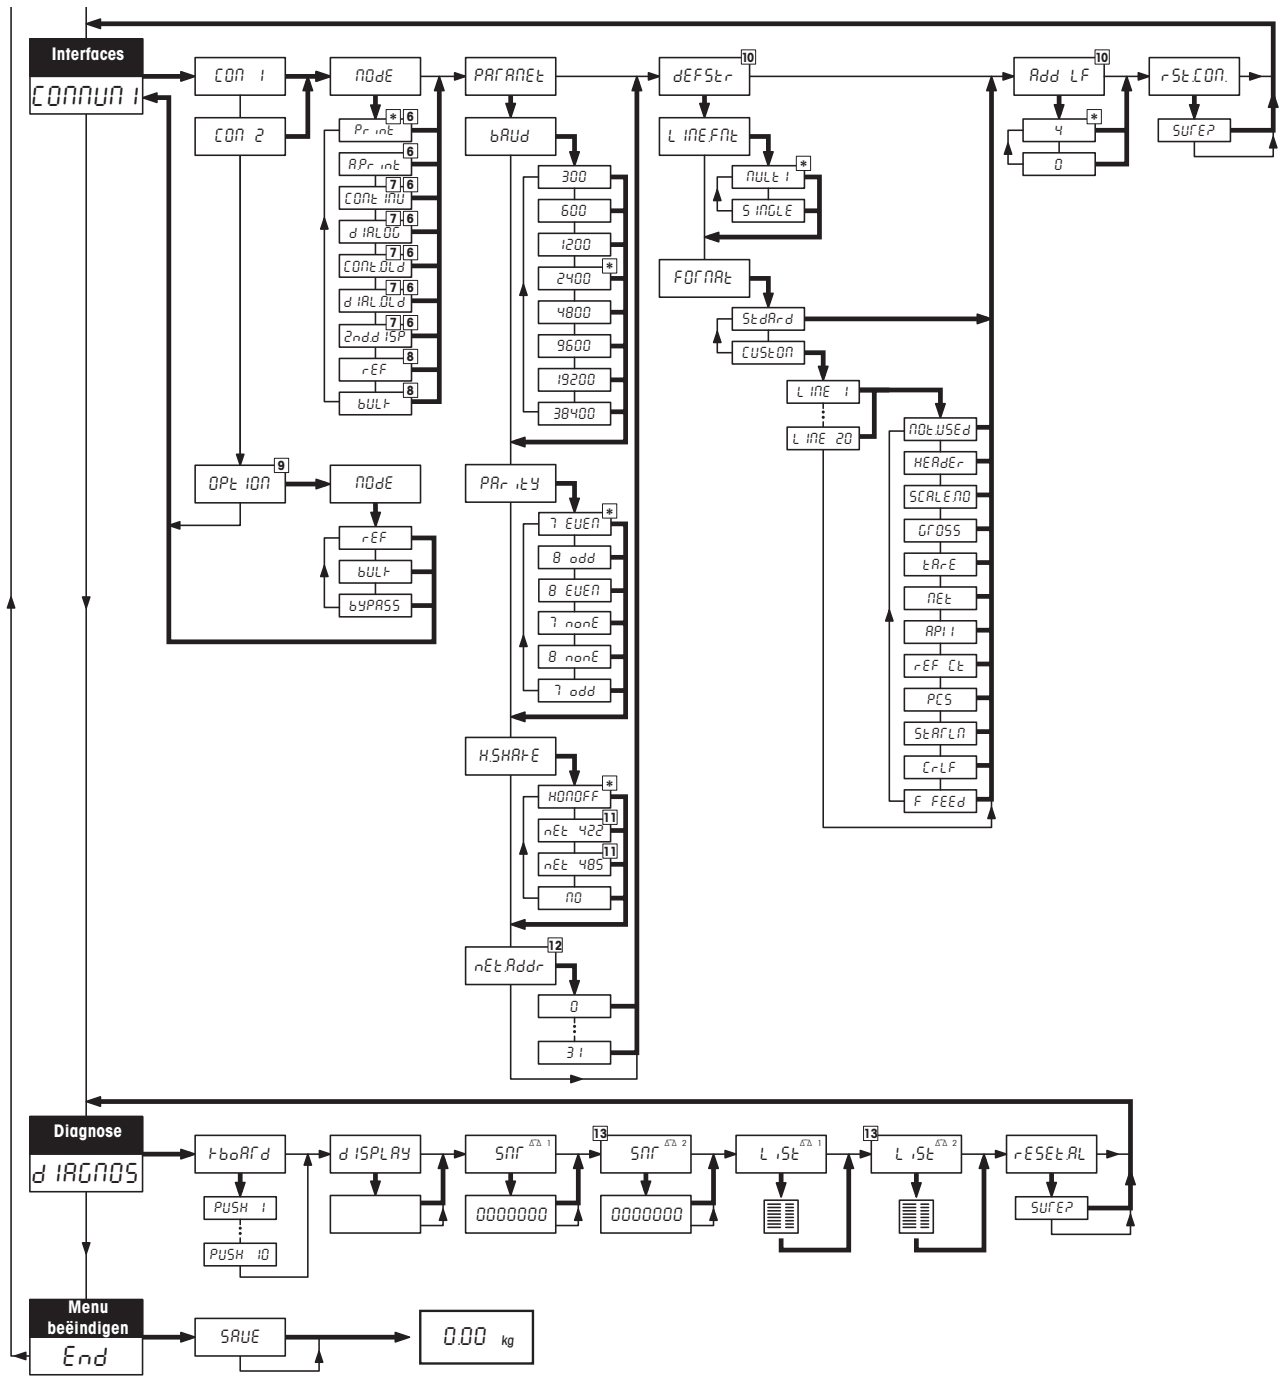


* Fabrieksinstelling

- 1) Ter beschikking staande instellingen zijn modelafhankelijk.
- 2) Fabrieksinstelling is modelafhankelijk.
- 3) Bij geijkte wegers niet beschikbaar.
- 4) Bij wegers met accu niet beschikbaar.
- 5) Bij op stroom lopende wegers (zonder accu) niet beschikbaar.
- 6) Niet beschikbaar voor analoog-optie.
- 7) Voor COM2 niet beschikbaar indien er geen analoog-optie geïnstalleerd is of deze gedeactiveerd is.
- 8) Voor tweede wegers, die op een COM-interface aangesloten zijn alleen beschikbaar, wanneer er geen analoog-optie geïnstalleerd is of deze gedeactiveerd is.
- 9) Alleen voor analoog-optie beschikbaar.
- 10) Alleen beschikbaar voor bedrijfsmodi "Print" en "AutoPrint".
- 11) Voor COM2 niet beschikbaar.
- 12) Alleen beschikbaar, indien "Handshake" op "Net 422" of "Net 485" ingesteld is.
- 13) Alleen beschikbaar, indien analoog-optie geïnstalleerd en actief is.

4.4 Wegerinstellingen (SCALE)

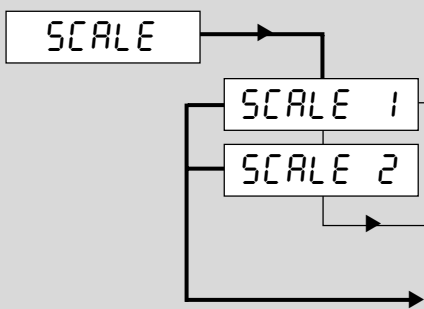Weergave	Opmerkingen
 <pre> graph TD SCALE[SCALE] --> SCALE1[SCALE 1] SCALE --> SCALE2[SCALE 2] SCALE --> Functions[Funcies en instellingen:] </pre>	<p>Wegerinstellingen:</p> <p>Instellingen en functies voor Spider-weger</p> <p>Instellingen en functies voor tweede weger</p> <p>Aanwijzing: De keuze "SCALE 1/SCALE 2" verschijnt alleen wanneer de analoge-optie is geïnstalleerd.</p> <p>Funcies en instellingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Weger bijstellen/kalibreren —> hoofdstuk 4.4.1 Weergavenauwkeurigheid en weegeenheid —> hoofdstuk 4.4.2 Automatische tarering —> hoofdstuk 4.4.3 Automatisch nulpuntscorrectie —> hoofdstuk 4.4.4 Automatische beveiliging van tarra- en nulwaarde —> hoofdstuk 4.4.5 Aanpassing aan omgevingsomstandigheden/weegsoort —> hoofdstuk 4.4.6 Wegerinstellingen op fabrieksinstellingen terugzetten —> hoofdstuk 4.4.7

4.4.1 Weger bijstellen/kalibreren (SCALE → Cal)

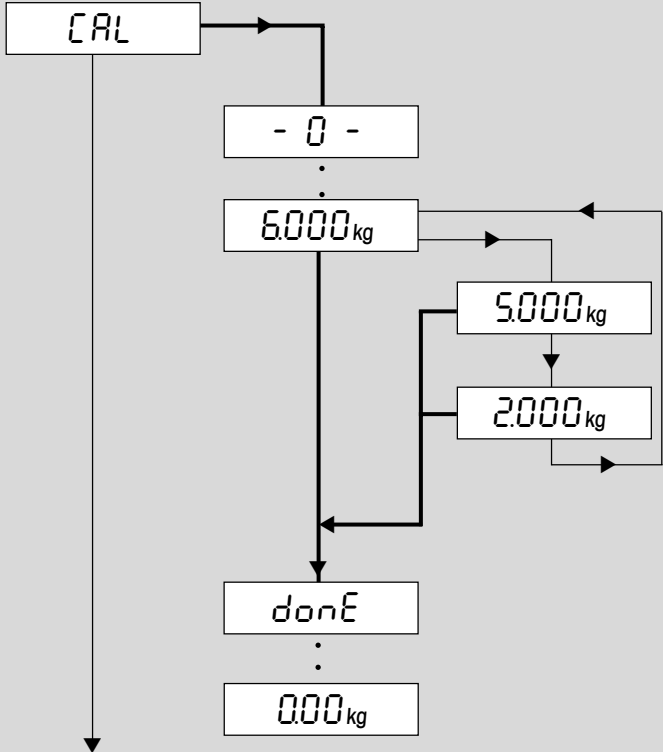Weergave	Opmerkingen
 <pre> graph TD CAL[CAL] --> Zero[- 0 -] Zero --> 6000[6000 kg] 6000 --> 5000[5000 kg] 6000 --> 2000[2000 kg] 5000 --> 2000 2000 --> done[done] done --> 000[0.00 kg] </pre>	<p>Kalibreren/bijstellen van de weger (weegschaal moet ontlast zijn). Bij geijkte wegers niet beschikbaar!</p> <p>Weger bepaalt het nulpunt, display knippert (geen bevestiging nodig).</p> <p>Weger verlangt kalibreergewicht.</p> <p>Kalibreergewicht, indien gewenst, wijzigen (beschikbare waarden zijn wegerafhankelijk).</p> <p>Gekozen gewicht er opleggen en bevestigen.</p> <p>Kalibreren met succes beëindigd ...</p> <p>... weger keert automatisch terug naar de weegmodus.</p>

4.4.2 Weergavenauwkeurigheid en weegeenheid (SCALE → Display)

Weergave	Opmerkingen
	<p>Blok alleen toegankelijk voor supervisor.</p> <p>Weergavenauwkeurigheid (resolutie): Instelwaarden en fabrieksinstelling modelafhankelijk. Bij geijkte wegers verschijnen resoluties, die van de wegerdefinitie afwijken zonder weegeenheid en met stersymbool (weegresultaat komt niet overeen met de gekalibreerde resolutie). Bij wegers met twee bereiken worden met "1<->1 1/2" aangegeven resoluties op 2 weegbereiken verdeeld (bijv. 2 x 3'000d).</p> <p>Weegeenheid (fabrieksinstelling conform typeplaatje): kilogram onzen (bij geijkte wegers niet beschikbaar) pond (bij geijkte wegers niet beschikbaar) ton gram</p>

4.4.3 Automatisch tarreren (SCALE → A-Tare)

Weergave	Opmerkingen
	<p>Blok alleen toegankelijk voor supervisor.</p> <p>Automatische tarreerfunctie uitgeschakeld (fabrieksinstelling).</p> <p>Automatische tarreerfunctie ingeschakeld. Het eerste opgelegde gewicht wordt als tarra geïnterpreteerd.</p>

4.4.4 Automatische nulpuntcorrectie (SCALE → A-Zero)

Weergave	Opmerkingen
	<p>Alleen voor de supervisor toegankelijk. Bij geijkte wegers niet beschikbaar.</p> <p>Automatische nulpuntcorrectie ingeschakeld (fabrieksinstelling).</p> <p>Automatische nulpuntcorrectie uitgeschakeld (weergave kan manueel met toets «→0←» op nul worden gezet).</p>

4.4.5 Automatisch opslaan van tarra- en nulwaarde (SCALE → Restart)

Weergave	Opmerkingen
	<p>Blok alleen toegankelijk voor supervisor. Bij geijkte wegers niet beschikbaar.</p> <p>Automatisch opslaan uitgeschakeld (fabrieksinstelling).</p> <p>Automatisch opslaan ingeschakeld, laatste tarra- en nulwaarde worden opgeslagen en zijn na een stroomuitval of het uitschakelen weer beschikbaar.</p>

4.4.6 Aanpassing aan de omgevingsomstandigheden en aan de weegsoort (SCALE → Filter)

Weergave	Opmerkingen
	<p>Blok alleen toegankelijk voor supervisor.</p> <p>Omgevingsomstandigheden (vibratie-adapter):</p> <p>Normale omgevingsomstandigheden ("medium"): weger werkt met gemiddelde snelheid (fabrieksinstelling).</p> <p>Onrustige omgeving ("high"): weger werkt langzamer, is echter ongevoeliger voor uitwendige invloeden.</p> <p>Zeer rustige en stabiele omgeving ("low"): weger werkt zeer snel, is echter gevoeliger voor uitwendige invloeden.</p> <p>Weegsoort (weegprocesadapter):</p> <p>Universele instelling voor alle weegsoorten en normale weegmaterialen (fabrieksinstelling).</p> <p>Doseren van vloeibare en poedervormige weegmaterialen.</p>

4.4.7 Wegerinstellingen op fabrieksinstellingen terugzetten (SCALE → Reset)

Weergave	Opmerkingen
	<p>Terugzetten van alle wegerinstellingen op de fabrieksinstellingen (heeft alleen betrekking op de gekozen weger, "SCALE 1" of "SCALE 2"). Blok alleen toegankelijk voor supervisor.</p> <p>Terugzetten bevestigen of annuleren.</p>

4.5 Toepassingsinstellingen (APPLICATION)

Weergave	Opmerkingen
	<p>Toepassingsinstellingen: alleen toegankelijk voor de supervisor!</p> <p>Instellingen voor de stuktelling → Hoofdstuk 4.5.1</p> <p>Activering van de dynamische weegfunctie → Hoofdstuk 4.5.2</p> <p>Toepassingen op fabrieksinstellingen terugzetten → Hoofdstuk 4.5.3</p>

4.5.1 Instellingen voor de stuktelling (APPLICATION → Count)

Weergave	Opmerkingen
	<p>Optelmodus (functioneert niet bij werking met 2 weegschalen): Optelmodus uitgeschakeld (fabrieksinstelling).</p> <p>Optelmodus ingeschakeld (stelt bij de stuktelling veilig dat er geen te laag refermrdrdt gebruikt, zie hoofdstuk 3.5).</p> <p>Referentie-optimalisering: Referentie-optimalisering ingeschakeld (fabrieksinstelling), verhoogt de nauwkeurigheid van de stuktelling (hoofdstuk 3.4).</p> <p>Referentie-optimalisering uitgeschakeld.</p>

4.5.2 Activering van de dynamische weegfunctie (APPLICATION → Dynamic)

Weergave	Opmerkingen
	<p>Deze functie vergemakkelijkt de gewichtsbepaling van onrustige producten (bijv. dieren).</p> <p>Dynamische weegfunctie uitgeschakeld (fabrieksinstelling).</p> <p>Dynamische weegfunctie met automatische start ingeschakeld (aanwijzingen m.b.t. het gebruik: zie hoofdstuk 2.5).</p> <p>Dynamische weegfunctie met handmatige start ingeschakeld (aanwijzingen m.b.t. het gebruik: zie hoofdstuk 2.5).</p>

4.5.3 Toepassingsinstellingen op fabrieksinstellingen terugzetten (*APPLICATION* → *Reset*)

Weergave	Opmerkingen
	<p>Terugzetten van alle toepassingsinstellingen op de fabrieksinstellingen.</p> <p>Terugzetten bevestigen of annuleren.</p>


4.6 Terminalinstellingen (*TERMINAL*)

Weergave	Opmerkingen
	<p>Voor de operator is alleen het blok "Device" toegankelijk!</p> <p>Stand-by, energiebesuinigingsmodus en displayverlichting → Hoofdstuk 4.6.1</p> <p>Paswoord voor de menu toegang → Hoofdstuk 4.6.2</p> <p>Terminalinstellingen op fabrieksinstellingen terugzetten → Hoofdstuk 4.6.3</p>


4.6.1 Stand-by, energiebesuinigingsmodus en displayverlichting (*TERMINAL* → *Device*)

Weergave	Opmerkingen
	<p>Voor de operator toegankelijk!</p> <p>Stand-by (alleen voor op netstroom lopende wegers): Stand-by uitgeschakeld, display permanent in bedrijf (fabrieksinstelling). Stand-by ingeschakeld. Als de inrichting niet wordt gebruikt, gaan display en verlichting na 3 min. uit ("SLEEP"). Bij toetsdruk of gewichtsverandering worden deze weer geactiveerd.</p> <p>Energiebesuinigingsmodus (alleen voor accuwegers): Energiebesuinigingsmodus actief. Als deze niet wordt gebruikt wordt de weger na 3 min. uitgeschakeld (fabrieksinstelling). Energiebesuinigingsmodus inactief, geen automatische uitschakeling van de weger.</p> <p>Achtergrondverlichting van het display: Achtergrondverlichting ingeschakeld (fabrieksinstelling). Accuwegers: automatische uitschakeling na 5 seconden. Achtergrondverlichting uitgeschakeld.</p>


4.6.2 Paswoord voor de menutoegang (TERMINAL -> Access)

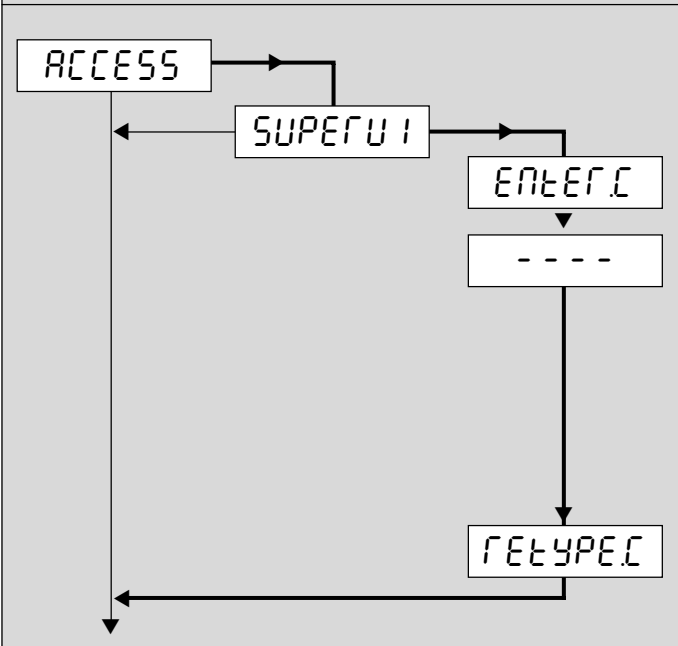Weergave	Opmerkingen
 <pre> graph TD ACCESS[ACCESS] --> SUPERUI[SUPERUI] SUPERUI --> ENTERC[ENTERC] ENTERC --> PASS[---] PASS --> TYPEEC[TYPEEC] TYPEEC --> ACCESS </pre>	<p>Alleen toegankelijk voor de supervisor!</p> <p>Supervisor-paswoord vastleggen: Verzoek een paswoord in te voeren.</p> <p>Paswoord invoeren (min. 1, max. 4 tekens) en met «↵» bevestigen. Belangrijk: «↵» is niet toegestaan als bestanddeel van het pas woord, omdat hierdoor de ingave wordt beëindigd! Als er onmiddellijk na het verzoek tot het doen van een ingave op «↵» wordt gedrukt, wordt het bestaande paswoord gewist. De operator heeft daardoor weer volledige toegang tot het menu. De toets «→0←» mag alleen in combinatie met ten minste één andere toets worden gebruikt!</p> <p>Het paswoord nogmaals invoeren en met «↵» bevestigen.</p>


4.6.3 Terminalinstellingen op fabrieksinstellingen terugzetten (TERMINAL -> Reset)

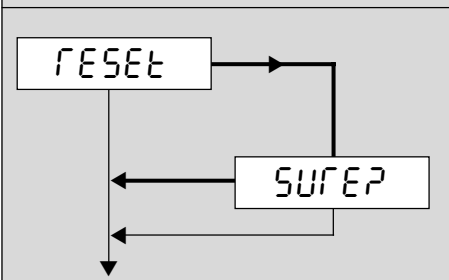Weergave	Opmerkingen
 <pre> graph TD RESET[RESET] --> SUPER[SUPER] SUPER --> RESET </pre>	<p>Terugzetten van alle terminalinstellingen op de fabrieksinstellingen. Alleen de instellingen in het blok "Device" worden teruggezet, niet echter het paswoord voor de toegang tot het menu.</p> <p>Terugzetten bevestigen of annuleren.</p>

4.7 Interfaces configureren (COMMUNICATION)

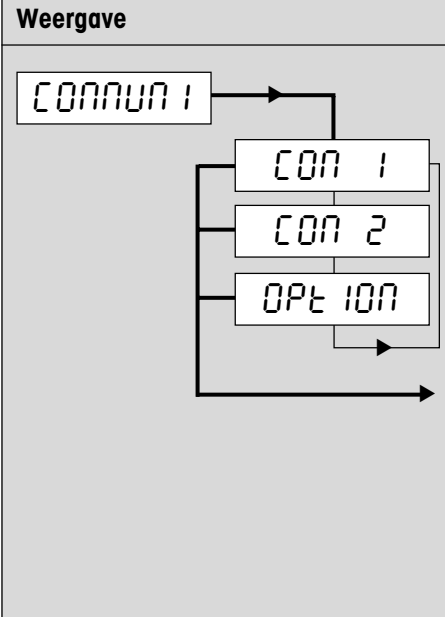Weergave	Opmerkingen
	<p>Configuratie van de weger-interfaces: alleen toegankelijk voor de supervisor!</p> <p>Standaard-interface COM1 (RS232C of RS422/485)</p> <p>Optionele interface COM2 (RS232C)</p> <p>Analoog-optie (alleen indien de analoog-optie geïnstalleerd is).</p> <p>Instellingen:</p> <p>Bedrijfsmodus van de interface → Hoofdstuk 4.7.1</p> <p>Communicatieparameters → Hoofdstuk 4.7.2</p> <p>Instellingen voor protocol-afdruk → Hoofdstuk 4.7.3</p> <p>Regelopvoeren voor protocol → Hoofdstuk 4.7.4</p> <p>Terugzetten van de interface → Hoofdstuk 4.7.5</p>

4.7.1 Bedrijfsmodus van de interface (COMMUNICATION → Mode)

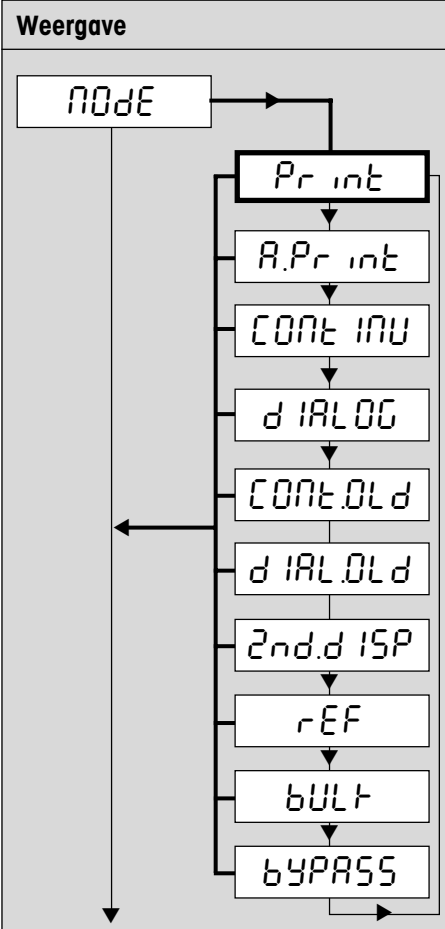Weergave	Opmerkingen
	<p>Manuele data-uitvoer aan de printer (toets «E»»). Fabrieksinstelling.</p> <p>Automatische uitvoer van stilstaande resultaten naar de printer (voor seriewegingen).</p> <p>Doorlopende weergave van alle gewichtswaarden via de interface. Voor COM2 niet beschikbaar, indien analoog-optie actief is!</p> <p>Bidirectionele communicatie via MT-SICS-commando's (besturing van de weger via een PC). Voor COM2 niet beschikbaar, indien analoog-optie actief is!</p> <p>Zoals "Continuous" (zie hierboven), maar met 2 vaste spaties vóór de eenheid (compatibel met Spider 1/2/3).</p> <p>Zoals "Dialog" (zie hierboven), de weegschaal verstuurt echter 2 vaste spaties vóór de eenheid (compatibel met Spider 1/2/3).</p> <p>Aansluiting van een tweede display. Voor COM2 niet beschikbaar, indien analoog-optie actief is!</p> <p>Tweede weger dient als referentieweger.</p> <p>Tweede weger dient als hoeveelhedenweger.</p> <p>Deactivering van de analoog-optie (indien aanwezig). Indien de analoog optie niet gedeactiveerd wordt, zijn voor COM1 de instellingen "Ref" en "Bulk" niet meer beschikbaar en voor COM2 zijn alleen nog de bedrijfsmodi "Print" en "A.Print" beschikbaar!</p>

4.7.2 Communicatieparameters (COMMUNICATION -> Parameters)

Weergave	Opmerkingen
<pre> graph TD PARAMET --> bAUD PARAMET --> PARITY PARAMET --> HSHATE PARAMET --> nEtAddr bAUD --> 300 bAUD --> 38400 PARITY --> 7EVEN[7 EVEN] PARITY --> 8odd[8 odd] PARITY --> 8EVEN[8 EVEN] PARITY --> 7nonE[7 nonE] PARITY --> 8nonE[8 nonE] PARITY --> 7odd[7 odd] HSHATE --> HOONHOFF HSHATE --> nEt422[nEt 422] HSHATE --> nEt485[nEt 485] HSHATE --> nD[nD] nEtAddr --> 0 nEtAddr --> 31 </pre>	<p>Voor analog-optie niet beschikbaar. Parameters op het aangesloten apparaat (printer, PC, tweede display) moeten op dezelfde waarde ingesteld zijn:</p> <p>Datatransmissiesnelheid van de interface: 300 Baud – 38400 Baud. Fabrieksinstelling: 2400 Baud.</p> <p>Aantal databits en pariteit: 7 databits, even pariteit (fabrieksinstelling) 8 databits, oneven pariteit 8 databits, even pariteit 7 databits, geen pariteit 8 databits, geen pariteit 7 databits, oneven pariteit Fabrieksinstelling afhankelijk van de modus van de interface.</p> <p>Transmissieprotocol: Xon/Xoff-protocol (fabrieksinstelling). Netwerktoepassing conform RS422-standaard via optionele RS422/485-interface (COM1). Voor COM2 niet beschikbaar. Netwerktoepassing conform RS485-standaard via optionele RS422/485-interface (COM1). Voor COM2 niet beschikbaar. Geen communicatieprotocol.</p> <p>Netadres (alleen beschikbaar voor "Net 422" en "Net 485", opmerkingen m.b.f. netwerktoepassing zie hoofdstuk 5.1.4). Beschikbaar zijn de netadressen 0 – 31.</p>

4.7.3 Instellingen voor protocolafdruk (COMMUNICATION → Definition String)

Weergave	Opmerkingen
<pre> graph TD dEFStr --> L_INE_FNt dEFStr --> FORNAt L_INE_FNt --> MULTI L_INE_FNt --> S_INGLE FORNAt --> StdArD FORNAt --> CUSToN StdArD --> L_INE_1 StdArD --> L_INE_20 StdArD --> NOt_USEd StdArD --> HEAdEr StdArD --> SCALe_ND StdArD --> GRoSS StdArD --> tArE StdArD --> NEt StdArD --> APW StdArD --> rEF_Ct StdArD --> PCS StdArD --> StARFLN StdArD --> CrLF StdArD --> F_FEEd </pre>	<p>Alleen beschikbaar voor bedrijfsmodi "Print" en "A.Print" (hoofdstuk 4.7.1).</p> <p>Protocolformattering:</p> <p>Iedere geprotocolleerde waarde wordt in een eigen regel uitgeprint (fabrieksinstelling). Meerdere waarden worden in één enkele regel uitgeprint.</p> <p>Te protocolleren data:</p> <p>Standaardprotocol (fabrieksinstelling) bevat: protocolhoofd bruto, netto en tarragewicht (indien aanwezig). Voor de stuk-telling bovendien referentie-stukgewicht, aantal referentiecomponenten en resultaat.</p> <p>Eigen protocol definiëren: Er kan voor maximaal 20 protocolregels vastgelegd worden welke waarden er dienen te worden geprotocolleerd.</p> <p>De volgende instellingen zijn voor iedere regel beschikbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> Protocolregel wordt niet benut (fabrieksinstelling). Protocolhoofd (hoofdstuk 5.1.3). Wegernummer (alleen voor twee-weger-systemen) Bruto gewicht Tarragewicht Netto gewicht Gemiddeld stukgewicht ("Average Piece Weight") Referentie-aantal ("Reference Quantity") Resultaat van de stuktelling ("Pieces") Lijn van sterrensymbolen ("Starline") Regelopvoer (voor regel wit) Formulieropvoer ("Form Feed") voor etiketprinter.

4.7.4 Invoegen van regelopvoeren in het protocol (*COMMUNICATION* → *Add Line Feed*)

Weergave	Opmerkingen
	<p>Invoegen van extra regelopvoeren aan het einde van het protocol. Bij printers met een afscheurrand (bijv. "Sprinter"-printers), kan hiermee het papier zover vooruit worden geschoven dat het protocol kan worden afgescheurd. Alleen beschikbaar voor bedrijfsmodi "Print" en "A.Print" (hoofdstuk 4.7.1):</p> <p>4 extra regelopvoeren aan het einde van het protocol (fabrieksinstelling).</p> <p>Geen extra regelopvoeren aan het einde van het protocol.</p>

4.7.5 Interfaces op fabrieksinstellingen terugzetten (*COMMUNICATION* → *Reset*)

Weergave	Opmerkingen
	<p>Terugzetten van alle instellingen in het menublok "COMMUNICATION" op de fabrieksinstellingen. Het terugzetten heeft alleen betrekking op de gekozen interface (COM1 of COM2). Niet beschikbaar voor analog-optie.</p> <p>Terugzetten bevestigen of annuleren. Na bevestiging werkt de weger weer met de fabrieksinstellingen.</p>

4.8 Diagnose en afdrucken van de menu-instellingen (*DIAGNOSTICS*)

Weergave	Opmerkingen
	<p>Alleen toegankelijk voor de supervisor!</p> <p>tBoARd → Controleren van het toetsenbord → hoofdstuk 4.8.1</p> <p>dISPLAY → Controleren van het display → hoofdstuk 4.8.2</p> <p>SNR → Weergave serienummer → hoofdstuk 4.8.3</p> <p>Lst → Uitprinten van de menu-instellingen → hoofdstuk 4.8.4</p> <p>rESEt.AL → Terugzetten van alle menu-instellingen op fabrieksinstellingen → hoofdstuk 4.8.5</p> <p>Opmerking: Als er een tweede weegbrug via de analog-optie is aangesloten, worden hiervoor eigen menublokken voor het serienummer ("SNR ΔΔ2") en voor het afdrucken van de menu-instellingen ("List ΔΔ2") weergegeven.</p>

4.8.1 Controleren van het toetsenbord (DIAGNOSTICS → Keyboard)

Weergave	Opmerkingen												
	<p>Achtereenvolgens alle 10 toetsen indrukken. Als er een toets functioneert, gaat de weger verder naar de volgende. De toetsen zijn als volgt genummerd:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td></td><td></td> </tr> </table>	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4		
5	6	7	8	9	10								
1	2	3	4										

4.8.2 Controleren van het display (DIAGNOSTICS → Display)

Weergave	Opmerkingen
	<p>Weger geeft de functionerende segmenten aan. Controleren of alle segmenten zichtbaar zijn (vergelijken met de afbeelding aan de eerste binnenkant van deze gebruiksaanwijzing).</p>


4.8.3 Weergave van het serienummer (DIAGNOSTICS → SNR)

Weergave	Opmerkingen
	<p>Serienummer van de Spider-weger (max. 7 posities). Als er een tweede weegbrug op de analog-optie aangesloten is, verschijnt er nog een menublok ("SNR ΔΔ2") met het betreffende serienummer.</p>


4.8.4 Afdrukken van de menu-instellingen (DIAGNOSTICS → List)

Weergave	Opmerkingen
	<p>Menu-instellingen van de Spider-weger worden op een printer geprotocolleerd (voorbeeld-protocol: zie hoofdstuk 5.3). Als er een tweede weegbrug op de analog-optie aangesloten is, verschijnt er nog een menublok ("List ΔΔ2") ter protocollering van de instellingen van de tweede weger.</p>

4.8.5 Terugzetten van alle menu-instellingen (DIAGNOSTICS → Reset All)

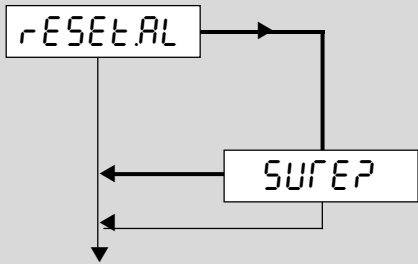Weergave	Opmerkingen
	<p>Terugzetten van alle menu-instellingen op de fabrieksinstellingen. Pas op: alle individuele instellingen gaan verloren, met uitzondering van het supervisor-paswoord (menublok "TERMINAL"), de kalibreergegevens en de instellingen in het menublok "COMMUNICATION"!</p> <p>Terugzetten bevestigen of annuleren.</p>

4.9 Opslaan van de instellingen en verlaten van het menu (End)

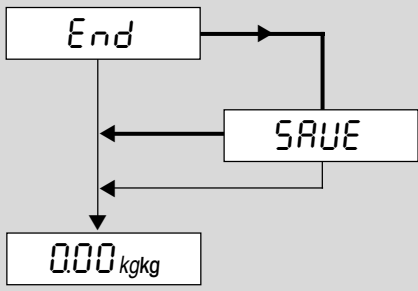Weergave	Opmerkingen
	<p>Met de toets «On/Off» komt u van iedere plaats van het menu uit rechtstreeks in dit menublok terecht!</p> <p>Opslaan van de gewijzigde instellingen bevestigen of annuleren.</p>

5 Verdere belangrijke informatie

Dit hoofdstuk bevat informatie over de interfacecommando's, over de foutmeldingen en de reiniging van de weger.

5.1 SICS-interfacecommando's

De Spider-weger ondersteunt de commandorecord **MT-SICS** (**M**ETTLER **T**OLEDO **S**tandard **I**nterface **C**ommand **S**et). Met SICS-commando's kan de weger van een PC uit via de RS232C- of via de optionele RS422/485-interface worden geconfigureerd, worden opgevraagd of bediend.

5.1.1 Voorwaardmtie tussen weger en PC

- De weger moet met een passende kabel (hoofdstuk 6.6) met de RS232C-interface van een PC verbonden zijn.
- De interface van de weger moet op de bedrijfsmodus "Dialog" ingesteld zijn (hoofdstuk 4.7.1).
- Op de PC moet een terminalprogramma beschikbaar zijn (bijv. "Hyper Terminal").
- Communicatieparameters (datatransmissiesnelheid, bits en pariteit) moeten in het terminalprogramma en op de weger op dezelfde waarden ingesteld zijn (hoofdstuk 4.7.2).

5.1.2 Ondersteunde SICS-commando's

- Alle commando's conform **SICS Level 0** ("I0", "I1", "I2", "I3", "I4", "S", "SI", "SIR", "Z", "ZI", "@") en **SICS Level 1** ("D", "DW", "K", "SR", "T", "TA", "TAC", "TI"). Het commando "SFIR" komt overeen met het commando "SIR" uit het SICS Level 0, geeft echter per tijdseenheid een hoger aantal datarecords door (hierbij is het display van de Spider-weger niet meer actief).
- Uit de **SICS Level 2R Standard** zijn de volgende commando's geïmplementeerd: "SU", "SIU", "SIRU" en "SRU".
- Uit de **SICS Level 3R Standard** wordt het commando "PW" ondersteunt.
- Speciaal commando "P130" voor de prijswaardering op het tweede display (gedetailleerde informatie zie document no. 21300758).
- SQC14-commando "XD12" om de werkwijze van de interface over te schakelen tussen "Print" en "Dialog".

Met het commando "IO" kunnen de ondersteunde commando's worden opgevraagd.

Gedetailleerde informatie over de interfacecommando's: zie "MT SICS Reference Manual" (alleen in het Engels, ME-705184).

Naast de standaardcommando's bestaan er ook nog **wegerspecifieke SICS-commando's**, die productspecifieke eigenschappen ondersteunen. Deze commando's zijn niet in het "MT SICS Reference Manual" vermeld, maar in de documentatie bij de betreffende weger. Uw Spider-weger ondersteunt momenteel één enkel wegerspecifiek SICS-commando ter bepaling van het protocolhoofd.

5.1.3 Wegerspecifiek SICS-commando bepaling van het protocolhoofd ("Header")

Het protocolhoofd kan tot maximaal 5 regels met ieder maximaal 24 tekens omvatten (voorbeeldprotocol: zie hoofdstuk 5.3).

Protocolhoofd met commando **I31_x** definiëren. Bijvoorbeeld:

```
I31_1_"Mettler-Toledo GmbH" <CR><LF>
I31_2_"Heuwinkelstrasse" <CR><LF>
I31_3_"CH-8606 Naenikon" <CR><LF>
I31_4_"Telefon 01/944 22 11" <CR><LF>
I31_5_"Internet www.mt.com" <CR><LF>
```

- Iedere commandoregel met **<CR><LF>** afsluiten, het commando wordt onmiddellijk uitgevoerd. Voor correcties de gehele regel opnieuw invoeren.
- "_" symboliseert een spatieteken. Aanhalingstekens mede invoeren (delen aan de weger mee, dat er sprake is van tekst).
- Lege regels invoegen: in plaats van tekst een spatie invoeren.
- Regel opvragen: **I31_x <CR><LF>**, regel wissen: **I31_x_"" <CR><LF>** (x = regelnummer).
- Belangrijk: instelling "Header" moet geactiveerd zijn, zodat het protocolhoofd wordt geprint (hoofdstuk 4.7.3)

5.1.4 Aanwijzingen m.b.t. de netwerktoepassing via de optionele interface RS422/485

Met de optionele RS422/485-interface kunnen tot maximaal 32 wegers in een netwerk worden verbonden. In netwerktoepassing moet de weger door de computer worden geadresseerd, voordat er commando's kunnen worden doorgegeven en weegresultaten kunnen worden ontvangen. De adressering geschiedt via het besturingsteken <ESC> (1B hex.), gevolgd door het adres (in het bereik van 30 hex. ... 3F hex.). Vervolgens wordt het gewenste SICS-commando doorgegeven en met <CR> (0D hex.) en <LF> (0A hex.) afgesloten. Hierdoor wordt de bus aan de weger doorgegeven, die op zijn beurt als bevestiging het adres aan de Host terugzendt. Vervolgens zendt de weger het antwoord op het commando, gevolgd door <CRLF>. Hiermee geeft hij de controle over de bus weer terug aan de Host.

<ESC> 3A	->	Waage
SI <CRLF>	->	Waage
Host	<-	<ESC> 3A
Host	<-	S_S_____45.02_kg <CRLF>

 
Voorbeeld: Host spreekt de weger met het adres 3A hex. aan.

Host geeft commando door (voorbeeld: "SI"). Met <CRLF> wordt het commando afgesloten en de bus aan de weger doorgegeven. (<ESC> wist een verzonden commando).


Weger bevestigt de ontvangst van het commando, doordat deze het adres aan de host stuurt.

Weger geeft het antwoord op het ontvangen commando door aan de Host en geeft hieraan met <CRLF> de controle over de bus weer terug.


5.2 Gebeurtenis- en foutmeldingen



 
Overbelasting: Weger ontlasten of bestaande last verminderen.



 
Onderbelasting: Weegschaal er opleggen en controleren of deze vrij te bewegen is.




 
Resultaat nog niet stabiel: Geen stilstand (bij nulstand, tareren enz.). Indien de weger ook na een langere tijd geen stabiliteit bereikt, omgevingsomstandigheden controleren. Eventueel instelling van de trillingsadapter wijzigen (hoofdstuk 4.4.6) of dynamische weegfunctie gebruiken (hoofdstuk 2.5/4.5.2).



 
Functie niet toegestaan: Opgeroepen functie kon niet worden uitgevoerd, omdat deze op het actuele tijdstip niet toegestaan was.



  
Op nul zetten niet mogelijk: Controleren, dat het terugzetten op nul alleen binnen het toegestane bereik en niet bij over- of onderbelasting wordt uitgevoerd.



 
Referentiegewicht te klein: Het opgelegde gewicht is te klein om een geldige referentie voor de stuktelling te kunnen vormen. Een groter aantal referentiestukken er opleggen.



 
Geen geldige waarde van referentieweger: Treedt alleen bij stuktelling met een 2-weger-systeem op. Kabelverbinding tussen de wegers en de interface-instellingen controleren.



 
Geen kalibrering/bijstelling: Netstekker uit het stopcontact trekken en er weer insteken (bij accutoepassing weger uitschakelen en weer inschakelen). Indien de melding opnieuw verschijnt, weger kalibreren/bijstellen (hoofdstuk 4.4.1). Indien ook dit niets oplevert, contact opnemen met de servicedienst.



 Referentiestukgewicht te laag: Bij de referentievorming ligt het resulterende gewicht van een afzonderlijke component onder de toegestane limiet. Voor dergelijke componenten is geen stuktelling mogelijk.



 Instabiele gewichtswaarde bij referentievorming: Bij de vorming van de referentie voor de stuktelling bereikt de gewichtswaarde geen stabiliteit en de weger kan het referentiestukgewicht niet bepalen. Omgevingsomstandigheden controleren. Eventueel instelling van de trillingsadapter wijzigen (hoofdstuk 4.4.6).



EAROM controlesommenfout: Netstekker uit het stopcontact trekken en er weer insteken (bij accutoepassing weger uitschakelen en weer inschakelen). Indien de melding weer verschijnt, contact opnemen met de servicedienst.

5.3 Voorbeeldprotocollen

Weging met tarra

G	4.876 kg
T	0.223 kg
N	4.653 kg

Dynamische weging

Dyn WT	43.52 kg
T	3.78 kg

Stuktelling

SCALE: 1	
G	4.876 kg
T	0.223 kg
N	4.653 kg
PIECE WT	48.468 g
REF PCS	10
QUANTITY	96 PCS

Uitprinten met protocolhoofd

Mettler-Toledo GmbH	
Heuwinkelstrasse	
CH-8606 Naenikon	
Telefon 01/944 22 11	
Internet www.mt.com	
G	4.876 kg
T	0.223 kg
N	4.653 kg

G	=	Bruto gewicht
N	=	Netto gewicht
T	=	Tarra
Dyn WT	=	Dynamisch bepaald gewicht
SCALE 1	=	Weger (alleen bij twee-weger-systemen)
PIECE WT	=	Gemiddeld stukgewicht (stuktelling)
REF PCS	=	Referentie-aantal (stuktelling)
QUANTITY	=	Aantal componenten (resultaat van de stuktelling)

Protocol van de wegerinstellingen ("List", hoofdstuk 4.8.4)

SOFTWARE VER 22-2.00		RS232	
SNR :1234567		MODE 1:Print	
METROLO :NO APPr		BAUD 1:2400	
SCAL.TYP :2MULT.RN		PARiTY 1:7 EVEN	
BAS.UNIT :kg		H.SHAKE 1:XONXOFF	
SCL.CAP1 :30.00 kg		LINE.FMT 1:MULTI	
RESOL.1 :0.01 kg		FORMAT 1:StdArd	
SCL.CAP2 :60.00 kg		ADD LF 1:4	
RESOL.2 :0.02 kg			
GEO :18		MODE 2:Print	
DISPLAY		BAUD 2:2400	
RESOLU :0.01 kg		PARiTY 2:7 EVEN	
UNIT :kg		H.SHAKE 2:XONXOFF	
A-TARE :OFF		LINE.FMT 2:MULTI	
A-ZERO :ON		FORMAT 2:StdArd	
RESTART :OFF		ADD LF 2:4	
VIBRAT :MID			
PROCESS :UNIVER		OPTION	
ADD.MODE :OFF		MODE :rEF	
REF OPT :ON			
DYNAMIC :OFF			
SLEEP :ON			
B.LIGHT :ON			

5.4 Aanwijzingen m.b.t. de reiniging



Weger voor het begin van de reinigingswerkzaamheden van het stroomnet scheiden!

Vochtige doek gebruiken (geen zuren, logen of sterke oplosmiddelen).

Geen schurende reinigingsmiddelen gebruiken, dit kan tot krassen op het display leiden.

Weger niet met een hogedrukreiniger of onder stromend water reinigen.

Bij sterke verontreiniging de weegschaal, beschermkap (indien aanwezig) en de stelpoten verwijderen en apart reinigen.

Bij gedemonteerde weegschaal nooit met een hard voorwerp onder de lastplaatsteun reinigen!

Bedrijfsinterne en branchespecifieke voorschriften met betrekking tot de reinigingsintervallen en toegestane reinigingsmiddelen naleven.

6 Technische gegevens, interfaces en toebehoren

In dit hoofdstuk vindt u de technische specificaties van uw weger, aanwijzingen m.b.t. normen en richtlijnen en een overzicht van de momenteel leverbare accessoires.

6.1 Algemene gegevens en omvang van de levering

Toepassingen	Wegen Stuktelling Stuktelling met tweede weger Dynamisch wegen
Instellingen	Selecteerbare resolutie Selecteerbare weegeenheid Automatische tareerfunctie Automatische nulpuntscorrectie (bij het inschakelen en in bedrijf) Filter voor het aanpassen aan de omgevingsomstandigheden (trillingsadapter) Filter voor het aanpassen aan de weegsoort, bijv. doseren (weegprocesadapter) Optelmodus voor referentievorming (stuktelling) Variabel referentie-aantal (stuktelling) Automatische referentie-optimalisering (stuktelling) Uitschakelfunctie, stand-by en energiebesparingsmodus Displayverlichting Grafische weegbereiksweggeve
Display	LCD (vloeibaar kristal-display), 37 mm hoog, met achtergrondverlichting, met lineaire weegbereiksweggeve
Interface	1 RS232C-interface geïntegreerd (data zie hoofdstuk 6.4), optionele interfaces verkrijgbaar
Omgevings-omstandigheden	De nauwkeurigheid is in de volgende gedeelten gegarandeerd: temperatuurbereik: – 10... +40 °C/ 14 ... 104 °F relatieve luchtvochtigheid: 15 ... 85% rh (niet condenserend) overspanningscategorie: II verontreinigingsgraad: 2
Stroomvoorziening	Directe aansluiting op het net (kabel met specifieke nationale netstekker): Weger zonder OptionPac: Weger met OptionPac: 120V, 60 Hz, 90 mA 100 – 250V / 47 – 63 Hz / 300 mA 100V, 50/60 Hz, 90 mA 230V, 50 Hz, 70 mA 240V, 50 Hz, 70 mA
Gewicht en afmetingen	Zie hoofdstuk 6.3
Standaard-leveringsomvang	Weger compleet (terminal en weegbrug gemonteerd) Gebruiksaanwijzing Steekleutel (voor nivellering)

6.2 Typecode en modelspecifieke gegevens

6.2.1 Typecode

Spider BC XY

- └─ Capaciteit van de weger in kg (6,15, 35, 60, 150, 300, 600, 1500, 3000)
- └─ Weegbrug (zie navolgende tabel)

Voorbeeld: Spider BC CC60 = Spider BC 60 kg met weegbrug 600 x 800 mm

Weegbruggen

Omschrijving	A	BB	B	BC	CC	DS	D	E	ES	F
Diepte [mm]	240	300	400	500	600	1000	1250	1500	1500	vrije afmeting 1000 - 1500
Lengte [mm]	300	400	500	650	800	1000	1000	1250	1500	vrije afmeting 1000 - 1500


6.2.2 Modelspecifieke gegevens

Wegercapaciteit	Maximale belasting		Afleesbaarheid	
	Weegbereik		Weegbereik	
	1	2	1	2
6 kg	3 kg	6 kg	1 g	2 g
15 kg	6 kg	15 kg	2 g	5 g
35 kg	15 kg	35 kg	5 g	10 g
60 kg	30 kg	60 kg	10 g	20 g
150 kg	60 kg	150 kg	20 g	50 g
300 kg	150 kg	300 kg	50 g	100 g
600 kg	300 kg	600 kg	100 g	200 g
600 kg	600 kg	*	200 g	*
1500 kg	1500 kg	*	500 g	*
3000 kg	3000 kg	*	1000 g	*

* weger met één bereik

6.3 Afmetingen en gewichten


6.3.1 Terminal

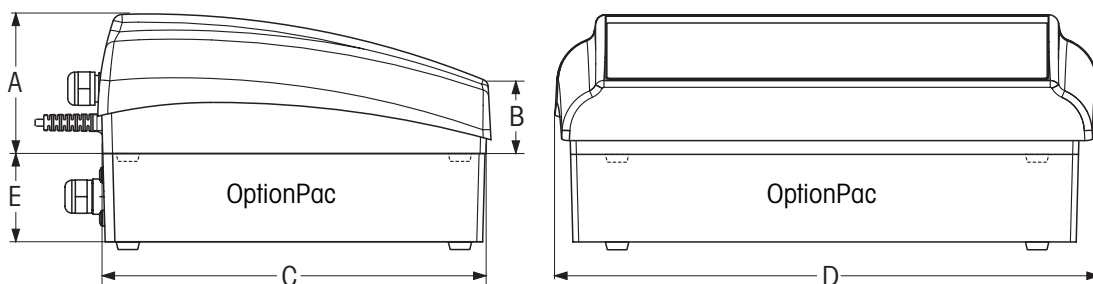

	A ¹⁾	B	C	D	E (OptionPac) ¹⁾
Afmetingen	71 mm	36 mm	200 mm	277 mm	49 mm
Netto gewicht	3,5 kg				

¹⁾ zonder poten (met poten: +4,5 mm)

6.3.2 Weegbruggen

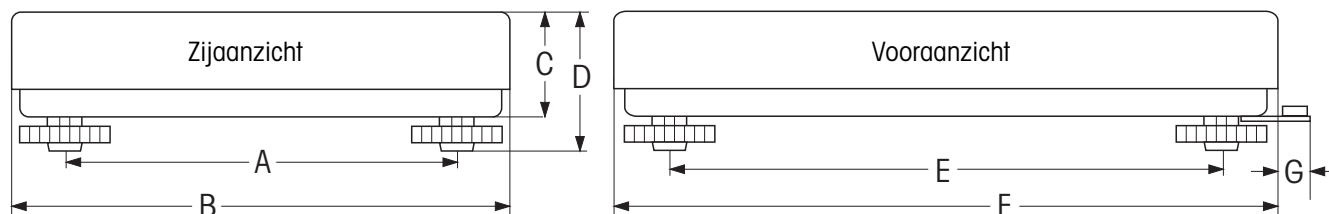

Type	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D ¹⁾ [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Gewicht ²⁾ netto [kg]	Material
A	175	240	62	80	235	300	22	5,6	Chroomnikkelstaal
BB	235	300	66	86	335	400	22	9,7	Chroomnikkelstaal
B	335	400	66	86	435	500	22	20,2	Chroomnikkelstaal
BC	435	500	85	100	587	650	22	24,8	Plaatstaal gelakt ³⁾
CC	503	600	97	115	724	800	21	29,0	Plaatstaal gelakt ³⁾
DS	–	1000	–	78	–	1000	–	116	Plaatstaal gelakt
D	–	1000	–	78	–	1250	–	140	Plaatstaal gelakt
E	–	1250	–	78	–	1500	–	185	Plaatstaal gelakt
ES	–	1500	–	78	–	1500	–	259	Plaatstaal gelakt
F	–	⁴⁾	–	⁴⁾	–	⁴⁾	–	⁴⁾	Plaatstaal gelakt

¹⁾ bij volledig ingedraaide stelpoten


²⁾ boven- en ondergedeelte van de weegbrug incl. meetcel en weegschaal

³⁾ optioneel ook in chroomnikkelstaal verkrijgbaar

⁴⁾ vrije afmeting-brug (1000 x 1000 mm tot 1500 x 1500 mm)

6.4 Interfaces RS232C en RS422/485

De Spider BC-weggers kunnen af fabriek met verschillende interfaces worden uitgerust.

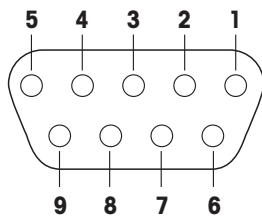

Standaard zijn de Spider BC-weggers met een spanningsinterface conform EIA RS-232C/ DIN 66020 (CCITT V24/V.28, maximale kabellengte 50 ft / 15 m) uitgerust. Als optie kan de terminal ook met 2 interfaces worden geleverd. De betreffende interfacekaarten vervangen de standaard-interface. Alle interfaces beschikken over een 9-polige sub-D bus (female).

De nevenstaande afbeelding toont de nummering van de afzonderlijke pins (zicht op de connector). De pin-bezetting van de afzonderlijke interfaces kunt u uit de navolgende tabellen opmaken.

Standaard-interface

Interfacetype:	RS232C
Pin 1	VCC
Pin 2	TxD 1
Pin 3	RxD 1
Pin 4	mag niet aangesloten worden
Pin 5	GND
Pin 6	mag niet aangesloten worden
Pin 7	mag niet aangesloten worden
Pin 8	mag niet aangesloten worden
Pin 9	VCC

TxD: Data zenden RxD: Data ontvangen GND: Signaal-aarde VCC: Voeding +5V

Optioneel: 2 RS232C-interfaces

Interface/Type:	Interface 1/RS232C	Interface 2/RS232C
Pin 1	niet bezet	niet bezet
Pin 2	TxD 1	TxD 2
Pin 3	RxD 1	RxD 2
Pin 4	niet bezet	niet bezet
Pin 5	GND	GND
Pin 6	niet bezet	niet bezet
Pin 7	niet bezet	niet bezet
Pin 8	niet bezet	niet bezet
Pin 9	VCC	VCC

TxD: Data zenden RxD: Data ontvangen GND: Signaal-aarde VCC: Voeding +5V

Optioneel: 1 RS422/485- en 1 RS232C-interface

Interface/Type:	Interface 1		Interface 2
	RS422 (4-draads)	RS485 (2-draads)	RS232C
Pin 1	niet bezet	niet bezet	niet bezet
Pin 2	TxD 1-	TxD 1-/RxD 1-	TxD 2
Pin 3	RxD 1-	—————	RxD 2
Pin 4	niet bezet	niet bezet	niet bezet
Pin 5	GND	GND	GND
Pin 6	niet bezet	niet bezet	niet bezet
Pin 7	TxD 1+	TxD 1+/RxD 1+	niet bezet
Pin 8	RxD 1+	—————	niet bezet
Pin 9	VCC	VCC	VCC


TxD: Data zenden RxD: Data ontvangen GND: Signaal-aarde VCC: Voeding +5V

Belangrijke aanwijzingen voor de netwerktoepassing via de interface RS422/485 vindt u in hoofdstuk 5.1.4.

6.5 Analoo-optie

De Spider BC kan af fabriek bovendien met een analoo-optie worden uitgerust, die in het OptionPac wordt ingebouwd. De analoo-optie maakt het aansluiten van een tweede weegbrug mogelijk, die analoge signalen levert. Hiermee kunnen compacte twee-weger-systemen met gebruikmaking van één enkele terminal worden geconfigureerd. Na het aansluiten van een analoge weegbrug moeten de parameters ervan in het menu worden ingevoerd. Deze worden op de print van de analoo-optie opgeslagen. Deze voorbereidende werkzaamheden worden door de servicetechnicus uitgevoerd en zijn in deze gebruiksaanwijzing niet beschreven. Na het invoeren van de parameters staan voor de tweede weger in het menublok "SCALE" dezelfde instellingen ter beschikking als voor de Spider-weger zelf (instellingen voor resolutie, tarering, nulpositionering, filter). **Aanwijzing:** in het menu "COMMUNICATION -> Option" kan het tweede weegplateau voor de stukstellingen als referentie- of als hoeveelheidsweegplateau gedefinieerd of gedeactiveerd worden.

Om een weegbrug op de analoo-optie aan te sluiten, moet de bodemplaat van het OptionPac worden verwijderd (8 schroeven Torx T20). De aansluitkabel van de weegbrug dient door de Pg-wartel van het OptionPac te worden gestoken en op de klemmenstrip op de print van de analoo-optie als volgt te worden aangesloten:

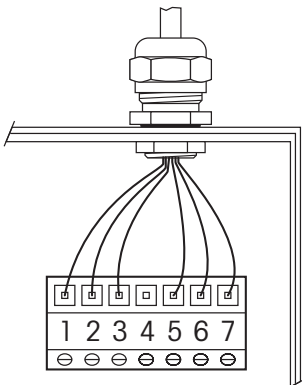

Klem	Bezetting
1	- Excitation (GND)
2	- Sense
3	- Signal
4	Shield
5	+ Signal
6	+ Sense
7	+ Excitation (+8,2 V)

6.6 Accessoires

De volgende accessoires kunt u bij uw dealer of bij de verantwoordelijke METTLER TOLEDO vertegenwoordiging bestellen.


Omschrijving	Art.-nr.
Beschermhuls voor terminal	21255045
Wandhouder voor terminal	21255258
Montageplaat voor de bevestiging van de terminal aan de weegbrug	21255259
Tweede display	21250064
Printer Sprinter 1 (Euro-versie)	21253399
Printer Sprinter 1 (UK-versie)	21253745
Interfacekabel voor Sprinter 1-printer	21253677
Interfacekabel voor verbinding Spider – PC	00410024
Interfacekabel voor verbinding Spider – Spider	21252588
Diefstalbeveiliging	00229175
Statief 300 mm	21255254
Statief 400 mm	21255255
Statief 500 mm	21255256
Statief 650 mm	21255257
Vloerstatief	00506721
Statiefsokkel (voor vloerstatief)	00503700
Rollenbaan 300 x 400 mm	21253930
Rollenbaan 400 x 500 mm	21253931
Rollenbaan 500 x 650 mm	21253932
Rollenbaan 600 x 800 mm	00504852
Kogellastplaat 300 x 400 mm	21254155
Kogellastplaat 400 x 500 mm	21254156
Kogellastplaat 500 x 650 mm	21254157
Kogellastplaat 600 x 800 mm	21254844
Oprijbrug 1000 mm	00506548
Oprijbrug 1250 mm	00506549
Oprijbrug 1500 mm	00506550
Kelderframe 1000 x 1000 mm	00506481
Kelderframe 1000 x 1250 mm	00505315
Kelderframe 1250 x 1500 mm	00505316
Kelderframe 1500 x 1500 mm	00505379

6.7 Verklaring van overeenstemming

Wij, **Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH, Unter dem Malesfelsen 34, D-72458 Albstadt** verklaren er volledig verantwoordelijk voor te zijn, dat het produkt

Spider BC vanaf serienummer 2494000,

waarop deze verklaring betrekking heeft, overeenkomt met de volgende EG-richtlijnen en normen.

Richtlijn	Norm
betreffende elektrisch produktemateriaal voor toepassing binnen bepaalde spanningsgrenzen (73/23/EG; wijzigingsrichtlijn 93/68/EG)	EN61010-1 (Veiligheidsvoorschriften) EN60529 IP65 (IP-beschermingsgraad)
betreffende elektromagnetische compatibiliteit (89/336/EG; wijzigingsrichtlijn 93/68/EG; 92/31/EG)	EN61326-1 Cl. B (Emissie) EN61326-1 (Immunititeit) EN61000-3-2 (Boventrillingen) EN61000-3-3 (Spanningsschommelingen)
betreffende niet automatische weegwerktuigen (90/384/EG; wijzigingsrichtlijn 93/68/EG) ¹⁾	EN45501 ¹⁾ (Metrologische aspecten)  ¹⁾

¹⁾ geldt alleen voor geijkte weegschalen (goedkeuring/testcertificaat nr. TC5818 voor terminals (zonder weegbrug) en T5819 voor complete weegschalen (terminal en weegbrug).

Albstadt, Januari 2002




Roland Schmider, General Manager

 
Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH



Heiko Carls, Quality Manager

Belangrijke kenmerken voor geijkte weegwerktuigen in landen va de EG

 De vanuit productie geijkte weegwerktuigen hebben genoemd kenteken op de buiten verpakking en een groene "M"-sticker op de opschriftenplaat. Deze werktuigen mogen direct in gebruik worden genomen.

 Weegwerktuigen, die in 2 fasen geijkt worden en geen groene "M"-sticker op de opschriftenplaat hebben, zijn op de buiten verpakking van genoemd kenteken voorzien. De 2de fase ijking moet door de erkende Mettler-Toledo Service Organisatie of door een medewerker van het NMI uitgevoerd worden. Neem hiervoor contact op met Mettler-Toledo te Tiel afd. service.

De 1ste fase van de ijking werd tijdens de productie uitgevoerd. Dit omvat alle proeven volgens EN45501-8.2.2. Bij weegwerktuigen met een analoog weegplateau moet tevens de juistheid volgens EN45501-3.5.3.3 gecontroleerd worden. Deze controle is niet noodzakelijk, indien de uitlezing en het plateau hetzelfde serienummer hebben.

Voor zover conform de nationale voorschriften in de afzonderlijke landen de geldigheidsduur van de ijking beperkt is, is de gebruiker van een dergelijke weger er verantwoordelijk voor het tijdig najken.

USA

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to both Part 15 of the FCC Rules and the radio interference regulations of the Canadian Department of Communications. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.




Canada

ICES-001 Notice for Industrial, Scientific and Medical Radio Frequency Generators: This ISM apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations. Please note that this requirement is only for generators which operate at over 10 kHz.

Avis de l'ICES-001, générateurs de radiofréquences dans le domaine industriel, scientifique et médical: Cet appareil ISM (industriel, scientifique et médical) satisfait à toutes les exigences définies par la réglementation canadienne en matière d'équipements générant des perturbations radioélectriques. Veuillez noter qu'il s'agit d'une exigence concernant uniquement les générateurs fonctionnant au-delà de 10 kHz.

6.8 Veiligheidstechnische controles





De terminals en weegschalen van de serie Spider SW, BC en FC zijn door bevoegde controle instanties gecontroleerd. Ze hebben de hieronder genoemde **veiligheidstechnische controles** doorstaan en beschikken over het bijbehorende controleteken. De productie wordt onderworpen aan de productiecontrole van de controle instanties.

Land	Controleteken	Norm
Canada USA		CAN/CSA.C22.2 No. 1010.1-92 UL Std. No. 3101-1
Europa		EN61010-1:93 + A2:95 EN61326-1:97 + A1:98 Class B EN61326-1:97 + A1:98 Industry
Zwitserland		EN61010-1:93 + A2:95 EN61326-1:97 + A1:98 Class B EN61326-1:97 + A1:98 Industry
Diverse landen	CB Scheme (geen markering)	EN61010-1:93 + A2:95 EN61326-1:97 + A1:98 Class B EN61326-1:97 + A1:98 Industry

Nood-paswoord voor toegang van de supervisor tot het menu

S.v.p. uitknippen en op een veilige plaats bewaren!

    Gebruik dit nood-paswoord, indien u een supervisor-paswoord hebt gedefinieerd en dit bent vergeten.



3 keer op de toets «→0←» drukken, gevolgd door «↵».



**Voor een goede toekomst van uw METTLER TOLEDO product:
METTLER TOLEDO service garandeert u jarenlange kwaliteit, meetnauw-
keurigheid en waardebehoud van de METTLER TOLEDO producten.
Vraag a.u.b. nauwkeurig informatiemateriaal aan over ons attractieve
serviceaanbod.
Hartelijk dank.**



P21255142

Technische wijzigingen en veranderingen in de omvang van de levering van de accessoires voorbehouden.

Gedrukt op 100% chloorvrij vervaardigd papier.
Ten behoeve van het milieu.

© Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH 2002 21255142A Printed in Germany 0202/2.18

Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH, D-72423 Albstadt, Tel. +49-7431 14-0, Fax +49-7431 14-371, Internet: <http://www.mt.com>

AT Mettler-Toledo Ges.m.b.H., A-1100 Wien, Tel. (01) 604 19 80, Fax (01) 604 28 80
AU Mettler-Toledo Ltd., Port Melbourne, Victoria 3207, Tel. (03) 9644 5700, Fax (03) 9645 3935
BE n.v. Mettler-Toledo s.a., B-1932 Zaventem, Tel. (02) 334 02 11, Fax (02) 378 16 65
BR Mettler-Toledo Indústria e Comércio Ltda., São Paulo, CEP 06465-130, Tel. (11) 421 5737, Fax (11) 725 1962
CH Mettler-Toledo (Schweiz) AG, CH-8606 Greifensee, Tel. (01) 944 45 45, Fax (01) 944 45 10
CN Mettler-Toledo Changzhou Scale Ltd., Changzhou City, Jiangsu 213001, Tel. (519) 664 20 40, Fax (519) 664 19 91
CZ Mettler-Toledo, s.r.o., CZ-100 00 Praha 10, Tel. (2) 72 123 150, Fax (2) 72 123 170
DE Mettler-Toledo GmbH, D-35353 Giessen, Tel. (0641) 50 70, Fax (0641) 52 951
DK Mettler-Toledo A/S, DK-2600 Glostrup, Tel. (43) 27 08 00, Fax (43) 27 08 28
ES Mettler-Toledo S.A.E., E-08038 Barcelona, Tel. (93) 223 76 00, Fax (93) 223 02 71
FR Mettler-Toledo s.a., F-78222 Viroflay, Tél. (01) 309 717 17, Fax (01) 309 716 16
HK Mettler-Toledo (HK) Ltd., Kowloon HK, Tel. (852) 2744 1221, Fax (852) 2744 6878
HR Mettler-Toledo, d.o.o., CR-10000 Zagreb, Tel. (1) 29 20 633, Fax (1) 29 58 140
HU Mettler-Toledo Kft, H-1173 Budapest, Tel. (1) 257 9889, Fax (1) 257 7030
IN Mettler-Toledo India Pvt Ltd, Mumbai 400 072, Tel. (22) 857 08 08, Fax (22) 857 50 71
IT Mettler-Toledo S.p.A., I-20026 Novate Milanese, Tel. (02) 333 321, Fax (02) 356 29 73
JP Mettler-Toledo K.K., Shiromi, J-Osaka 540, Tel. (6) 949 5901, Fax (6) 949 5945
KR Mettler-Toledo (Korea) Ltd., Seoul (135-090), Tel. (82) 2 518 20 04, Fax (82) 2 518 08 13
MY Mettler-Toledo (M) Sdn.Bhd., 40100 Shah Alam, Tel. (603) 7845 5773, Fax (603) 7845 8773
MX Mettler-Toledo S.A. de C.V., Mexico CP 06430, Tel. (5) 547 5700, Fax (5) 541 2228
NL Mettler-Toledo B.V., NL-4000 HA Tiel, Tel. (0344) 638 363, Fax (0344) 638 390
NO Mettler-Toledo A/S, N-1008 Oslo, Tel. (22) 30 44 90, Fax (22) 32 70 02
PL Mettler-Toledo, Sp. z o.o., PL-02-929 Warszawa, Tel. (22) 651 92 32, Fax (22) 651 71 72
RU Mettler-Toledo AG, 10 1000 Moskau, Tel. (095) 921 68 12, Fax (095) 921 63 53
SE Mettler-Toledo AB, S-12008 Stockholm, Tel. (08) 702 50 00, Fax (08) 642 45 62
SEA Mettler-Toledo (SEA), 40100 Shah Alam, Tel. (603) 7845 5373, Fax (603) 7845 3478
SG Mettler-Toledo (S) Pte. Ltd., Singapore 139959, Tel. (65) 890 0011, Fax (65) 890 0012
SK Mettler-Toledo, service s.r.o., SK-83103 Bratislava, Tel. (7) 525 2170, Fax (7) 525 2173
SI Mettler-Toledo, d.o.o., SI-1236 Trzin, Tel. (016) 162 18 01, Fax (061) 162 17 89
TH Mettler-Toledo (Thailand), Bangkok 10310, Tel. (662) 723 0300, Fax (662) 719 6479
TW Mettler-Toledo Pac Rim AG, Taipei, Tel. (886) 2 2579 5955, Fax (886) 2 2579 5977
UK Mettler-Toledo Ltd., Leicester, LE4 1AW, Tel. (0116) 235 0888, Fax (0116) 236 5500
US Mettler-Toledo, Inc., Columbus, Ohio 43240, Tel. (614) 438 4511, Fax (614) 438 4900

For all other countries: Mettler-Toledo GmbH, PO Box VI-400, CH-8606 Greifensee, Tel. (01) 944 22 11, Fax (01) 944 31 70