



METTLER TOLEDO


**Bedienungsanleitung
METTLER TOLEDO
Viper SW Wiegewaage**

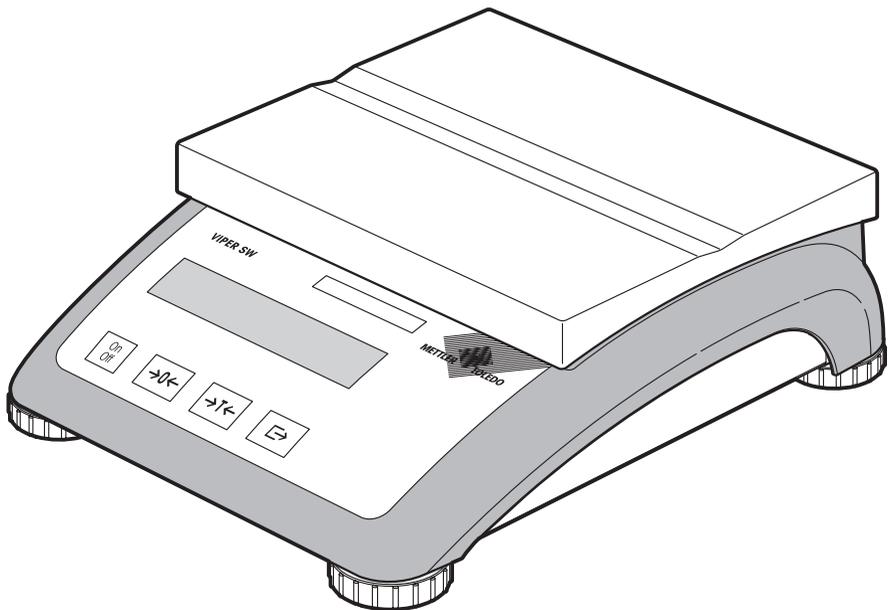

Übersicht

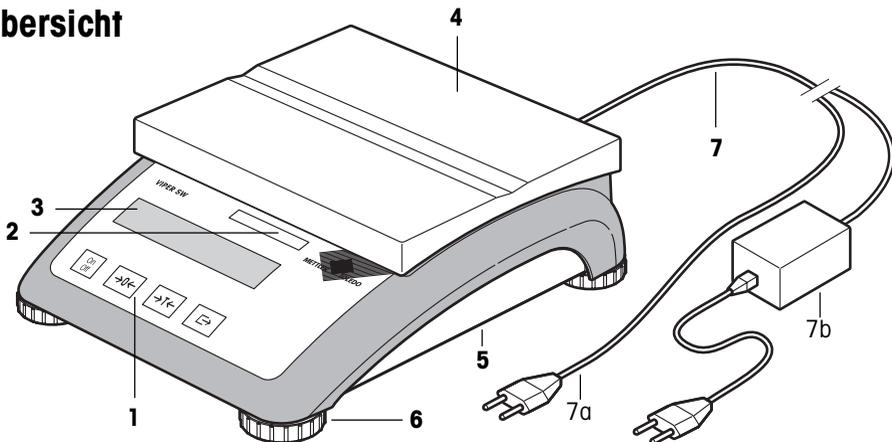

Rückseite

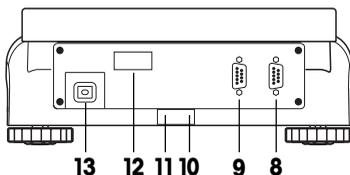

Wagenspezifikationen (Beispiel)

| 14 | 15 | 16 | 17 |
|-----------|-----------|--------|--------|
| Max1: 3kg | Min1: 20g | e1: 1g | d1: 1g |
| Max2: 6kg | Min2: 40g | e2: 2g | d2: 2g |

Anzeige



- | | |
|---|--|
| 1 Bedienungstasten | 13 Netzkabel oder Buchse für Netzadapter |
| 2 Waagenspezifikationen | 14 Maximale Last (Bereich 1/2) |
| 3 Anzeige | 15 Minimale Last (Bereich 1/2) |
| 4 Waagschale | 16 Eichwert (geeichte Waage) (Bereich 1/2) |
| 5 Kleber bei Version "MonoBloc" | 17 Max. Auflösung (Bereich 1/2) |
| 6 Stellfüsse | 18 Anzeige dynamisches Wägen |
| 7 Speisung: | 19 Nettosymbol für Wägungen mit Tara |
| 7a: Netzkabel (Waagen ohne Akku) | 20 Wägeeinheit |
| 7b: Netzadapter (Waagen mit Akku) | 21 Stillstandskontrolle |
| 8 RS232C-Schnittstelle | 22 Geänderte Auflösung (nur geeichte Waagen) |
| 9 Zweite Schnittstelle RS232C (Option) | 23 Eichklammern (geeichte Waagen e=10d) |
| 10 Libelle (nur bei Waagen mit MonoBloc-Wägezelle und geeichten Waagen) | 24 Aktive Schnittstelle (für Mastermode) |
| 11 Bohrung für Diebstahlsicherung | 25 Wägebereichsanzeige |
| 12 Typenschild | 26 Ladezustand des Akkus |

Inhalt

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Inbetriebnahme | 4 |
| 1.1 | Auspacken und Lieferumfang prüfen | 4 |
| 1.2 | Sicherheit und Umwelt | 4 |
| 1.3 | Waage aufstellen und ausrichten | 5 |
| 1.4 | Stromversorgung anschliessen | 6 |
| 1.5 | Akkubetrieb | 6 |
| 2 | Wägen | 7 |
| 2.1 | Ein-/Ausschalten und auf Null stellen | 7 |
| 2.2 | Einfaches Wägen | 7 |
| 2.3 | Wägen mit Tara | 7 |
| 2.4 | Wägeresultate protokollieren | 8 |
| 2.5 | Spezielle Funktionen (Mastermode) | 8 |
| 3 | Der Mastermode | 9 |
| 3.1 | Übersicht und Bedienung | 9 |
| 3.2 | Kalibrieren (Justieren) der Waage | 9 |
| 3.3 | Waageneinstellungen | 10 |
| 3.4 | Schnittstelle(n) konfigurieren | 11 |
| 3.5 | Mastermode-Einstellungen ausdrucken | 13 |
| 3.6 | Speichern und Mastermode verlassen | 13 |
| 3.7 | Beispiel für Einstellungen im Mastermode | 13 |
| 4 | Weitere wichtige Informationen | 14 |
| 4.1 | Fehlermeldungen | 14 |
| 4.2 | Hinweise zur Reinigung | 15 |
| 4.3 | Konformitätserklärung | 16 |
| 4.4 | Technische Daten | 18 |
| 4.5 | Zubehör | 20 |
| 4.6 | Schnittstellenbefehle | 20 |

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und halten Sie sich an die Anweisungen! Falls Sie fehlendes oder falsch geliefertes Material feststellen oder sonstige Probleme mit Ihrer Waage haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Verkäufer oder allenfalls an die zuständige METTLER TOLEDO-Vertretung.

1.1 Auspacken und Lieferumfang prüfen

- Waage und Zubehör aus der Verpackung nehmen.
- Lieferumfang prüfen. Die Grundausrüstung umfasst:
 - Waage
 - Waagschale
 - Netzadapter (nur bei Modellen mit integriertem Akku)
 - Bedienungsanleitung (dieses Dokument)
 - evtl. Sonderzubehör gemäss Packliste

1.2 Sicherheit und Umwelt



- Waage nicht in **explosionsgefährdeter Umgebung** verwenden (ausser speziell gekennzeichnete Waagen).
- Für den Einsatz in **Nassbereichen** oder falls eine **Nassreinigung** erforderlich ist, sowie in **staubiger Umgebung** sind Waagen mit **Schutzart IP65** zu verwenden. Auch diese Waagen dürfen jedoch nicht in Umgebungen eingesetzt werden, in denen Korrosionsgefahr besteht. Die Waagen dürfen niemals überflutet oder in Flüssigkeiten eingetaucht werden.
- Ist das **Netzkabel** beschädigt, darf die Waage nicht weiter betrieben werden. Kabel deshalb regelmässig überprüfen und auf einen Freiraum von ca. 3 cm an der Waagerrückseite achten, damit das Kabel nicht zu stark abgeknickt wird.
- Niemals die **Befestigungsschrauben des Lastplattenträgers** unterhalb der Waagschale lösen!
- Bei demontierter Waagschale **niemals mit einem festen Gegenstand unter den Lastplattenträger fahren!**
- Das Öffnen der Waage durch das Lösen der **Schrauben im Boden** ist untersagt.
- Nur empfohlenes **Zubehör und Peripheriegeräte** verwenden.




- Waage **sorgfältig** behandeln, sie ist ein Präzisionsinstrument. Schläge auf die Waagschale sowie das Auflegen hoher Überlasten sind zu vermeiden.
- Wichtige Hinweise für den Einsatz der Viper-Waagen im **Lebensmittelbereich**: Die Teile der Waage, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen können sind glattflächig und leicht zu reinigen. Die verwendeten Materialien splintern nicht und sind frei von Schadstoffen. Im Lebensmittelbereich wird die Verwendung der **Schutzhülle** (Kapitel 4.5) empfohlen. Diese muss, wie die Waage selbst, regelmässig gereinigt werden. Beschädigte oder stark verschmutzte Schutzhüllen sind umgehend zu ersetzen.
- Für die **Entsorgung der Waage** die geltenden Umweltvorschriften beachten. Falls die Waage mit einem **Akku** ausgerüstet ist: Der Akku enthält Schwermetalle und darf deshalb nicht mit dem normalen Müll entsorgt werden! Beachten Sie die lokalen Vorschriften für die Entsorgung umweltgefährdender Stoffe.

1.3 Waage aufstellen und ausrichten

Der richtige Standort trägt entscheidend zur Genauigkeit der Wägere-sultate bei!



- Stabile, erschütterungsfreie und möglichst horizontale Lage wählen (besonders wichtig für hochauflösende Waagen mit Mettler-Toledo MonoBloc-Technologie). Der Untergrund muss das Gewicht der voll belasteten Waage sicher tragen können.
- Umgebungsbedingungen beachten (Kapitel 4.4).
- Vermeiden Sie:
 - Direkte Sonneneinstrahlung
 - Starken Luftzug (z.B. von Ventilatoren oder Klimaanlage)
 - Übermässige Temperaturschwankungen.

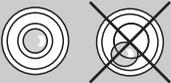


- Waage durch Drehen der Stellfüsse horizontal ausrichten. Falls eine Libelle vorhanden ist, muss die Luftblase innerhalb des inneren Kreises liegen.

Grössere geografische Standortänderungen:

Jede Waage wird durch den Hersteller auf die lokalen Schwerkraftverhältnisse abgestimmt (GEO-Wert), entsprechend der geografischen Zone, in die das Instrument geliefert wird. Bei grösseren geografischen Standortänderungen muss diese Einstellung durch einen Servicetechniker angepasst oder eine Neu-Justierung durchgeführt werden. Geeichte Waagen müssen zudem unter Beachtung der nationalen Eichvorschriften neu geeicht werden.

1.4 Stromversorgung anschliessen

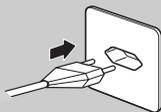

0000 kg

- Vor dem Anschluss des Netzsteckers oder Netzadapters (AccuPac-Version) prüfen, ob der aufgedruckten Spannungswert mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Stecker des Netzkabels bzw. des Netzadapters mit dem Netz und Netzadapter (AccuPac-Version) mit der Buchse an der Waagerrückseite verbinden.

Nach dem Anschliessen führt die Waage einen Anzeigetest durch, bei dem alle Segmente und anschliessend die Softwareversion kurz angezeigt werden. Sobald die Nullanzeige erscheint, ist die Waage betriebsbereit.

Für grösstmögliche Präzision: Waage nach der Installation justieren/kalibrieren (Kapitel 3.2). **Wichtig:** Geeichte Waagen müssen durch eine autorisierte Stelle justiert werden, fragen Sie Ihren Händler.

1.5 Akkubetrieb



Waagen mit eingebautem Akku (AccuPac) können bei normalem Gebrauch in der Version "MonoBloc" ca. 20 Stunden und in der Version "DMS" ca. 30 Stunden netzunabhängig arbeiten. Sobald die Netzversorgung unterbrochen wird (durch Herausziehen des Netzsteckers oder bei einem Netzausfall) schaltet die Waage automatisch auf Akkubetrieb um. Ist die Netzversorgung wieder gewährleistet, schaltet die Waage automatisch auf Netzbetrieb zurück.

Das Batteriesymbol orientiert über den aktuellen Ladezustand des Akkus (1 Segment entspricht ca. 25% Kapazität). Blinkt das Symbol, muss der Akku aufgeladen werden.

Ein entleerter Akku benötigt mindestens 8 Stunden, bis er geladen ist. Während des Ladevorgangs kann weiter gearbeitet werden, allerdings verlängert sich in diesem Fall die Ladezeit.

Der Akku ist gegen Überladen gesichert und die Waage kann deshalb problemlos dauernd mit dem Netz verbunden bleiben.

2

Wägen

Dieses Kapitel erläutert, wie Sie die Waage ein- und ausschalten, auf Null stellen und tarieren, Wägungen durchführen und Wägeresultate protokollieren.

2.1 Ein-/Ausschalten und auf Null stellen





- Durch **kurzes Drücken** der Taste «**On/Off**» schalten Sie die Waage ein bzw. aus.

Die Waage führt einen Anzeigetest durch (Kapitel 1.4). Sobald die Gewichtsanzeige erscheint, ist sie wägebereit und automatisch auf Null gestellt.

Hinweis: Mit der Taste «**→0←**» kann die Waage bei Bedarf jederzeit auf Null gestellt werden.

2.2 Einfaches Wägen

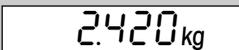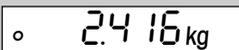

- Wägegut auf die Waage legen.

• Warten bis die Stillstandskontrolle (kleiner Ring in der linken unteren Ecke der Anzeige) erlischt und...


- ... Wägeresultat ablesen.

2.3 Wägen mit Tara



- **Leeren** Wägebehälter oder Verpackungsgut auflegen.

• Zum Trieren, kurz die Taste «**→T←**» drücken. Die Nullanzeige und das Symbol "NET" (Nettogewicht) erscheinen. **Hinweis:** Falls im Mastermode die automatische Trierfunktion aktiviert wurde (Kapitel 3.3), braucht die Taste «**→T←**» nicht gedrückt zu werden.

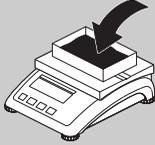

4.2 16 kg^{NET}

- Wägegut auflegen und...

- ... Resultat ablesen.

2.4 Wägeresultate protokollieren



- Taste «» drücken und das aktuelle Wägeresultat wird über die Schnittstelle zum Peripheriegerät (Drucker, Computer) übertragen. Ab Werk ist die serienmässige Schnittstelle für den Anschluss eines Druckers konfiguriert.

Hinweise zur Konfigurierung der Schnittstelle(n) finden Sie in Kapitel 3.4.

2.5 Spezielle Funktionen (Mastermode)

MASTER


Neben den einfachen Wägefunktionen verfügt die Waage über zusätzliche Optionen und Einstellmöglichkeiten, die im Mastermode aktiviert werden können (Kapitel 3).

3

Der Mastermode

Im Mastermode lassen sich die Einstellungen der Waage ändern und Funktionen aktivieren – damit kann die Waage an individuelle Wägebedürfnisse angepasst werden.

3.1 Übersicht und Bedienung

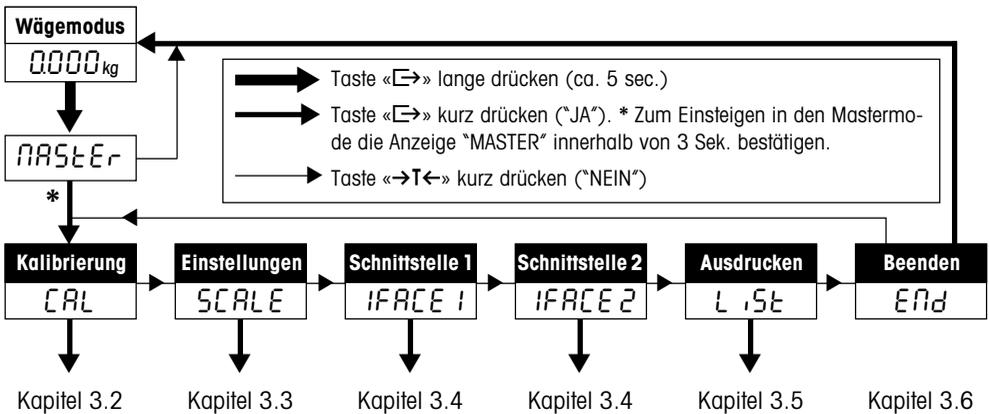

3.2 Kalibrieren (Justieren) der Waage

CAL



15000



15.000 kg

Dieser Mastermode-Block ist bei Eichwaagen nicht verfügbar.

- Waagschale entlasten und anschliessend die Taste « \rightarrow » drücken, um den Kalibriervorgang zu starten.
- Die Waage zeigt blinkend das Kalibriergewicht an. Mit der Taste « \rightarrow » können auf Wunsch andere Kalibriergewichte gewählt werden.
- Kalibriergewicht gemäss Anzeige auflegen und mit « \rightarrow » bestätigen. **Hinweis:** Die Kalibrierung kann jederzeit mit der Taste «On/Off» abgebrochen werden.
- Warten bis die Kalibrierung erfolgreich abgeschlossen ist (wird in der Anzeige mit "done" bestätigt) und die Waage in den Wägemodus zurückkehrt.

3.3 Waageneinstellungen

SCALE

Der zweite Block des Mastermodes enthält insgesamt **11 Unterblöcke** zur Einstellung der Waage und Aktivierung von Funktionen.

| Funktion/Anzeige | Einstellungen | Hinweise |
|---------------------------------------|--|---|
| Auflösung rESo1u | modellabhängig, Beispiel: 0.01 kg/0.02 kg/.../0.005 kg Geeichte Waagen: Geänderte Einstellungen werden mit "*" und ohne Wägeeinheit angezeigt. Nach Neustart ist wieder die Standardeinstellung gemäss Eichplakette aktiv! | Symbol "l<—>l 1/2" erscheint bei Einstellung auf 2 Wägebereiche. Beispiel: 15 kg-Waage: 1. Bereich 0 – 6 kg Auflösung 2 g 2. Bereich 0 – 15 kg Auflösung 5 g Um vom 2. Bereich wieder in den 1. Bereich zu wechseln, muss die Waage zuerst entlastet oder auf Null gestellt werden. |
| Wägeeinheit Unit | "g" ¹⁾ , "kg" ¹⁾ , "oz" ¹⁾ , "lb" ¹⁾ | Werkseinstellung gemäss Typenschild. "oz" und "lb" bei Eichwaagen nicht verfügbar. |
| Autom. Nullpunktkorrektur A-ZERO | Ein ("On") ¹⁾ Aus ("Off") | Korrigiert automatisch den Nullpunkt der Waage. Bei Eichwaagen nicht verfügbar. |
| Automatische Tarierfunktion A-TARE | Ein ("On") Aus ("Off") ¹⁾ | Tariert die Waage automatisch sobald der leere Wägebühler aufgelegt wird ("T" blinkt in der Anzeige). |
| Autom. Abschalfunktion PIR-OFF | Ein ("Yes") Aus ("No") ¹⁾ | Bei aktivierter Funktion ("Yes" = Werkseinstellung für Waagen mit Akku) schaltet die Waage bei Nichtgebrauch nach ca. 3 Minuten automatisch ab. |
| Anzeigebeleuchtung b.LIGHT | Ein ("On") ¹⁾ Aus ("Off") | "On" bei Akkubetrieb = ca. 5 sec. Leuchtdauer |
| Autom. Speicherfunktion rESTARt | Ein ("On") Aus ("Off") ¹⁾ | Letzter Tara- und Nullwert werden beim Ausschalten gespeichert. Bei Eichwaagen nicht verfügbar. |
| | ¹⁾ Werkseinstellung | (Fortsetzung auf nächster Seite) |

| Funktion/Anzeige | Einstellungen | Hinweise |
|---------------------------------------|--|--|
| Vibrationsadapter UibrAt | "Med" ¹⁾ "Low" "High" | normale Umgebung sehr ruhige Umgebung (sofortiger Stillstand der Anzeige) unruhige Umgebung |
| Wägeprozessadapter ProceS | "Univer" ¹⁾ "Dosing" "Dynamic" | normale Wägegüter Dosieren (z.B. von flüssigen oder pulverförmigen Wägegütern) unruhige Wägegüter, z.B. Tiere |
| Zurücksetzen rESEt | Rücksetzung aller "SCALE"-Einstellungen auf die Werkseinstellungen | Rücksetzung mit « \rightleftarrows » bestätigen oder mit « $\rightarrow T \leftarrow$ » verwerfen. Hinweis: Um die Einstellungen zurückzusetzen, muss die Rückfrage "Std On" mit « \rightleftarrows » bestätigt werden. |
| Einstellungen beenden End SC | Verlassen des "SCALE"-Blocks | « \rightleftarrows » um den "SCALE"-Block zu verlassen, « $\rightarrow T \leftarrow$ » um weitere Einstellungen vorzunehmen. |
| ¹⁾ Werkseinstellung | | |

3.4 Schnittstelle(n) konfigurieren



In diesem Block lassen sich die Schnittstellen der Waage konfigurieren. **Hinweis:** Einstellungen in "1FACE 2" können nur vorgenommen werden, wenn die zweite Schnittstelle eingebaut ist.

| Funktion/Anzeige | Einstellungen | Hinweise |
|--|--|---|
| Betriebsart Node ^{Com 1} | "Print" (Drucker) ^{1) 5)} "Cycle" (Serienwägung) ^{2) 5)} "Dialog" (Computer) ^{3) 4) 5)} "2nd Display" (Zweitanzeige) ⁵⁾ | 2400 bd, 7b-even, Xon/Xoff 2400 bd, 7b-even, Xon/Xoff 9600 bd, 8b-no parity, Xon/Xoff 9600 bd, 8b-no parity, Xon/Xoff |
| Übertragungsprotokoll Protol ^{Com 1} | "HONOFF" ¹⁾ "No" | Xon/Xoff-Protokoll Kein Protokoll |
| Bits und Parität Parity ^{Com 1} | "7 Even" ¹⁾ "7 No P" "8 No P" "7 Odd" | 7 Datenbits mit gerader Parität 7 Datenbits ohne Parität 8 Datenbits ohne Parität 7 Datenbits mit ungerader Parität |
| (Fortsetzung auf nächster Seite) | | |

| Funktion/Anzeige | Einstellungen | Hinweise | | | | | | |
|---|--|---|---|----------|---|----------|---|----------|
| Datenübertragungsrate <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> bAUD <small>Com 1</small> </div> | 300, 600, 1200, 2400 ¹⁾ , 4800, 9600, 19200 Baud | Hinweis: Für ältere Sprinter 1-Drucker 300 Baud wählen | | | | | | |
| Zu übertragende Daten und Datenformatierung <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> DEF5tr <small>Com 1</small> </div> | "Header" (On ¹⁾ /Off) ⁶⁾ "Gross" (On ¹⁾ /Off) "Net" (On ¹⁾ /Off) "Tare" (On ¹⁾ /Off) "4 LinF" (On ¹⁾ /Off) "F Feed" (On/Off ¹⁾) "Ln for" (Single ¹⁾ /Multi) | Protokollkopf Bruttogewicht Nettogewicht Tarawert 4 Leerzeilen Formularvorschub "Single" = 1 Wert pro Zeile, "Multi" = alle Werte auf 1 Zeile | | | | | | |
| Zurücksetzen <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> rESEt <small>Com 1</small> </div> | Rücksetzung aller Einstellungen der gewählten Schnittstelle auf die Werkseinstellungen | Rücksetzung mit «E» ausführen (Rückfrage "Std On" nochmals mit «E» bestätigen) oder mit «→T←» verwerfen | | | | | | |
| Einstellungen beenden <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> End 1 F1 <small>Com 1</small> </div> | Verlassen des Schnittstellen-Blocks | «E» um den Schnittstellen-Block zu verlassen oder «→T←» um weitere Einstellungen vorzunehmen | | | | | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>1) Werkseinstellung, für Betrieb mit Ducker "Sprinter 1".</p> <p>2) Datenausdruck bei Gewichtsänderung.</p> <p>3) Der "Dialog"-Modus dient der bidirektionalen Kommunikation der Waage mit einem externen Gerät (z. B. einem Computer). Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 4.6.</p> <p>4) Für Benutzung der Viper-Waage als Referenzwaage in 2-Waagen-Systemen.</p> <p>5) Bei Anwahl dieser Betriebsart werden die zugehörigen Standardeinstellungen (siehe Spalte "Hinweise") automatisch übernommen.</p> <p>6) Diese Einstellung legt fest, ob auf den Ausdrucken ein Protokollkopf erscheinen soll. Dieser besteht aus bis zu 5 Zeilen mit jeweils maximal 24 Zeichen (z. B. Firmenname und Adresse). Die Festlegung und Formatierung des Protokollkopfes erfolgt mit SICS-Befehlen über die Schnittstelle (siehe Kapitel 4.6). Die nebenstehende Abbildung zeigt das Muster eines Protokolles mit Kopf.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Mettler-Toledo GmbH Unter dem Malesfelsen 34 D-72458 Albstadt Telefon ++49/7431/14 0 Internet www.mt.com</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">G</td> <td style="text-align: right;">7.153 kg</td> </tr> <tr> <td>T</td> <td style="text-align: right;">0.422 kg</td> </tr> <tr> <td>N</td> <td style="text-align: right;">6.731 kg</td> </tr> </table> </div> </div> | | | G | 7.153 kg | T | 0.422 kg | N | 6.731 kg |
| G | 7.153 kg | | | | | | | |
| T | 0.422 kg | | | | | | | |
| N | 6.731 kg | | | | | | | |

3.5 Mastermode-Einstellungen ausdrucken

L 1St



In diesem Block können alle Mastermode-Einstellungen auf einem Drucker protokolliert werden.

- Taste «» drücken, um die Einstellungen auszudrucken.
(Empfohlener Drucker: "Sprinter 1", siehe Kapitel 4.5 "Zubehör")

3.6 Speichern und Mastermode verlassen

END



Im letzten Block des Mastermodes können Sie Ihre Einstellungen speichern und in den Wägemodus zurückkehren.

- Taste «» drücken, um den Mastermode zu verlassen.
- Taste «» drücken, um die Einstellungen zu speichern, bzw. Taste «», um diese zu verwerfen. Die Waage kehrt anschliessend in den Wägemodus zurück.

3.7 Beispiel für Einstellungen im Mastermode

MASTER



CAL



SCALE



RESOLU



001 kg



END



Store?



000 kg

Sie wünschen eine Anzeigegenauigkeit (Auflösung) von 0,01 kg.

- Taste «» ca. 5 Sekunden drücken, um den Mastermode aufzurufen und Einstieg in den Mastermode innerhalb von 3 Sekunden durch kurzes Drücken von «» ("Ja") bestätigen.
- Den ersten Block des Mastermodes "CAL" (Kalibrierung, bei Eichwaagen nicht verfügbar) durch Drücken von «» ("Nein") überspringen.
- Den Block für die Waageneinstellungen ("Scale") und anschliessend den Unterblock für die Auflösung ("Resolution") jeweils mit «» ("Ja") aktivieren.
- So oft «» ("Nein") drücken, bis die gewünschte Auflösung (0,01 kg) erscheint. Mit «» ("Ja") bestätigen.
- Die Frage "End" mit «» ("Ja") beantworten, da Sie keine weitere Einstellung vornehmen wollen. Falls Sie «» ("Nein") drücken, können Sie weitere Einstellungen vornehmen.
- Die Frage "Store?" (Speicherung) mit «» ("Ja") beantworten. Die Waage kehrt in den Wägemodus zurück und arbeitet mit den neuen Einstellungen. Falls Sie mit «» ("Nein") antworten, werden die Änderungen nicht gespeichert.

4

Weitere wichtige Informationen

In diesem Kapitel finden Sie Hinweise zu den Fehlermeldungen und zur Reinigung Ihrer Waage. Zudem enthält dieses Kapitel die Konformitätserklärung und die technischen Daten Ihrer Waage.

4.1 Fehlermeldungen



Überlast

Waage entlasten oder Vorlast verringern.



Unterlast

Waagschale auflegen und sicherstellen, dass diese frei beweglich ist.




Wägeresultat erreicht keine Stabilität

1. Für ruhige Umgebung sorgen
2. Sicherstellen, dass Waagschale frei beweglich ist
3. Einstellung des Vibrationsadapters ändern (Kap. 3.3)
4. Gegebenenfalls dynamische Wägefunktion verwenden (Kap. 3.3).



Nullstellen nicht möglich

Sicherstellen, dass Nullstellen nur im zulässigen Bereich und nicht bei Über- oder Unterlast durchgeführt wird.

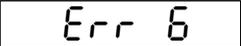

Keine Kalibrierung/Justierung

Netzstecker aus- und wieder einstecken (bei Akkubetrieb Waage aus- und wieder einschalten). Falls Meldung wieder erscheint, Waage kalibrieren/justieren (Kapitel 3.2). Falls auch dies nichts nützt, mit Händler oder Vertretung Kontakt aufnehmen.



EAROM Prüfsummenfehler

Netzstecker aus- und wieder einstecken (bei Akkubetrieb Waage aus- und wieder einschalten). Falls Meldung wieder erscheint, mit Händler oder Vertretung Kontakt aufnehmen.

4.2 Hinweise zur Reinigung



- Waage vor Beginn der Reinigungsarbeiten vom Stromnetz trennen!
- Feuchten Lappen verwenden (keine Säuren, Laugen oder starken Lösungsmittel).
- Eine Nassreinigung ist nur bei Waagen mit IP65-Schutz zulässig.
- Bei starker Verschmutzung Waagschale, Schutzhülle (falls vorhanden) und Stellfüsse entfernen und separat reinigen.
- Bei demontierter Waagschale niemals mit einem festen Gegenstand unter dem Lastplattenträger reinigen!
- Betriebsinterne und branchenspezifische Vorschriften betreffend Reinigungsintervalle und zulässige Reinigungsmittel beachten.

4.3 Konformitätserklärung

Wir, **Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH, Unter dem Malesfelsen 34, D-72458 Albstadt** erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

Viper SW ab Serien-Nr. 2487843,

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden EG-Richtlinien und Normen übereinstimmt.

| Richtlinie | angewendete Norm |
|---|--|
| betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen (73/23/EWG; Änderungsrichtlinie 93/68/EWG) | EN61010-1 (Sicherheitsbestimmungen) |
| über die elektromagnetische Verträglichkeit (89/336/EWG; Änderungsrichtlinie 93/68/EWG; 92/31/EWG) | EN55022 Emission Kl. B EN50082-2 Immunität EN61000-3-2 (Oberschwingungen) EN61000-3-3 (Spannungsschwankungen) |
| über nichtselbsttätige Waagen (90/384/EWG; Änderungsrichtlinie 93/68/EWG) ¹⁾ | EN45501 ¹⁾ (Metrologische Aspekte)  |

¹⁾ gilt nur für geeichte Waagen (Zulassung/Testzertifikat Nr: T5508 für Waagen mit DMS-Zellen, T5627 für Waagen mit "MonoBloc"-Zellen).

Albstadt, Mai 2002


Roland Schmider, General Manager

Mettler-Toledo GmbH


Heiko Carls, Quality Manager

Wichtiger Vermerk für geeichte Waagen in EU-Ländern



Werksg geeichte Waagen tragen vorstehendes Kennzeichen auf dem Packetikett und einen grünen "M"-Kleber auf dem Eichschild. Sie dürfen sofort in Betrieb genommen werden.



Waagen, die in zwei Schritten geeicht werden und kein grünes "M" auf dem Eichschild haben, tragen vorstehendes Kennzeichen auf dem Packetikett. Der zweite Schritt der Eichung ist durch den behördlich anerkannten Mettler-Toledo Service oder durch den Eichbeamten durchzuführen. Bitte nehmen Sie mit dem Mettler-Toledo Kundendienst Kontakt auf.

Der erste Schritt der Eichung wurde im Herstellerwerk durchgeführt. Er umfasst alle Prüfungen gemäss EN45501-8.2.2.

Sofern gemäss den nationalen Vorschriften in den einzelnen Staaten die Gültigkeitsdauer der Eichung beschränkt ist, ist der Betreiber einer solchen Waage für die rechtzeitige Nacheichung selbst verantwortlich.

USA/Canada


This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to both Part 15 of the FCC Rules and the radio interference regulations of the Canadian Department of Communications. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Cet appareil a été testé et s'est avéré conforme aux limites prévues pour les appareils numériques de classe A et à la partie 15 des règlements FCC et à la réglementation des radio-Interférences du Canadian Department of communications. Ces limites sont destinées à fournir une protection adéquate contre les interférences néfastes lorsque l'appareil est utilisé dans un environnement commercial. Cet appareil génère, utilise et peut radier une énergie à fréquence radioélectrique; il est en outre susceptible d'engendrer des interférences avec les communications radio, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du mode d'emploi. L'utilisation de cet appareil dans les zones résidentielles peut causer des interférences néfastes, auquel cas l'exploitant sera amené à prendre les dispositions utiles pour palier aux interférences à ses propres frais.

4.4 Technische Daten

| Funktionen | 4 Wägeeinheiten, Vibrationsadapter, Wägeprozessadapter, automatische Trierfunktion, automatische Nullpunkt Korrektur, Abschaltfunktion, Anzeigebeleuchtung, automatische Speicherung des Tara- und Nullwertes | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|----------|-----|----------|---------------------------------------|--------|--------|------------------|--------|--------|---------------------------------------|--------|---------|------------------|--------|---------|
| Anzeige | LCD (Flüssigkristallanzeige), 16 mm hoch, hinterleuchtet | | | | | | | | | | | | | | | |
| Umgebungsbedingungen | Die Genauigkeit ist in folgenden Bereichen garantiert: Temperaturbereich: –10 ... +40 °C (DMS-Zellen) +10 ... +30 °C (MonoBloc-Zellen) Relative Luftfeuchtigkeit: 15 ... 85 % rF (nicht betauend) Überspannungskategorie: II Verschmutzungsgrad: 2 Einsatzhöhe: bis 4000 m ü.M. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stromversorgung | Direktanschluss ans Netz oder über Netzadapter: 240 V, 50 Hz, 70 mA 120 V, 60 Hz, 90 mA 230 V, 50 Hz, 70 mA 100 V, 50/60 Hz, 90 mA Bei Akkubetrieb mit zusätzlichem Netzadapter; Einspeisung an der Waage: 18 VDC, 0,6 A | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtgewicht | <table style="width: 100%; border: none;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">DMS</th> <th style="text-align: center;">MonoBloc</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kleine Bauform: Netzbetriebene Waage:</td> <td style="text-align: center;">4,6 kg</td> <td style="text-align: center;">4,7 kg</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">AccuPac-Version:</td> <td style="text-align: center;">5,2 kg</td> <td style="text-align: center;">5,3 kg</td> </tr> <tr> <td>Grosse Bauform: Netzbetriebene Waage:</td> <td style="text-align: center;">8,2 kg</td> <td style="text-align: center;">10,5 kg</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">AccuPac-Version:</td> <td style="text-align: center;">8,8 kg</td> <td style="text-align: center;">11,1 kg</td> </tr> </tbody> </table> | | DMS | MonoBloc | Kleine Bauform: Netzbetriebene Waage: | 4,6 kg | 4,7 kg | AccuPac-Version: | 5,2 kg | 5,3 kg | Grosse Bauform: Netzbetriebene Waage: | 8,2 kg | 10,5 kg | AccuPac-Version: | 8,8 kg | 11,1 kg |
| | DMS | MonoBloc | | | | | | | | | | | | | | |
| Kleine Bauform: Netzbetriebene Waage: | 4,6 kg | 4,7 kg | | | | | | | | | | | | | | |
| AccuPac-Version: | 5,2 kg | 5,3 kg | | | | | | | | | | | | | | |
| Grosse Bauform: Netzbetriebene Waage: | 8,2 kg | 10,5 kg | | | | | | | | | | | | | | |
| AccuPac-Version: | 8,8 kg | 11,1 kg | | | | | | | | | | | | | | |
| IP-Schutzart | IP43 (optional IP65 (EN60529) bei Waagen mit DMS-Zellen. Diese Waagen sind mit einem IP65-Kleber gekennzeichnet.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Standard-Lieferumfang | Waage komplett, Bedienungsanleitung, Netzadapter (AccuPac-Version) | | | | | | | | | | | | | | | |

Abmessungen

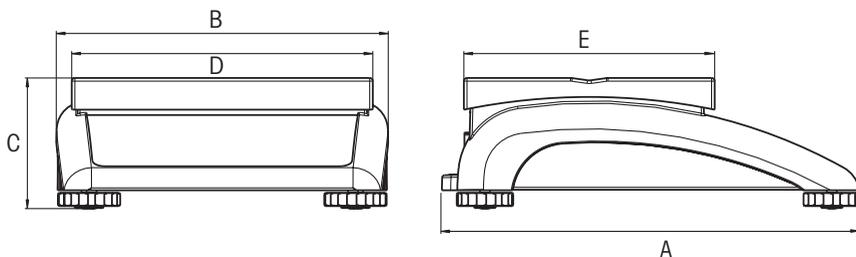


| | A | B | C* | D | E |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Kleine Bauform | 335 | 265 | 100 | 240 | 200 |
| Grosse Bauform | 370 | 360 | 115 | 350 | 240 |

Alle Masse in Millimetern

* bei vollständig eingedrehten Stellfüssen

Daten der Schnittstelle

Standardmässig ist die Waage mit einer Spannungsschnittstelle nach EIA RS-232C/DIN 66020 (CCITT V24/V.28) ausgerüstet. Die maximale Leitungslänge beträgt 15 m. Alle Schnittstellen verfügen über eine 9-polige Sub-D Buchse. Hinweise zur Konfigurierung der Schnittstellen finden Sie in Kapitel 3.4.
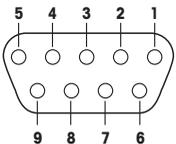
| Schnittstelle | | 1 (Standard) | 2 (Option) |
|--|-------|--------------|------------|
| Typ | | RS232C | RS232C |
| Belegung  | Pin 1 | VCC 1 | VCC 2 |
| | Pin 2 | TxD 1 | TxD 2 |
| | Pin 3 | RxD 1 | RxD 2 |
| | Pin 4 | (1) | (1) |
| | Pin 5 | GND | GND |
| | Pin 6 | (1) | (1) |
| | Pin 7 | (1) | (1) |
| | Pin 8 | (1) | (1) |
| | Pin 9 | (1) | (1) |

TxD: Daten senden

RxD: Daten empfangen

GND: Signallerde

VCC: Speisung (+5V)

(1): Pin darf nicht angeschlossen werden!

4.5 Zubehör

| | Art.-Nr. |
|---|-----------------|
| Zweitanzeige RS-PD/PASM | 21302875 |
| RS232-Kabel für Zweitanzeige 1,8 m (9-pin D-Sub, m/m, parallel) | 21302921 |
| Schutzhülle für kleine Bauform | 21203207 |
| Schutzhülle für grosse Bauform | 21203206 |
| Diebstahlsicherung | 00229175 |
| Drucker "Sprinter 1", EURO-Version | 21253399 |
| Drucker "Sprinter 1", UK-Version | 21253745 |
| RS232-Kabel für Drucker 1,8m (25/9-pin D-Sub, m/m, gekreuzt) | 21253677 |
| RS232-Kabel für 2. Waage 1,8 m (9-pin D-Sub, m/m, gekreuzt) | 21252588 |
| RS232-Kabel für PC 1,8 m (9-pin D-Sub, m/f, parallel) | 00410024 |

4.6 Schnittstellenbefehle

Ihre Waage lässt sich von einem PC aus über die RS232C-Schnittstelle konfigurieren, abfragen und bedienen.

Vorbedingungen

Für die Kommunikation zwischen Waage und PC müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

- Die Waage muss mit einem geeigneten Kabel (s. Kapitel 4.5) mit der RS232C-Schnittstelle eines PCs verbunden sein.
- Die Schnittstelle der Waage muss auf die Betriebsart "Dialog" eingestellt sein (s. Kapitel 3.4)
- Auf dem PC muss ein Terminalprogramm verfügbar sein (z.B. "Hyper Terminal").
- Die Kommunikationsparameter (Protokoll, Bits und Parität, Datenübertragungsrate) müssen im Terminalprogramm und an der Waage auf die gleichen Werte eingestellt sein (s. Kapitel 3.4).

SICS-Befehlssatz

Ihre Waage unterstützt den Befehlssatz **MT-SICS** (Mettler-Toledo **S**tandard **I**nterface **C**ommand **S**et). Implementiert sind die SICS-Befehle gemäss "Level 0" und "Level 1":

Befehle MT-SICS Level 0

| | |
|------------|--|
| I0 | Inquiry of all implemented MT-SICS commands |
| I1 | Inquiry of MT-SICS level and MT-SICS versions |
| I2 | Inquiry of balance data |
| I3 | Inquiry of balance SW version and type definition number |
| I4 | Inquiry of serial number |
| S | Send stable weight value |
| SI | Send weight value immediately |
| SIR | Send weight value immediately and repeat |
| Z | Zero |
| ZI | Zero immediately |
| @ | Reset |

Befehle MT-SICS Level 1

| | |
|------------|--|
| D | Balance display |
| DW | Weight display (Display show Weight) |
| K | Key control |
| SR | Send weight value on weight change (Send and Repeat) |
| T | Tare |
| TA | Inquiry/setting of tare weight value |
| TAC | Clear tare value |
| TI | Tare immediately |

Detaillierte Informationen zu den Schnittstellenbefehlen finden Sie im "MT SICS Reference Manual" (nur in Englisch verfügbar, Nr. 705184).

Neben den Standard-Befehlen existieren auch noch **waagenspezifische SICS-Befehle**, die produktespezifische Eigenschaften unterstützen. Diese Befehle sind nicht im "MT SICS Reference Manual" aufgeführt, sondern in der Dokumentation zur jeweiligen Waage. Die Viper-Waage unterstützt derzeit einen einzigen spezifischen Befehl zur Festlegung des Protokollkopfes. Dieser Befehl ist nachstehend erläutert.

Festlegung des Protokollkopfes

Mit diesem Befehl lassen sich bis zu 5 Zeilen mit jeweils maximal 24 Zeichen definieren, die zu Beginn jedes ausgedruckten Protokolls erscheinen. Üblicherweise werden damit der Firmenname und die Adresse ins Protokoll eingefügt. Legen Sie den Protokollkopf wie folgt fest:

- Vergewissern Sie sich, dass die Kommunikation zwischen Waage und PC funktioniert.
- Der Befehl zur Definition des Protokollkopfes lautet **I31_x**, wobei "x" die Zeilennummer ist. Legen Sie den gewünschten Protokollkopf gemäss nachstehendem Beispiel fest, wobei Sie nur die erforderlichen Zeilen eingeben müssen:

```
I31_1_"Mettler-Toledo GmbH"      <CR><LF>
I31_2_"Unter dem Malesfelsen 34"  <CR><LF>
I31_3_"D-72458 Albstadt"         <CR><LF>
I31_4_"Telefon ++49/7431/14 0"   <CR><LF>
I31_5_"Internet www.mt.com"     <CR><LF>
```

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Jede Befehlszeile muss mit **<CR><LF>** abgeschlossen werden (entspricht je nach PC-Tastatur der Taste "Enter", "Return" oder "↵"). Danach wird der Befehl sofort ausgeführt. Um eine Zeile zu korrigieren, muss diese deshalb komplett neu eingegeben werden.
 - Das Zeichen "_" symbolisiert ein Leerzeichen und dient in obigem Beispiel lediglich der Verdeutlichung. Die Anführungszeichen müssen mit eingegeben werden, sie signalisieren der Waage, dass es sich um Text und nicht um einen Befehl handelt.
 - Leerzeilen können Sie einfügen, indem Sie anstelle des Textes einfach ein Leerzeichen eingeben. Beispiel: **I31_2_" " <CR><LF>** definiert die Zeile 2 als Leerzeile.
 - Durch Eingabe von **I31_x <CR><LF>** (x = Zeilennummer) können Sie die entsprechende Zeile abfragen.
 - Mit dem Befehl **I31_x_" " <CR><LF>** (x = Zeilennummer) können Sie die jeweilige Zeile wieder löschen.
- Sobald die Festlegung des Protokollkopfes abgeschlossen ist (und Sie keine weiteren SICS-Befehle ausführen wollen), können Sie die Verbindung zwischen Waage und PC trennen. **Wichtig:** Damit die Waage die Protokolle auch tatsächlich ausdrucken kann, muss die Betriebsart der Schnittstelle ("Mode") wieder auf "Print" zurückgesetzt werden und bei den zu übertragenden Daten ("defStr") muss die Einstellung "Header" für den Protokollkopf aktiviert sein ("On"). Die Beschreibung dieser Einstellungen und ein Musterprotokoll gemäss obigem Beispiel finden Sie in Kapitel 3.4.

Für eine gute Zukunft Ihres METTLER TOLEDO-Produktes: METTLER TOLEDO Service sichert Ihnen auf Jahre Qualität, Messgenauigkeit und Werterhaltung der METTLER TOLEDO- Produkte.

Im übrigen lässt sich die Waage optimal an Ihre Bedürfnisse anpassen. Fragen Sie dazu Ihren METTLER TOLEDO-Verkäufer oder Ihren Waagen-Fachhändler.



Technische Änderungen und Änderungen im
Lieferumfang des Zubehörs vorbehalten.

Designschutz angemeldet.

Gedruckt auf 100 % chlorfrei hergestelltem Papier.
Unserer Umwelt zuliebe.

© Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH 2003 21203185D Printed in Germany 0310/2.11

Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH, D-72423 Albstadt, Tel. +49-7431 14-0, Fax +49-7431 14-371, Internet: <http://www.mt.com>

AT Mettler-Toledo Ges.m.b.H., A-1100 Wien, Tel. (01) 604 19 80, Fax (01) 604 28 80
AU Mettler-Toledo Ltd., Port Melbourne, Victoria 3207, Tel. (03) 9644 5700, Fax (03) 9645 3935
BE n.v. Mettler-Toledo s.a., B-1932 Zaventem, Tel. (02) 334 02 11, Fax (02) 378 16 65
BR Mettler-Toledo Indústria e Comércio Ltda., São Paulo, CEP 06465-130, Tel. (11) 421 5737, Fax (11) 725 1962
CH Mettler-Toledo (Schweiz) AG, CH-8606 Greifensee, Tel. (01) 944 45 45, Fax (01) 944 45 10
CN Mettler-Toledo Changzhou Scale Ltd., Changzhou City, Jiangsu 213001, Tel. (519) 664 20 40, Fax (519) 664 19 91
CZ Mettler-Toledo, s.r.o., CZ-100 00 Praha 10, Tel. (2) 72 123 150, Fax (2) 72 123 170
DE Mettler-Toledo GmbH, D-35353 Giessen, Tel. (0641) 50 70, Fax (0641) 52 951
DK Mettler-Toledo A/S, DK-2600 Glostrup, Tel. (43) 27 08 00, Fax (43) 27 08 28
ES Mettler-Toledo S.A.E., E-08908 Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Tel. (93) 223 76 00, Fax (93) 223 76 01
FR Mettler-Toledo s.a., F-78222 Viroflay, Tél. (01) 309 717 17, Fax (01) 309 716 16
HK Mettler-Toledo (HK) Ltd., Kowloon HK, Tel. (852) 2744 1221, Fax (852) 2744 6878
HR Mettler-Toledo, d.o.o., CR-10000 Zagreb, Tel. (1) 29 20 633, Fax (1) 29 58 140
HU Mettler-Toledo Kft, H-1173 Budapest, Tel. (1) 257 9889, Fax (1) 257 7030
IN Mettler-Toledo India Pvt Ltd, Mumbai 400 072, Tel. (22) 857 08 08, Fax (22) 857 50 71
IT Mettler-Toledo S.p.A., I-20026 Novate Milanese, Tel. (02) 333 321, Fax (02) 356 29 73
JP Mettler-Toledo K.K., Shiomi, J-Osaka 540, Tel. (6) 949 5901, Fax (6) 949 5945
KR Mettler-Toledo (Korea) Ltd., Seoul (135-090), Tel. (82) 2 518 20 04, Fax (82) 2 518 08 13
MY Mettler-Toledo (M) Sdn.Bhd., 40150 Selangor, Tel. (603) 7845 5773, Fax (603) 7845 8773
MX Mettler-Toledo S.A. de C.V., Mexico CP 06430, Tel. (5) 547 5700, Fax (5) 541 2228
NL Mettler-Toledo B.V., NL-4000 HA Tiel, Tel. (0344) 638 363, Fax (0344) 638 390
NO Mettler-Toledo A/S, N-1008 Oslo, Tel. (22) 30 44 90, Fax (22) 32 70 02
PL Mettler-Toledo, Sp. z o.o., PL-02-929 Warszawa, Tel. (22) 651 92 32, Fax (22) 651 71 72
RU Mettler-Toledo AG, 10 1000 Moskau, Tel. (095) 921 68 12, Fax (095) 921 63 53
SE Mettler-Toledo AB, S-12008 Stockholm, Tel. (08) 702 50 00, Fax (08) 642 45 62
SEA Mettler-Toledo (SEA), 40150 Selangor, Tel. (603) 7845 5373, Fax (603) 7845 3478
SG Mettler-Toledo (S) Pte. Ltd., Singapore 139959, Tel. (65) 890 0011, Fax (65) 890 0012
SK Mettler-Toledo, service s.r.o., SK-83103 Bratislava, Tel. (7) 525 2170, Fax (7) 525 2173
SI Mettler-Toledo, d.o.o., SI-1236 Trzin, Tel. (016) 162 18 01, Fax (061) 162 17 89
TH Mettler-Toledo (Thailand), Bangkok 10310, Tel. (662) 723 0300, Fax (662) 719 6479
TW Mettler-Toledo Pac Rim AG, Taipei, Tel. (886) 2 2579 5955, Fax (886) 2 2579 5977
UK Mettler-Toledo Ltd., Leicester, LE4 1AW, Tel. (0116) 235 0888, Fax (0116) 236 5500
US Mettler-Toledo, Inc., Columbus, Ohio 43240, Tel. (614) 438 4511, Fax (614) 438 4900

For all other countries: Mettler-Toledo GmbH, PO Box VI-400, CH-8606 Greifensee, Tel. (01) 944 22 11, Fax (01) 944 31 70