



**METTLER TOLEDO**


**Bedienungsanleitung  
METTLER TOLEDO  
Viper BC Zählwaage**

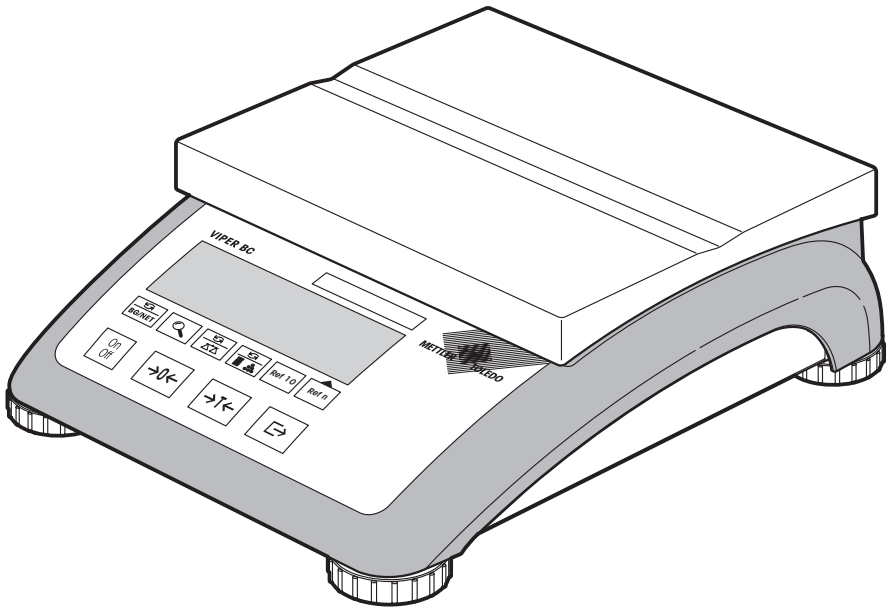

# Übersicht

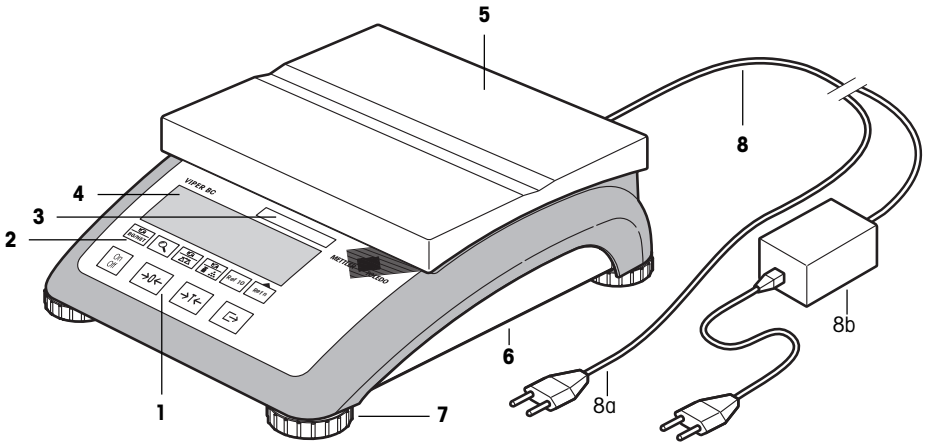


## Rückseite

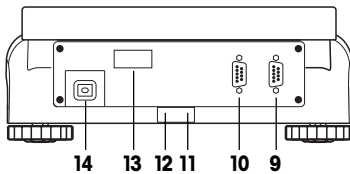


## Wagenspezifikationen (Beispiel)

	15	16	17	18
Max1:	3kg	Min1: 20g	e1: 1g	d1: 1g
Max2:	6kg	Min2: 40g	e2: 2g	d2: 2g

## Anzeige

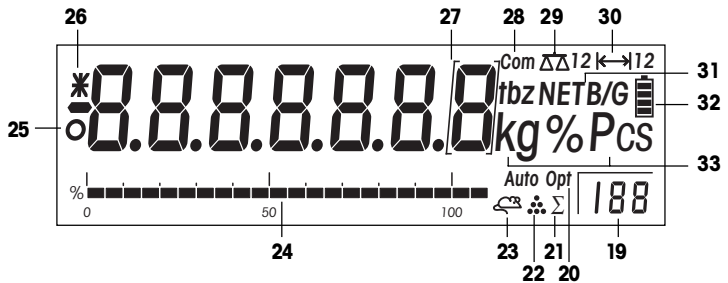

## Funktionstasten

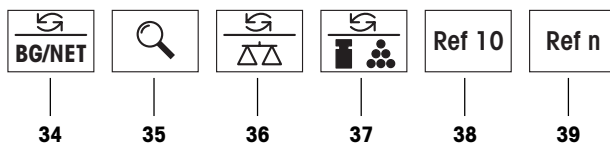

- 1** Bedienungstasten
- 2** Funktionstasten
- 3** Waagenspezifikationen
- 4** Anzeige
- 5** Waagschale
- 6** Kleber bei Version "MonoBloc"
- 7** Stellfüsse
- 8** Speisung:
  - 8a: Netzkabel (Waagen ohne Akku)
  - 8b: Netzadapter (Waagen mit Akku)

### **Rückseite**

- 9** RS232C-Schnittstelle
- 10** Zweite Schnittstelle RS232C (Option)
- 11** Libelle (nur bei Waagen mit MonoBloc-Wägezelle und geeichten Waagen)
- 12** Bohrung für Diebstahlsicherung
- 13** Typenschild
- 14** Netzkabel oder Buchse für Netzadapter
- 15** Maximale Last (Bereich 1/2)

### **Waagenspezifikationen**

- 16** Minimale Last (Bereich 1/2)
- 17** Eichwert (geeichte Waage) (Bereich 1/2)
- 18** Max. Auflösung (Bereich 1/2)

### **Anzeige**

- 19** Anzeige eigene Referenzstückzahl
- 20** Automatische Referenzoptimierung
- 21** Summensymbol (ohne Funktion)
- 22** Anzeige Stückzählung
- 23** Anzeige dynamisches Wägen
- 24** Grafikanzeige Wägebereich

- 25** Stillstandskontrolle
- 26** Geänderte Auflösung (nur geeichte Waagen)
- 27** Eichklammern (geeichte Waagen  $e=10d$ )
- 28** Aktive Schnittstelle (für Mastermode)
- 29** Aktive Waage (bei 2-Waagen-Systemen)
- 30** Wägebereichsanzeige
- 31** Symbole für Netto-/Bruttogewicht
- 32** Ladezustand des Akkus
- 33** Wägeeinheit

### **Funktionstasten**

- 34** Umschaltung zwischen Netto- und Bruttogewichtsanzeige
- 35** Höhere Auflösung der Gewichtsanzeige im Wägemodus bzw. Gewichtsanzeige eines einzelnen Teiles im Zählmodus (wird während 3 Sekunden angezeigt)
- 36** Umschaltung auf Zweitwaage (bei 2-Waagen-Systemen)
- 37** Umschaltung zwischen Stückzahl- und Gewichtsanzeige
- 38** Referenzermittlung mit 10 Stücken
- 39** Referenzermittlung mit variabler Referenzstückzahl

# Inhalt

<b>1</b>	<b>Inbetriebnahme .....</b>	<b>5</b>
1.1	Auspacken und Lieferumfang prüfen .....	5
1.2	Sicherheit und Umwelt .....	5
1.3	Waage aufstellen und ausrichten .....	6
1.4	Stromversorgung anschliessen .....	7
1.5	Akkubetrieb .....	7
<b>2</b>	<b>Wägen .....</b>	<b>8</b>
2.1	Ein-/Ausschalten und auf Null stellen .....	8
2.2	Einfaches Wägen .....	8
2.3	Wägen mit Tara .....	9
2.4	Wägeresultate protokollieren .....	9
2.5	Spezielle Funktionen (Mastermode) .....	9
<b>3</b>	<b>Stückzählung .....</b>	<b>10</b>
3.1	Teile in Behälter einzählen .....	10
3.2	Teile aus Behälter herauszählen .....	11
3.3	Automatische Referenzoptimierung .....	11
3.4	Addiermodus .....	12
3.5	Stückzählung mit 2-Waagen-Systemen .....	12
<b>4</b>	<b>Der Mastermode .....</b>	<b>13</b>
4.1	Übersicht und Bedienung .....	13
4.2	Kalibrieren (Justieren) der Waage .....	13
4.3	Waageneinstellungen .....	14
4.4	Schnittstelle(n) konfigurieren .....	16
4.5	Mastermode-Einstellungen ausdrucken .....	18
4.6	Speichern und Mastermode verlassen .....	18
4.7	Beispiel für Einstellungen im Mastermode .....	18
<b>5</b>	<b>Weitere wichtige Informationen .....</b>	<b>19</b>
5.1	Fehlermeldungen .....	19
5.2	Hinweise zur Reinigung .....	20
5.3	Konformitätserklärung .....	21
5.4	Technische Daten .....	23
5.5	Zubehör .....	25
5.6	Schnittstellenbefehle .....	25

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und halten Sie sich an die Anweisungen! Falls Sie fehlendes oder falsch geliefertes Material feststellen oder sonstige Probleme mit Ihrer Waage haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Verkäufer oder allenfalls an die zuständige METTLER TOLEDO-Vertretung.

## 1.1 Auspacken und Lieferumfang prüfen

- Waage und Zubehör aus der Verpackung nehmen.
- Lieferumfang prüfen. Die Grundausrüstung umfasst:
  - Waage
  - Waagschale
  - Netzadapter (nur bei Modellen mit integriertem Akku)
  - Bedienungsanleitung (dieses Dokument)
  - evtl. Sonderzubehör gemäss Packliste

## 1.2 Sicherheit und Umwelt




- Waage nicht in **explosionsgefährdeter Umgebung** verwenden (ausser speziell gekennzeichnete Waagen).
- Für den Einsatz in **Nassbereichen** oder falls eine **Nassreinigung** erforderlich ist, sowie in **staubiger Umgebung** sind Waagen mit **Schutzart IP65** zu verwenden. Auch diese Waagen dürfen jedoch nicht in Umgebungen eingesetzt werden, in denen Korrosionsgefahr besteht. Die Waagen dürfen niemals überflutet oder in Flüssigkeiten eingetaucht werden.
- Ist das **Netzkabel** beschädigt, darf die Waage nicht weiter betrieben werden. Kabel deshalb regelmässig überprüfen und auf einen Freiraum von ca. 3 cm an der Waagenrückseite achten, damit das Kabel nicht zu stark abgeknickt wird.
- Niemals die **Befestigungsschrauben des Lastplattenträgers** unterhalb der Waagschale lösen!
- Bei demontierter Waagschale **niemals mit einem festen Gegenstand unter den Lastplattenträger fahren!**
- Das Öffnen der Waage durch das Lösen der **Schrauben im Boden** ist untersagt.



- Nur empfohlenes **Zubehör und Peripheriegeräte** verwenden.
- Waage **sorgfältig** behandeln, sie ist ein Präzisionsinstrument. Schläge auf die Waagschale sowie das Auflegen hoher Überlasten sind zu vermeiden.
- Wichtige Hinweise für den Einsatz der Viper-Waagen im **Lebensmittelbereich**: Die Teile der Waage, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen können sind glattflächig und leicht zu reinigen. Die verwendeten Materialien splintern nicht und sind frei von Schadstoffen. Im Lebensmittelbereich wird die Verwendung der **Schutzhülle** (Kapitel 5.5) empfohlen. Diese muss, wie die Waage selbst, regelmäßig gereinigt werden. Beschädigte oder stark verschmutzte Schutzhüllen sind umgehend zu ersetzen.
- Für die **Entsorgung der Waage** die geltenden Umweltvorschriften beachten. Falls die Waage mit einem **Akku** ausgerüstet ist: Der Akku enthält Schwermetalle und darf deshalb nicht mit dem normalen Müll entsorgt werden! Beachten Sie die lokalen Vorschriften für die Entsorgung umweltgefährdender Stoffe.

### 1.3 Waage aufstellen und ausrichten

*Der richtige Standort trägt entscheidend zur Genauigkeit der Wägere-sultate bei!*

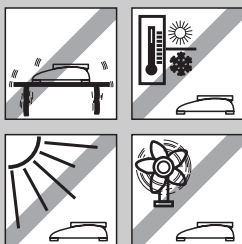

- Stabile, erschütterungsfreie und möglichst horizontale Lage wählen (besonders wichtig für hochauflösende Waagen mit Mettler-Toledo MonoBloc-Technologie). Der Untergrund muss das Gewicht der voll belasteten Waage sicher tragen können.
- Umgebungsbedingungen beachten (Kapitel 5.4).
- Vermeiden Sie:
  - Direkte Sonneneinstrahlung
  - Starken Luftzug (z.B. von Ventilatoren oder Klimaanlage)
  - Übermäßige Temperaturschwankungen.




- Waage durch Drehen der Stellfüße horizontal ausrichten. Falls eine Libelle vorhanden ist, muss die Luftblase innerhalb des inneren Kreises liegen.

**Hinweis:** Die Viper BC verfügt über ein spezielles Filter, das gewisse Vorgänge (Nullstellen, Trieren, Ermittlung der Referenz für Stückzählungen) in unruhiger Umgebung beschleunigt. Damit verbunden ist eine kleine Einbuße in der Genauigkeit der Resultate. Für hochpräzise Resultate ist deshalb auf eine möglichst ruhige und stabile Umgebung zu achten, in der das Filter nicht anspricht.

## Grössere geografische Standortänderungen:

 Jede Waage wird durch den Hersteller auf die lokalen Schwerkraftverhältnisse abgestimmt (GEO-Wert), entsprechend der geografischen Zone, in die das Instrument geliefert wird. Bei grösseren geografischen Standortänderungen muss diese Einstellung durch einen Servicetechniker angepasst oder eine Neu-Justierung durchgeführt werden. Geeichte Waagen müssen zudem unter Beachtung der nationalen Eichvorschriften neu geeicht werden.

## 1.4 Stromversorgung anschliessen



0.000 kg

- Vor dem Anschluss des Netzsteckers oder Netzadapters (AccuPac-Version) prüfen, ob der aufgedruckten Spannungswert mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Stecker des Netzkabels bzw. des Netzadapters mit dem Netz und Netzadapter (AccuPac-Version) mit der Buchse an der Waagenseite verbinden.

Nach dem Anschliessen führt die Waage einen Anzeigetest durch, bei dem alle Segmente und anschliessend die Softwareversion kurz angezeigt werden. Sobald die Nullanzeige erscheint, ist die Waage betriebsbereit.

Für grösstmögliche Präzision: Waage nach der Installation justieren/kalibrieren (Kapitel 4.2). **Wichtig:** Geeichte Waagen müssen durch eine autorisierte Stelle justiert werden, fragen Sie Ihren Händler.

## 1.5 Akkubetrieb



Waagen mit eingebautem Akku (AccuPac) können bei normalem Gebrauch in der Version "MonoBloc" ca. 20 Stunden und in der Version "DMS" ca. 30 Stunden netzunabhängig arbeiten. Sobald die Netzversorgung unterbrochen wird (durch Herausziehen des Netzsteckers oder bei einem Netzausfall) schaltet die Waage automatisch auf Akkubetrieb um. Ist die Netzversorgung wieder gewährleistet, schaltet die Waage automatisch auf Netzbetrieb zurück.

Das Batteriesymbol orientiert über den aktuellen Ladezustand des Akkus (1 Segment entspricht ca. 25% Kapazität). Blinkt das Symbol, muss der Akku aufgeladen werden.

Ein entleerter Akku benötigt mindestens 8 Stunden, bis er geladen ist. Während des Ladevorgangs kann weiter gearbeitet werden, allerdings verlängert sich in diesem Fall die Ladezeit.

Der Akku ist gegen Überladen gesichert und die Waage kann deshalb problemlos dauernd mit dem Netz verbunden bleiben.

# 2

## Wägen

Dieses Kapitel erläutert, wie Sie die Waage ein- und ausschalten, auf Null stellen und tarieren, Wägungen durchführen und Wägergebnisse protokollieren.

### 2.1 Ein-/Ausschalten und auf Null stellen

On  
Off

0000 kg

→0←

- Durch **kurzes Drücken** der Taste «**On/Off**» schalten Sie die Waage ein bzw. aus.

Die Waage führt einen Anzeigetest durch (Kapitel 1.4). Sobald die Gewichtsanzeige erscheint, ist sie wägebereit und automatisch auf Null gestellt.

**Hinweis:** Mit der Taste «→0←» kann die Waage bei Bedarf jederzeit auf Null gestellt werden.

### 2.2 Einfaches Wägen



◦ 2.4 16 kg

2.420 kg



2.4206 kg

- Wägegut auf die Waage legen.


Der Grafikbalken unten in der Anzeige zeigt den belegten und den noch verfügbaren Wägebereich an (in % der Nennkapazität der Waage).

- Warten bis die Stillstandskontrolle (kleiner Ring am linken Rand der Anzeige) erlischt und...
- ... Wägeresultat ablesen.


- Durch Drücken der Taste «**Q**» lässt sich das Wägeresultat im **Kontrollmodus**, d.h. mit einer höheren Auflösung anzeigen. Nach einigen Sekunden erscheint automatisch wieder die normale Gewichtsanzeige. **Hinweis:** Der Kontrollmodus steht nicht zur Verfügung, wenn im Mastermode bereits die höchste Auflösung eingestellt ist (Kapitel 4.3).



## 2.3 Wägen mit Tara

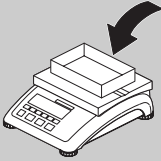

0.000 kg<sup>NET</sup>

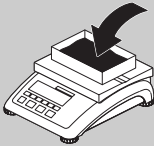

4.2 16 kg<sup>NET</sup>



4.637 kg<sup>B/G</sup>

•

4.2 16 kg<sup>NET</sup>

- **Leeren** Wägebehälter oder Verpackungsgut auflegen.
- Zum Trieren, kurz die Taste «→T←» drücken. Die Nullanzeige und das Symbol "NET" (Nettogewicht) erscheinen. **Hinweis:** Falls im Mastermode die automatische Trierfunktion aktiviert wurde (Kapitel 4.3), braucht die Taste «→T←» nicht gedrückt zu werden.
- Wägegut auflegen und...
- ... Resultat ablesen.
- Mit der Taste «↻ BG/Net» lässt sich das **Bruttogewicht** anzeigen (das Symbol "B/G" erscheint). Nach einigen Sekunden kehrt die Waage automatisch zur Anzeige des Nettogewichts zurück.

## 2.4 Wägeresultate protokollieren



- Taste «☞» drücken und das aktuelle Wägeresultat wird über die Schnittstelle zum Peripheriegerät (Drucker, Computer) übertragen. Ab Werk ist die serienmässige Schnittstelle für den Anschluss eines Druckers konfiguriert.

Hinweise zur Konfigurierung der Schnittstelle(n) finden Sie in Kapitel 4.4.

## 2.5 Spezielle Funktionen (Mastermode)

MAStEr

*Neben den einfachen Wägefunktionen und der Stückzählung (Kapitel 3) verfügt die Waage über zusätzliche Optionen und Einstellmöglichkeiten, die im Mastermode aktiviert werden können (Kapitel 4).*

# 3


## Stückzählung

Ihre Waage kann nicht nur wägen, sie kann auch zählen. Für die Stückzählung stehen verschiedene leistungsfähige Funktionen zur Verfügung, die in diesem Kapitel erläutert werden.

### 3.1 Teile in Behälter einzählen



Ref 10

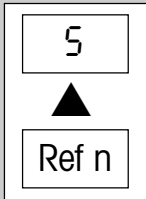

\* 5.68342 g/Pc

- Falls Sie mit einem Wägebehälter arbeiten, legen Sie diesen auf und tarieren die Waage mit der Taste « $\rightarrow T \leftarrow$ ».
- Geben Sie der Waage die **Referenzstückzahl** bekannt:
  - Wenn Sie genau 10 Teile aufgelegt haben, drücken Sie die Taste «**Ref 10**».
  - Wenn Sie die Anzahl Teile entsprechend der Anzeige oberhalb der Taste «**Ref n**» aufgelegt haben, drücken Sie die Taste «**Ref n**».

Die Waage ermittelt nun das durchschnittliche Stückgewicht und zeigt anschliessend die Stückzahl an.

- Geben Sie nun weitere Teile in den Behälter, bis die gewünschte Stückzahl erreicht ist.

Da selten alle Teile exakt gleich schwer sind, kann die Stückzählung mit der Zusatzfunktion „**Automatische Referenzoptimierung**“ (Kapitel 3.3) wesentlich genauer gemacht werden.

Folgende Stückzahlen können durch langes Drücken der Taste «**Ref n**» zugeordnet werden: **1, 2, 5, 15, 20, 25, 30, 50** und **100** Stück, sowie „**no**“ (in diesem Fall hat die Taste «**Ref n**» keine Funktion).

Mit der Taste « $\leftarrow \text{G/I} \dots \rightarrow$ » können Sie jederzeit zwischen der Stückzahl- und der Gewichtsanzeige umschalten.

Wird die Stückzahl angezeigt, kann durch Drücken der Taste « $\leftarrow$ » das Referenzstückgewicht (d.h. das Gewicht eines einzelnen Teiles) während 3 Sekunden angezeigt werden.

Wird das Gewicht angezeigt, kann dieses durch Drücken der Taste « $\leftarrow$ » während 3 Sekunden in einer höheren Auflösung angezeigt werden.

Wenn der „**Addiermodus**“ (Kapitel 3.4) eingeschaltet ist, wird bei kleinen Teilen automatisch die erforderliche Minimalstückzahl sichergestellt.

## 3.2 Teile aus Behälter herauszählen



Ref 10    Ref n

- 10 <sup>NET</sup> / <sub>PCS</sub>

Das Herauszählen von Teilen aus einem Wägebehälter unterscheidet sich in einigen wenigen Punkten vom Einzählen (Kapitel 3.1):

- Den **vollen** Wägebehälter auflegen und die Waage mit der Taste «→T←» tarieren.
- Die gewünschte Anzahl Referenzstücke aus dem Behälter **entnehmen**.
- Der Waage die Anzahl entnommener Stücke bekanntgeben (Referenzbildung) mit der Taste «**Ref 10**» oder «**Ref n**» (siehe Kapitel 3.1). Die Waage zeigt anschliessend die Anzahl entnommener Referenzstücke mit negativem Vorzeichen an.  
**Hinweis:** Die Funktionen "automatische Referenzoptimierung" (Kapitel 3.3) und "Addiermodus" (Kapitel 3.4) stehen auch beim Herauszählen zur Verfügung.
- Weitere Stücke entnehmen, bis die gewünschte Anzahl erreicht ist.

## 3.3 Automatische Referenzoptimierung

Die automatische Referenzoptimierung führt bei der Stückzählung zu genaueren Zählresultaten. Diese Funktion kann im Mastermode ein- oder ausgeschaltet werden (Kapitel 4.3). Ab Werk ist die automatische Referenzoptimierung eingeschaltet.

Auto Opt

Die automatische Referenzoptimierung erfordert keine Bedienungsschritte. Bei aktivierter Funktion erscheint in der Anzeige das Symbol "Auto Opt".

Die automatische Referenzoptimierung funktioniert sowohl beim "Einzählen" (Kapitel 3.1) als auch beim "Heraus zählen" (Kapitel 3.2).

### Funktion:

Um das errechnete Referenzstückgewicht automatisch zu optimieren, wird eine Anzahl Stücke nachgefüllt, die kleiner oder gleich gross ist wie die aufgelegte Referenzstückzahl. In der Anzeige erscheint "Ref opt" und die automatische Gewichtsoptimierung wird ausgeführt. Dieser Vorgang kann mehrmals wiederholt werden.

REFOPT

### 3.4 Addiermodus

Der Addiermodus stellt bei der Stückzählung sicher, dass keine zu kleine Referenzstückzahl verwendet wird, da dies zu ungenauen Resultaten führen könnte. Diese Funktion kann im Mastermode ein- oder ausgeschaltet werden (Kapitel 4.3). Ab Werk ist der Addiermodus ausgeschaltet.

Add 5

Falls Sie den Addiermodus aktiviert haben und die aufgelegte Stückzahl für die korrekte Ermittlung der Referenz zu klein ist, werden Sie aufgefordert, weitere Stücke aufzulegen (z.B. 5 Stück).

- Legen Sie die geforderte Anzahl Stücke auf und die Waage bildet anschliessend die Referenz.

Der Addiermodus funktioniert sowohl beim "Einzählen" (Kapitel 3.1) als auch beim "Heraus zählen" von Stücken (Kapitel 3.2).

### 3.5 Stückzählung mit 2-Waagen-Systemen

Sie können Ihre Viper-Waage mit einer Zweitwaage verbinden, z.B. mit einer Bodenwaage für die Stückzählung grosser Mengen, die die Kapazität Ihrer Viper-Waage übersteigen.

- Stellen Sie im Mastermode die **Betriebsart der Viper-Waage** für den Anschluss einer Zweitwaage wie folgt ein (Kapitel 4.4):
  - "Ref  $\Delta\Delta$  2": Wenn Sie die Zweitwaage als Referenzwaage benutzen wollen.
  - "Bulk  $\Delta\Delta$  2": Wenn Sie die Zweitwaage als Mengenwaage benutzen wollen.
- Die **Schnittstelle der Zweitwaage** muss wie folgt eingestellt werden:
  - **Bei Viper- und Spider-Waagen:**  
"Mode": "Dialog" (9600 bd, 8b-no parity, Xon/Xoff)
  - **Bei PB-S-Waagen:**  
"Mode": "Host" (9600 bd, 8b-no parity, Xon/Xoff)
  - **Bei anderen METTLER TOLEDO-Produkten:**  
Schnittstelle MT-SICS-fähig (9600 bd, 8b-no parity, Xon/Xoff).
- Bei der Stückzählung können Sie mit der Taste  $\left\langle \frac{\text{↻}}{\Delta\Delta} \right\rangle$  zwischen den beiden Waagen umschalten.  
Das Waagensymbol rechts oben in der Anzeige signalisiert die aktive Waage: " $\Delta\Delta$  1" = Viper-Waage, " $\Delta\Delta$  2" = Zweitwaage.

$\Delta\Delta$  1



$\Delta\Delta$  2


Wenn die Zweitwaage aktiv ist, können Sie diese mit den Tasten  $\left\langle \frac{\rightarrow 0/T \leftarrow}{\leftarrow T \leftarrow} \right\rangle$  und  $\left\langle \rightarrow T \leftarrow \right\rangle$  der Viper-Waage auf Null stellen und tarieren.

# 4

## Der Mastermode

Im Mastermode lassen sich die Einstellungen der Waage ändern und Funktionen aktivieren – damit kann die Waage an individuelle Wägebedürfnisse angepasst werden.

### 4.1 Übersicht und Bedienung

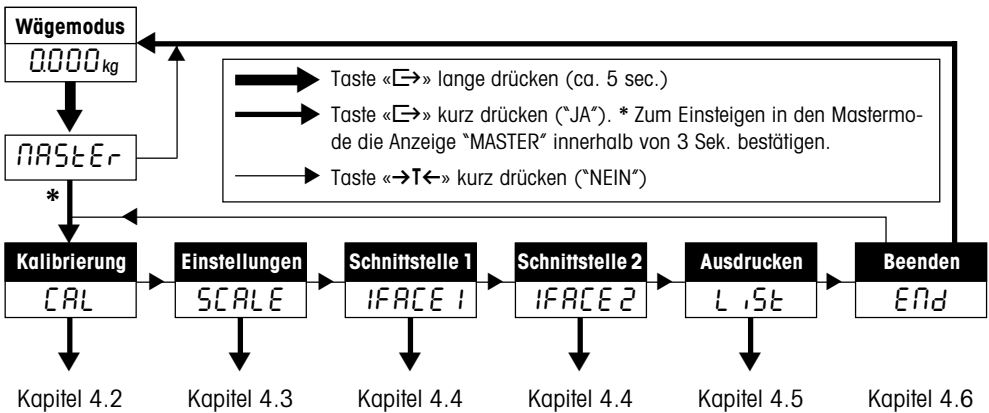


### 4.2 Kalibrieren (Justieren) der Waage

CAL



15000

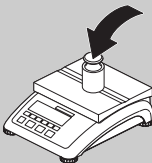

15.000 kg

*Dieser Mastermode-Block ist bei Eichwaagen nicht verfügbar.*

- Waagschale entlasten und anschliessend die Taste «E» drücken, um den Kalibriervorgang zu starten.
- Die Waage zeigt blinkend das Kalibriergewicht an. Mit der Taste «T» können auf Wunsch andere Kalibriergewichte gewählt werden.
- Kalibriergewicht gemäss Anzeige auflegen und mit «E» bestätigen. **Hinweis:** Die Kalibrierung kann jederzeit mit der Taste «On/Off» abgebrochen werden.
- Warten bis die Kalibrierung erfolgreich abgeschlossen ist (wird in der Anzeige mit "done" bestätigt) und die Waage in den Wägemodus zurückkehrt.

## 4.3 Waageneinstellungen

SCALE

Der zweite Block des Mastermodes enthält insgesamt **13 Unterblöcke** zur Einstellung der Waage und Aktivierung von Funktionen.

Funktion/Anzeige	Einstellungen	Hinweise
Addiermodus AddMode	Ein ("On") Aus ("Off") <sup>1)</sup>	Wird nur für die Stückzählung verwendet (Kapitel 3.1).
Autom. Referenzoptimierung REF Opt	Ein ("On") <sup>1)</sup> Aus ("Off")	Wird nur für die Stückzählung verwendet (Kapitel 3.1).
Auflösung RESolu	modellabhängig, Beispiel: 0.01 kg/0.02 kg/.../0.005 kg <b>Geeichte Waagen:</b> Geänderte Einstellungen werden mit "*" und ohne Wägeeinheit angezeigt. Nach Neustart ist wieder die Standardeinstellung gemäss Eichplakette aktiv!	Symbol "1<—>1 1/2" erscheint bei Einstellung auf 2 Wägebereiche. Beispiel: 15 kg-Waage: 1. Bereich 0 – 6 kg Auflösung 2 g 2. Bereich 0 – 15 kg Auflösung 5 g Um vom 2. Bereich wieder in den 1. Bereich zu wechseln, muss die Waage zuerst entlastet oder auf Null gestellt werden.
Wägeeinheit Unit	"g" <sup>1)</sup> , "kg" <sup>1)</sup> , "oz" <sup>1)</sup> , "lb" <sup>1)</sup>	Werkseinstellung gemäss Typenschild. "oz", "lb" bei Eichwaagen nicht verfügbar.
Autom. Nullpunktkorrektur A-ZEr0	Ein ("On") <sup>1)</sup> Aus ("Off")	Korrigiert automatisch den Nullpunkt der Waage. Bei Eichwaagen nicht verfügbar.
Automatische Tarierfunktion A-tArE	Ein ("On") Aus ("Off") <sup>1)</sup>	Tariert die Waage automatisch sobald der leere Wägebühler aufgelegt wird ("T" blinkt in der Anzeige).
	<sup>1)</sup> <b>Werkseinstellung</b>	(Fortsetzung auf nächster Seite)

Funktion/Anzeige	Einstellungen	Hinweise
Autom. Abschaltfunktion <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">PII-OFF</div>	Ein ("Yes") <b>Aus ("No")<sup>1)</sup></b>	Bei aktivierter Funktion ("Yes" = Werkseinstellung für Waagen mit Akku) schaltet die Waage bei Nichtgebrauch nach ca. 3 Minuten automatisch ab.
Anzeigebeleuchtung <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">b.LiGht</div>	<b>Ein ("On")<sup>1)</sup></b> Aus ("Off")	"On" bei Akkubetrieb = ca. 5 sec. Leuchtdauer
Autom. Speicherfunktion <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">rEStArt</div>	Ein ("On") <b>Aus ("Off")<sup>1)</sup></b>	Letzter Tara- und Nullwert werden beim Ausschalten gespeichert. Bei Eichwaagen nicht verfügbar.
Vibrationsadapter <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">UibrAt</div>	"Med" <sup>1)</sup> "Low" "High"	<b>normale Umgebung</b> sehr ruhige Umgebung (sofortiger Stillstand der Anzeige) unruhige Umgebung
Wägeprozessadapter <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">ProcES</div>	"Univer" <sup>1)</sup> "Dosing" "Dynamic"	<b>normale Wägegüter</b> Dosieren (z.B. von flüssigen oder pulverförmigen Wägegütern) unruhige Wägegüter, z.B. Tiere
Zurücksetzen <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">rESEt</div>	Rücksetzung aller "SCALE"-Einstellungen auf die Werkseinstellungen	Rücksetzung mit « <b>↔</b> » bestätigen oder mit « <b>→T←</b> » verwerfen. Hinweis: Um die Einstellungen zurückzusetzen, muss die Rückfrage "Std On" mit « <b>↔</b> » bestätigt werden.
Einstellungen beenden <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">End SC</div>	Verlassen des "SCALE"-Blocks	« <b>↔</b> » um den "SCALE"-Block zu verlassen, « <b>→T←</b> » um weitere Einstellungen vorzunehmen.
	<sup>1)</sup> <b>Werkseinstellung</b>	

## 4.4 Schnittstelle(n) konfigurieren

1 FACE 1




1 FACE 2

In diesem Block lassen sich die Schnittstellen der Waage konfigurieren. **Hinweis:** Einstellungen in "1FACE 2" können nur vorgenommen werden, wenn die zweite Schnittstelle eingebaut ist.

Funktion/Anzeige	Einstellungen	Hinweise
Betriebsart <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">MODE <small>Com 1</small></div>	"Print" (Drucker) <sup>1) 5)</sup> "Cycle" (Serienwägung) <sup>2) 5)</sup> "Dialog" (Computer) <sup>3) 5)</sup> "Ref $\Delta\Delta$ 2" <sup>4)</sup> "Bulk $\Delta\Delta$ 2" <sup>4)</sup> "2nd Display" (Zweitanzeige) <sup>5)</sup>	<b>2400 bd, 7b-even, Xon/Xoff</b> 2400 bd, 7b-even, Xon/Xoff 9600 bd, 8b-no parity, Xon/Xoff Zweitwaage = Referenzwaage Zweitwaage = Mengenwaage 9600 bd, 8b-no parity, Xon/Xoff
Übertragungsprotokoll <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Protok <small>Com 1</small></div>	"HONOFF" <sup>1)</sup> "No"	<b>Xon/Xoff-Protokoll</b> Kein Protokoll
Bits und Parität <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">PARITY <small>Com 1</small></div>	"7 Even" <sup>1)</sup> "7 No P" "8 No P" "7 Odd"	<b>7 Datenbits mit gerader Parität</b> 7 Datenbits ohne Parität 8 Datenbits ohne Parität 7 Datenbits mit ungerader Parität
Datenübertragungsrate <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">BAUD <small>Com 1</small></div>	300, 600, 1200, <b>2400</b> <sup>1)</sup> , 4800, 9600, 19200 Baud	Hinweis: Für ältere Sprinter 1- Drucker 300 Baud wählen
Zu übertragende Daten und Datenformatierung <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">DEFSTR <small>Com 1</small></div>	"Header" (On <sup>1)</sup> /Off) <sup>6)</sup> "Gross" (On <sup>1)</sup> /Off) "Net" (On <sup>1)</sup> /Off) "Tare" (On <sup>1)</sup> /Off) "PCS" (On <sup>1)</sup> /Off) "APW" (On <sup>1)</sup> /Off) "Ref CT" (On <sup>1)</sup> /Off) "4 LinF" (On <sup>1)</sup> /Off) "F Feed" (On/Off <sup>1)</sup> ) "Ln for" (Single <sup>1)</sup> /Multi)	<b>Protokollkopf</b> <b>Bruttogewicht</b> <b>Nettogewicht</b> <b>Tarawert</b> <b>Anzahl Stücke</b> <b>Stückgewicht</b> <b>Referenzmenge</b> <b>4 Leerzeilen</b> Formularvorschub <b>"Single" = 1 Wert pro Zeile,</b> "Multi" = alle Werte auf 1 Zeile

(Fortsetzung auf nächster Seite)

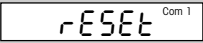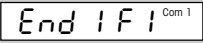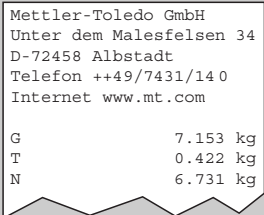

Funktion/Anzeige	Einstellungen	Hinweise
<p>Zurücksetzen</p> 	<p>Rücksetzung aller Einstellungen der gewählten Schnittstelle auf die Werkseinstellungen</p>	<p>Rücksetzung mit «<b>E</b>» ausführen (Rückfrage "Std On" nochmals mit «<b>E</b>» bestätigen) oder mit «<b>→T←</b>» verwerfen.</p>
<p>Einstellungen beenden</p> 	<p>Verlassen des Schnittstellen-Blocks</p>	<p>«<b>E</b>» um den Schnittstellen-Block zu verlassen oder «<b>→T←</b>» um weitere Einstellungen vorzunehmen</p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>Werkseinstellung</b>, für Betrieb mit Ducker "Sprinter 1".</li> <li>2) Datenausdruck bei Gewichtsänderung.</li> <li>3) Der "Dialog"-Modus dient der bidirektionalen Kommunikation der Waage mit einem externen Gerät (z.B. einem Computer). Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 5.6.</li> <li>4) Für Benutzung der Viper-Waage in 2-Waagen-Systemen (für die Stückzählung, siehe Kapitel 3.5).</li> <li>5) Bei Anwahl dieser Betriebsart werden die zugehörigen Standardeinstellungen (siehe Spalte "Hinweise") automatisch übernommen.</li> <li>6) Diese Einstellung legt fest, ob auf den Ausdrucken ein Protokollkopf erscheinen soll. Dieser besteht aus bis zu 5 Zeilen mit jeweils maximal 24 Zeichen (z.B. Firmenname und Adresse). Die Festlegung und Formatierung des Protokollkopfes erfolgt mit SICS-Befehlen über die Schnittstelle (siehe Kapitel 5.6). Die nebenstehende Abbildung zeigt das Muster eines Protokolles mit Kopf.</li> </ol>	

## 4.5 Mastermode-Einstellungen ausdrucken

L 15t



In diesem Block können alle Mastermode-Einstellungen auf einem Drucker protokolliert werden.

- Taste «**E**» drücken, um die Einstellungen auszudrucken.  
(Empfohlener Drucker: "Sprinter 1", siehe Kapitel 5.5 "Zubehör")

## 4.6 Speichern und Mastermode verlassen

End



Im letzten Block des Mastermodes können Sie Ihre Einstellungen speichern und in den Wägemodus zurückkehren.

- Taste «**E**» drücken, um den Mastermode zu verlassen.
- Taste «**E**» drücken, um die Einstellungen zu speichern, bzw. Taste «**→T←**», um diese zu verwerfen. Die Waage kehrt anschliessend in den Wägemodus zurück.

## 4.7 Beispiel für Einstellungen im Mastermode

Master



CAL



SCALE



.

RESOLU



001 kg



End



Store?



000 kg

Sie wünschen eine Anzeigegenauigkeit (Auflösung) von 0,01 kg.

- Taste «**E**» ca. 5 Sekunden drücken, um den Mastermode aufzurufen und Einstieg in den Mastermode innerhalb von 3 Sekunden durch kurzes Drücken von «**E**» ("Ja") bestätigen.
- Den ersten Block des Mastermodes "CAL" (Kalibrierung, bei Eichwaagen nicht verfügbar) durch Drücken von «**→T←**» ("Nein") überspringen.
- Den Block für die Waageneinstellungen ("Scale") mit «**E**» ("Ja") aktivieren. Die beiden Unterblöcke für den Addiermodus ("Add Mode") und die automatische Referenzoptimierung ("Ref Opt") jeweils mit «**→T←**» ("Nein") überspringen. Den Unterblock für die Auflösung ("Resolution") mit «**E**» ("Ja") aktivieren.
- So oft «**→T←**» ("Nein") drücken, bis die gewünschte Auflösung (0,01 kg) erscheint. Mit «**E**» ("Ja") bestätigen.
- Die Frage "End" mit «**E**» ("Ja") beantworten, da Sie keine weitere Einstellung vornehmen wollen. Falls Sie «**→T←**» ("Nein") drücken, können Sie weitere Einstellungen vornehmen.
- Die Frage "Store?" (Speicherung) mit «**E**» ("Ja") beantworten. Die Waage kehrt in den Wägemodus zurück und arbeitet mit den neuen Einstellungen. Falls Sie mit «**→T←**» ("Nein") antworten, werden die Änderungen nicht gespeichert.

# 5

## Weitere wichtige Informationen

In diesem Kapitel finden Sie Hinweise zu den Fehlermeldungen und zur Reinigung Ihrer Waage. Zudem enthält dieses Kapitel die Konformitätserklärung und die technischen Daten Ihrer Waage.

### 5.1 Fehlermeldungen



#### Überlast

Waage entlasten oder Vorlast verringern.



#### Unterlast

Waagschale auflegen und sicherstellen, dass diese frei beweglich ist.



#### Wägersresultat erreicht keine Stabilität

1. Für ruhige Umgebung sorgen
2. Sicherstellen, dass Waagschale frei beweglich ist
3. Einstellung des Vibrationsadapters ändern (Kap. 4.3)
4. Gegebenenfalls dynamische Wägefunktion verwenden (Kap. 4.3).





#### Funktion nicht ausgeführt

Die aufgerufene Funktion konnte nicht ausgeführt werden.



#### Nullstellen nicht möglich

Sicherstellen, dass Nullstellen nur im zulässigen Bereich und nicht bei Über- oder Unterlast durchgeführt wird.

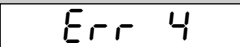

#### Referenzgewicht zu klein

Das aufgelegte Gewicht ist zu klein, um eine gültige Referenz für die Stückzählung bilden zu können. Ein grössere Anzahl Referenzstücke auflegen.

Err 5

### **Kein gültiger Wert von Referenzwaage**

Diese Meldung tritt nur bei der Stückzählung in einem 2-Waagen-System auf. Die Kabelverbindung zwischen den Waagen und die Schnittstelleneinstellungen überprüfen.

Err 6

### **Keine Kalibrierung/Justierung**

Netzstecker aus- und wieder einstecken (bei Akkubetrieb Waage aus- und wieder einschalten). Falls Meldung wieder erscheint, Waage kalibrieren/justieren (Kapitel 4.2). Falls auch dies nichts nützt, mit Händler oder Vertretung Kontakt aufnehmen.

Err 7

### **Referenzstückgewicht zu klein**

Bei der Referenzbildung stellte die Waage fest, dass das resultierende Gewicht eines einzelnen Stückes unterhalb der zulässigen Limite liegt. Für solche Teile ist keine Stückzählung möglich.

Err 9

### **Unstabiler Gewichtswert bei der Referenzbildung**

Bei der Bildung der Referenz erreichte der Gewichtswert keine Stabilität und die Waage kann deshalb das Referenzstückgewicht nicht ermitteln.

1. Für ruhige Umgebung sorgen
2. Sicherstellen, dass Waagschale frei beweglich ist
3. Einstellung des Vibrationsadapters ändern (Kap. 4.3)

Err 53

### **EAROM Prüfsummenfehler**

Netzstecker aus- und wieder einstecken (bei Akkubetrieb Waage aus- und wieder einschalten). Falls Meldung wieder erscheint, mit Händler oder Vertretung Kontakt aufnehmen.

## **5.2 Hinweise zur Reinigung**




- Waage vor Beginn der Reinigungsarbeiten vom Stromnetz trennen!
- Feuchten Lappen verwenden (keine Säuren, Laugen oder starken Lösungsmittel).
- Eine Nassreinigung ist nur bei Waagen mit IP65-Schutz zulässig.
- Bei starker Verschmutzung Waagschale, Schutzhülle (falls vorhanden) und Stellfüsse entfernen und separat reinigen.
- Bei demontierter Waagschale niemals mit einem festen Gegenstand unter dem Lastplattenträger reinigen!
- Betriebsinterne und branchenspezifische Vorschriften betreffend Reinigungsintervalle und zulässige Reinigungsmittel beachten.

## 5.3 Konformitätserklärung

Wir, **Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH, Unter dem Malesfelsen 34, D-72458 Albstadt** erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

**Viper BC** ab Serien-Nr. 2487843,


auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden EG-Richtlinien und Normen übereinstimmt.

Richtlinie	angewendete Norm
betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen (73/23/EWG; Änderungsrichtlinie 93/68/EWG)	EN61010-1 (Sicherheitsbestimmungen)
über die elektromagnetische Verträglichkeit (89/336/EWG; Änderungsrichtlinie 93/68/EWG; 92/31/EWG)	EN55022 Emission Kl. B EN50082-2 Immunität EN61000-3-2 (Oberschwingungen) EN61000-3-3 (Spannungsschwankungen)
über nichtselbsttätige Waagen (90/384/EWG; Änderungsrichtlinie 93/68/EWG) <sup>1)</sup>	EN45501 <sup>1)</sup> (Metrologische Aspekte) 

<sup>1)</sup> gilt nur für geeichte Waagen (Zulassung/Testzertifikat Nr. T5508 für Waagen mit DMS-Zellen, T5627 für Waagen mit "MonoBloc"-Zellen).

Albstadt, Mai 2002

Mettler-Toledo GmbH




Roland Schmider, General Manager

Heiko Carls, Quality Manager

### Wichtiger Vermerk für geeichte Waagen in EU-Ländern



Werksgeeichte Waagen tragen vorstehendes Kennzeichen auf dem Packetikett und einen grünen "M"-Kleber auf dem Eichschild. Sie dürfen sofort in Betrieb genommen werden.



Waagen, die in zwei Schritten geeicht werden und kein grünes "M" auf dem Eichschild haben, tragen vorstehendes Kennzeichen auf dem Packetikett. Der zweite Schritt der Eichung ist durch den behördlich anerkannten Mettler-Toledo Service oder durch den Eichbeamten durchzuführen. Bitte nehmen Sie mit dem Mettler-Toledo Kundendienst Kontakt auf.

Der erste Schritt der Eichung wurde im Herstellerwerk durchgeführt. Er umfasst alle Prüfungen gemäss EN45501-8.2.2.

Sofern gemäss den nationalen Vorschriften in den einzelnen Staaten die Gültigkeitsdauer der Eichung beschränkt ist, ist der Betreiber einer solchen Waage für die rechtzeitige Nacheichung selbst verantwortlich.

## **USA/Canada**


*This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to both Part 15 of the FCC Rules and the radio interference regulations of the Canadian Department of Communications. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.*

*Cet appareil a été testé et s'est avéré conforme aux limites prévues pour les appareils numériques de classe A et à la partie 15 des règlements FCC et à la réglementation des radio-Interférences du Canadian Department of communications. Ces limites sont destinées à fournir une protection adéquate contre les interférences néfastes lorsque l'appareil est utilisé dans un environnement commercial. Cet appareil génère, utilise et peut radier une énergie à fréquence radioélectrique; il est en outre susceptible d'engendrer des interférences avec les communications radio, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du mode d'emploi. L'utilisation de cet appareil dans les zones résidentielles peut causer des interférences néfastes, auquel cas l'exploitant sera amené à prendre les dispositions utiles pour palier aux interférences à ses propres frais.*

## 5.4 Technische Daten

Funktionen	Wägen Stückzählung Stückzählung mit Zweitwaage															
Einstellungen	4 Wägeeinheiten Addiermodus für Referenzbildung (Stückzählung) Automatische Referenzoptimierung (Stückzählung) Vibrationsadapter Wägeprozessadapter Automatische Trierfunktion Automatische Nullpunkt Korrektur Abschaltfunktion Anzeigebeleuchtung Automatische Speicherung des Tara- und Nullwertes															
Anzeige	LCD (Flüssigkristallanzeige), 35 mm hoch, hinterleuchtet, mit linearer Wägebereichsanzeige															
Umgebungsbedingungen	Die Genauigkeit ist in folgenden Bereichen garantiert: Temperaturbereich:       –10 ... +40 °C (DMS-Zellen) +10 ... +30 °C (MonoBloc-Zellen) Relative Luftfeuchtigkeit: 15 ... 85 % rF (nicht betauend) Überspannungskategorie: II Verschmutzungsgrad:       2 Einsatzhöhe:                bis 4000 m ü.M.															
Stromversorgung	Direktanschluss ans Netz oder über Netzadapter: 240 V, 50 Hz, 70 mA       120 V, 60 Hz, 90 mA 230 V, 50 Hz, 70 mA       100 V, 50/60 Hz, 90 mA Bei Akkubetrieb mit zusätzlichem Netzadapter; Einspeisung an der Waage: 18 VDC, 0,6 A															
Gesamtgewicht	<table style="width: 100%; border: none;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">DMS</th> <th style="text-align: center;">MonoBloc</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kleine Bauform: Netzbetriebene Waage:</td> <td style="text-align: center;">4,6 kg</td> <td style="text-align: center;">4,7 kg</td> </tr> <tr> <td>                                  AccuPac-Version:</td> <td style="text-align: center;">5,2 kg</td> <td style="text-align: center;">5,3 kg</td> </tr> <tr> <td>Grosse Bauform: Netzbetriebene Waage:</td> <td style="text-align: center;">8,2 kg</td> <td style="text-align: center;">10,5 kg</td> </tr> <tr> <td>                                  AccuPac-Version:</td> <td style="text-align: center;">8,8 kg</td> <td style="text-align: center;">11,1 kg</td> </tr> </tbody> </table>		DMS	MonoBloc	Kleine Bauform: Netzbetriebene Waage:	4,6 kg	4,7 kg	AccuPac-Version:	5,2 kg	5,3 kg	Grosse Bauform: Netzbetriebene Waage:	8,2 kg	10,5 kg	AccuPac-Version:	8,8 kg	11,1 kg
	DMS	MonoBloc														
Kleine Bauform: Netzbetriebene Waage:	4,6 kg	4,7 kg														
AccuPac-Version:	5,2 kg	5,3 kg														
Grosse Bauform: Netzbetriebene Waage:	8,2 kg	10,5 kg														
AccuPac-Version:	8,8 kg	11,1 kg														
IP-Schutzart	IP43 (optional IP65 (EN60529) bei Waagen mit DMS-Zellen. Diese Waagen sind mit einem IP65-Kleber gekennzeichnet.)															
Standard-Lieferumfang	Waage komplett Bedienungsanleitung Netzadapter (AccuPac-Version)															

## Abmessungen

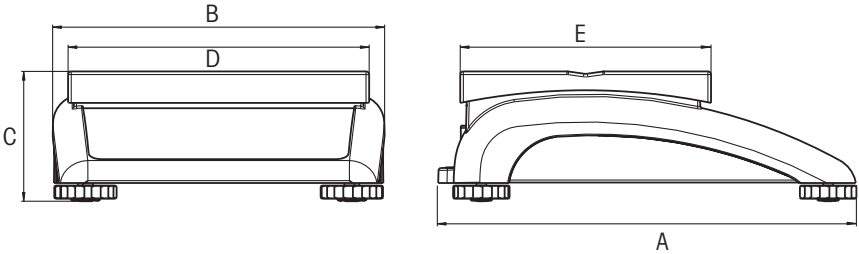


	A	B	C*	D	E
Kleine Bauform	335	265	100	240	200
Grosse Bauform	370	360	115	350	240

Alle Masse in Millimetern

\* bei vollständig eingedrehten Stellfüssen

## Daten der Schnittstelle

Standardmässig ist die Waage mit einer Spannungsschnittstelle nach EIA RS-232C/DIN 66020 (CCITT V24/V.28) ausgerüstet. Die maximale Leitungslänge beträgt 15 m. Alle Schnittstellen verfügen über eine 9-polige Sub-D Buchse. Hinweise zur Konfigurierung der Schnittstellen finden Sie in Kapitel 4.4.

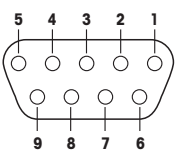Schnittstelle		1 (Standard)	2 (Option)
Typ		RS232C	RS232C
<b>Belegung</b> 	Pin 1	VCC 1	VCC 2
	Pin 2	TxD 1	TxD 2
	Pin 3	RxD 1	RxD 2
	Pin 4	(1)	(1)
	Pin 5	GND	GND
	Pin 6	(1)	(1)
	Pin 7	(1)	(1)
	Pin 8	(1)	(1)
	Pin 9	(1)	(1)

TxD: Daten senden

RxD: Daten empfangen

GND: Signallerde

VCC: Speisung (+5V)

(1): Pin darf nicht angeschlossen werden!



## 5.5 Zubehör

	<b>Art.-Nr.</b>
Zweitanzeige RS-PD/PASM	21302875
RS232-Kabel für Zweitanzeige 1,8m (9-pin D-Sub, m/m, parallel)	21302921
Schutzhülle für kleine Bauform	21203207
Schutzhülle für grosse Bauform	21203206
Diebstahlsicherung	00229175
Drucker "Sprinter 1", EURO-Version	21253399
Drucker "Sprinter 1", UK-Version	21253745
RS232-Kabel für Drucker 1,8m (25/9-pin D-Sub, m/m, gekreuzt)	21253677
RS232-Kabel für 2. Waage 1,8m (9-pin D-Sub, m/m, gekreuzt)	21252588
RS232-Kabel für PC 1,8m (9-pin D-Sub, m/f, parallel)	00410024

## 5.6 Schnittstellenbefehle

Ihre Waage lässt sich von einem PC aus über die RS232C-Schnittstelle konfigurieren, abfragen und bedienen.

### Vorbedingungen

Für die Kommunikation zwischen Waage und PC müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

- Die Waage muss mit einem geeigneten Kabel (s. Kapitel 5.5) mit der RS232C-Schnittstelle eines PCs verbunden sein.
- Die Schnittstelle der Waage muss auf die Betriebsart "Dialog" eingestellt sein (s. Kapitel 4.4)
- Auf dem PC muss ein Terminalprogramm verfügbar sein (z.B. "Hyper Terminal").
- Die Kommunikationsparameter (Protokoll, Bits und Parität, Datenübertragungsrate) müssen im Terminalprogramm und an der Waage auf die gleichen Werte eingestellt sein (s. Kapitel 4.4).

## SICS-Befehlssatz

Ihre Waage unterstützt den Befehlssatz **MT-SICS** (Mettler-Toledo **S**tandard **I**nterface **C**ommand **S**et). Implementiert sind alle SICS-Befehle gemäss "Level 0" und "Level 1".

### Befehle MT-SICS Level 0

<b>I0</b>	Inquiry of all implemented MT-SICS commands
<b>I1</b>	Inquiry of MT-SICS level and MT-SICS versions
<b>I2</b>	Inquiry of balance data
<b>I3</b>	Inquiry of balance SW version and type definition number
<b>I4</b>	Inquiry of serial number
<b>S</b>	Send stable weight value
<b>SI</b>	Send weight value immediately
<b>SIR</b>	Send weight value immediately and repeat
<b>Z</b>	Zero
<b>ZI</b>	Zero immediately
<b>@</b>	Reset

### Befehle MT-SICS Level 1

<b>D</b>	Balance display
<b>DW</b>	Weight display (Display show Weight)
<b>K</b>	Key control
<b>SR</b>	Send weight value on weight change (Send and Repeat)
<b>T</b>	Tare
<b>TA</b>	Inquiry/setting of tare weight value
<b>TAC</b>	Clear tare value
<b>TI</b>	Tare immediately

### Befehle MT-SICS Level 3R Standard

<b>PW</b>	Inquiry/setting of the piece weight
-----------	-------------------------------------

Detaillierte Informationen zu den Schnittstellenbefehlen finden Sie im "MT SICS Reference Manual" (nur in Englisch verfügbar, Nr. 705184).

Neben den Standard-Befehlen existieren auch noch **waagenspezifische SICS-Befehle**, die produktespezifische Eigenschaften unterstützen. Diese Befehle sind nicht im "MT SICS Reference Manual" aufgeführt, sondern in der Dokumentation zur jeweiligen Waage. Die Viper-Waage unterstützt derzeit einen einzigen spezifischen Befehl zur Festlegung des Protokollkopfes. Dieser Befehl ist nachstehend erläutert.

## Festlegung des Protokollkopfes

Mit diesem Befehl lassen sich bis zu 5 Zeilen mit jeweils maximal 24 Zeichen definieren, die zu Beginn jedes ausgedruckten Protokolls erscheinen. Üblicherweise werden damit der Firmenname und die Adresse ins Protokoll eingefügt. Legen Sie den Protokollkopf wie folgt fest:

- Vergewissern Sie sich, dass die Kommunikation zwischen Waage und PC funktioniert.
- Der Befehl zur Definition des Protokollkopfes lautet **I31\_x**, wobei "x" die Zeilennummer ist. Legen Sie den gewünschten Protokollkopf gemäss nachstehendem Beispiel fest, wobei Sie nur die erforderlichen Zeilen eingeben müssen:

```
I31_1_"Mettler-Toledo GmbH"      <CR><LF>
I31_2_"Unter dem Malesfelsen 34"  <CR><LF>
I31_3_"D-72458 Albstadt"         <CR><LF>
I31_4_"Telefon ++49/7431/14 0"   <CR><LF>
I31_5_"Internet www.mt.com"     <CR><LF>
```

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Jede Befehlszeile muss mit **<CR><LF>** abgeschlossen werden (entspricht je nach PC-Tastatur der Taste "Enter", "Return" oder "↵"). Danach wird der Befehl sofort ausgeführt. Um eine Zeile zu korrigieren, muss diese deshalb komplett neu eingegeben werden.
  - Das Zeichen "\_" symbolisiert ein Leerzeichen und dient in obigem Beispiel lediglich der Verdeutlichung. Die Anführungszeichen müssen mit eingegeben werden, sie signalisieren der Waage, dass es sich um Text und nicht um einen Befehl handelt.
  - Leerzeilen können Sie einfügen, indem Sie anstelle des Textes einfach ein Leerzeichen eingeben. Beispiel: **I31\_2\_" " <CR><LF>** definiert die Zeile 2 als Leerzeile.
  - Durch Eingabe von **I31\_x <CR><LF>** (x = Zeilennummer) können Sie die entsprechende Zeile abfragen.
  - Mit dem Befehl **I31\_x\_" " <CR><LF>** (x = Zeilennummer) können Sie die jeweilige Zeile wieder löschen.
- Sobald die Festlegung des Protokollkopfes abgeschlossen ist (und Sie keine weiteren SICS-Befehle ausführen wollen), können Sie die Verbindung zwischen Waage und PC trennen. **Wichtig:** Damit die Waage die Protokolle auch tatsächlich ausdrucken kann, muss die Betriebsart der Schnittstelle ("Mode") wieder auf "Print" zurückgesetzt werden und bei den zu übertragenden Daten ("defStr") muss die Einstellung "Header" für den Protokollkopf aktiviert sein ("On"). Die Beschreibung dieser Einstellungen und ein Musterprotokoll gemäss obigem Beispiel finden Sie in Kapitel 4.4.

# Für eine gute Zukunft Ihres METTLER TOLEDO-Produktes: METTLER TOLEDO Service sichert Ihnen auf Jahre Qualität, Messgenauigkeit und Werterhaltung der METTLER TOLEDO- Produkte.

Im übrigen lässt sich die Waage optimal an Ihre Bedürfnisse anpassen. Fragen Sie dazu Ihren METTLER TOLEDO-Verkäufer oder Ihren Waagen-Fachhändler.



\*P21203191\*

Technische Änderungen und Änderungen im  
Lieferumfang des Zubehörs vorbehalten.

Designschutz angemeldet.

Gedruckt auf 100 % chlorfrei hergestelltem Papier.  
Unserer Umwelt zuliebe.

© Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH 2003 21203191D Printed in Germany 0310/2.11

Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH, D-72423 Albstadt, Tel. +49-7431 14-0, Fax +49-7431 14-371, Internet: <http://www.mt.com>

AT Mettler-Toledo Ges.m.b.H., A-1100 Wien, Tel. (01) 604 19 80, Fax (01) 604 28 80  
AU Mettler-Toledo Ltd., Port Melbourne, Victoria 3207, Tel. (03) 9644 5700, Fax (03) 9645 3935  
BE n.v. Mettler-Toledo s.a., B-1932 Zaventem, Tel. (02) 334 02 11, Fax (02) 378 16 65  
BR Mettler-Toledo Indústria e Comércio Ltda., São Paulo, CEP 06465-130, Tel. (11) 421 5737, Fax (11) 725 1962  
CH Mettler-Toledo (Schweiz) AG, CH-8606 Greifensee, Tel. (01) 944 45 45, Fax (01) 944 45 10  
CN Mettler-Toledo Changzhou Scale Ltd., Changzhou City, Jiangsu 213001, Tel. (519) 664 20 40, Fax (519) 664 19 91  
CZ Mettler-Toledo, s.r.o., CZ-100 00 Praha 10, Tel. (2) 72 123 150, Fax (2) 72 123 170  
DE Mettler-Toledo GmbH, D-35353 Giessen, Tel. (0641) 50 70, Fax (0641) 52 951  
DK Mettler-Toledo A/S, DK-2600 Glostrup, Tel. (43) 27 08 00, Fax (43) 27 08 28  
ES Mettler-Toledo S.A.E., E-08908 Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Tel. (93) 223 76 00, Fax (93) 223 76 01  
FR Mettler-Toledo s.a., F-78222 Viroflay, Tél. (01) 309 717 17, Fax (01) 309 716 16  
HK Mettler-Toledo (HK) Ltd., Kowloon HK, Tel. (852) 2744 1221, Fax (852) 2744 6878  
HR Mettler-Toledo, d.o.o., CR-10000 Zagreb, Tel. (1) 29 20 633, Fax (1) 29 58 140  
HU Mettler-Toledo Kft, H-1173 Budapest, Tel. (1) 257 9889, Fax (1) 257 7030  
IN Mettler-Toledo India Pvt Ltd, Mumbai 400 072, Tel. (22) 857 08 08, Fax (22) 857 50 71  
IT Mettler-Toledo S.p.A., I-20026 Novate Milanese, Tel. (02) 333 321, Fax (02) 356 29 73  
JP Mettler-Toledo K.K., Shiomi, J-Osaka 540, Tel. (6) 949 5901, Fax (6) 949 5945  
KR Mettler-Toledo (Korea) Ltd., Seoul (135-090), Tel. (82) 2 518 20 04, Fax (82) 2 518 08 13  
MY Mettler-Toledo (M) Sdn.Bhd., 40150 Selangor, Tel. (603) 7845 5773, Fax (603) 7845 8773  
MX Mettler-Toledo S.A. de C.V., Mexico CP 06430, Tel. (5) 547 5700, Fax (5) 541 2228  
NL Mettler-Toledo B.V., NL-4000 HA Tiel, Tel. (0344) 638 363, Fax (0344) 638 390  
NO Mettler-Toledo A/S, N-1008 Oslo, Tel. (22) 30 44 90, Fax (22) 32 70 02  
PL Mettler-Toledo, Sp. z o.o., PL-02-929 Warszawa, Tel. (22) 651 92 32, Fax (22) 651 71 72  
RU Mettler-Toledo AG, 10 1000 Moskau, Tel. (095) 921 68 12, Fax (095) 921 63 53  
SE Mettler-Toledo AB, S-12008 Stockholm, Tel. (08) 702 50 00, Fax (08) 642 45 62  
SEA Mettler-Toledo (SEA), 40150 Selangor, Tel. (603) 7845 5373, Fax (603) 7845 3478  
SG Mettler-Toledo (S) Pte. Ltd., Singapore 139959, Tel. (65) 890 0011, Fax (65) 890 0012  
SK Mettler-Toledo, service s.r.o., SK-83103 Bratislava, Tel. (7) 525 2170, Fax (7) 525 2173  
SI Mettler-Toledo, d.o.o., SI-1236 Trzin, Tel. (016) 162 18 01, Fax (061) 162 17 89  
TH Mettler-Toledo (Thailand), Bangkok 10310, Tel. (662) 723 0300, Fax (662) 719 6479  
TW Mettler-Toledo Pac Rim AG, Taipei, Tel. (886) 2 2579 5955, Fax (886) 2 2579 5977  
UK Mettler-Toledo Ltd., Leicester, LE4 1AW, Tel. (0116) 235 0888, Fax (0116) 235 6500  
US Mettler-Toledo, Inc., Columbus, Ohio 43240, Tel. (614) 438 4511, Fax (614) 438 4900

For all other countries: Mettler-Toledo GmbH, PO Box VI-400, CH-8606 Greifensee, Tel. (01) 944 22 11, Fax (01) 944 31 70