

M420 pH

Manual de instruções



www.mt.com/pro



75561

METTLER TOLEDO

Garantia

Garantia

As falhas que ocorrerem num período de um ano a partir da entrega serão reparadas gratuitamente na fábrica, com entrega livre de encargos. Sensores, válvulas e acessórios: 1 ano.

Reservado o direito a alterações.

Devolução em caso de garantia

Neste caso, pedimos-lhe que entre em contacto com a equipa de assistência técnica.

Envie o aparelho limpo para o endereço que lhe for indicado.

No caso de contacto com o fluido de processo, o aparelho tem de ser descontaminado/desinfectado antes do envio. Neste caso, inclua no envio um esclarecimento para evitar colocar em perigo os colaboradores da assistência técnica.

Eliminação

Devem ser aplicadas as normas legais específicas de cada país para a eliminação de "Aparelhos eléctricos/electrónicos usados".



CD-ROM

Documentação completa:

- Manuais de instruções
- Indicações de segurança
- Manuais de instruções breves



Indicações de segurança

Nas línguas faladas na UE e outras.

- ATEX / IECEx / FM / CSA
- Declarações de conformidade CE



Manuais de instruções breves

Em alemão, inglês, francês, russo, espanhol, português, japonês, chinês

Na Internet: www.mt.com/pro

- Instalação e colocação em funcionamento
- Funcionamento
- Estrutura do menu
- Calibragem
- Procedimentos em caso de mensagens de erro

Certificado de teste

Índice

Volume de fornecimento da documentação	3
Introdução	7
Utilização correcta	7
Indicações de segurança.....	8
Termos protegidos por direitos de autor	9
Visão geral do M420 pH.....	10
Montagem	11
Volume de fornecimento.....	11
Plano de montagem, dimensões.....	12
Montagem em postes, cobertura.....	13
Montagem em painéis de distribuição	14
Instalação	15
Indicações para instalação.....	15
Placas de identificação / Ocupação de bornes	16
Cablagem M420 pH.....	17
Exemplos de ligações de circuitos	19
Interface do utilizador, teclado	24
Visor	25
Modo de funcionamento de medição.....	26
Seleccionar o modo de funcionamento / introduzir valores.....	27
Os modos de funcionamento	28
Estrutura do menu Modos de funcionamento, Funções.....	29
O estado operacional HOLD.....	30
Alarme	31
Configuração	32
Estrutura do menu da configuração	32
Conjunto de parâmetros A/B.....	34
Configuração (matriz)	38
Sensor	40
Saída de corrente 1	48
Saída de corrente 2.....	54

Compensação da temperatura.....	56
Alarme	58
Hora e data	60
Designação do ponto de medição	60
Sensores ISM®	62
Funcionamento.....	62
Ligação de sensores digitais.....	63
Substituição do sensor.....	64
Calibragem de sensores digitais.....	65
Calibragem	66
Seleção Modo de calibragem	67
Adaptação do ponto zero (ISFET)	68
Calibragem automática (Calimatic)	70
Calibragem manual com predefinição do tampão.....	72
Introdução de dados de sensores previamente medidos	74
Calibragem do produto (pH).....	76
Calibragem redox (ORP).....	78
Ajuste do sensor de temperatura.....	80
Medição.....	81
Diagnóstico.....	82
Assistência	87
Estados operacionais.....	90
Gama de produtos e acessórios	91
M 420: Unidades de alimentação e activação	92
Dados técnicos.....	93
Tabelas de tampões	99
Resolução de erros.....	108
Mensagens de erro.....	109
HART: Exemplos de aplicação	111
Sensoface	112

Índice

FDA 21 CFR Part 11	115
Electronic Signature – Passcodes	115
Audit Trail	115
Termos técnicos	116
Declaração de conformidade CE	120
M420 X Control Drawing.....	122
Índice	126
Passcodes	132

Utilização correcta

O M420 pH é utilizado para a medição de pH/mV, redox e da temperatura nas áreas da Indústria, do Ambiente, dos Produtos alimentares e do tratamento de águas residuais.

A estrutura exterior resistente em plástico permite a montagem em painéis de distribuição ou a fixação na parede ou num poste. A cobertura fornecida como acessório oferece uma protecção adicional contra as influências directas das condições climáticas e os danos mecânicos.

O aparelho está concebido para sensores convencionais com ponto zero nominal pH7 e sensores ISFET, bem como para sensores ISM®.

As indicações em texto decodificado no visor grande e com iluminação de fundo possibilitam uma utilização intuitiva. O "Sensocheck", enquanto supervisão automática do eléctrodo de vidro e de referência, e a "Sensoface", para a representação clara do estado do sensor, fornecem funções de diagnóstico notáveis. O diário de operação interno pode gerir até 100 entradas – no caso do AuditTrail (TAN) até 200.

O aparelho oferece dois conjuntos de parâmetros comutáveis manualmente ou através de uma entrada de controlo para diferentes adaptações de processo ou diferentes estados de processo (por ex. cerveja e CIP).

Pode ser configurada uma protecção com palavra-passe para a atribuição de direitos de acesso aquando da utilização.

Para o comando externo estão disponíveis duas entradas digitais de comando sem potencial "Hold" e "Control".

Do lado de saída, o aparelho dispõe de duas saídas de corrente (para a transmissão do valor de medição e da temperatura, por ex.).

Permissões para a medição em áreas com risco de explosão:

M420 pH: segurança geral, permitido para a aplicação em áreas potencialmente explosivas Zona 2 (FM* e CSA*, Classe I Div 2)

M420 pH X: permitido para a aplicação em áreas potencialmente explosivas Zona 1/0 (ATEX; FM* e CSA*, Classe I Div 1), bem como Zona 2 (FM* e CSA*, Classe I Div 2).

* FM e CSA em preparação

Indicações de segurança

Indicações de segurança

Ler e considerar sempre!

O aparelho foi construído de acordo com o nível tecnológico mais recente e segundo as normas técnicas de segurança reconhecidas.

Na sua utilização, é possível, no entanto, que ocorram perigos para o utilizador ou danos no aparelho.

Ver também o documento em separado:

- "Safety Instructions / Indicações de segurança".
(Declarações de conformidade CE, Certificações FM*, CSA*, ou ATEX)



CUIDADO!

A colocação em funcionamento deve ser efectuada pelo pessoal especializado, com autorização por parte do proprietário. Se não for possível assegurar um funcionamento seguro, o aparelho não deverá ser ligado ou deverá ser desligado de acordo com as instruções, assegurando-se que não ocorre um funcionamento acidental.

Entre as razões para tal encontram-se:

- danos visíveis do aparelho
- falha da função eléctrica
- armazenamento durante um período de tempo prolongado com temperaturas superiores a 70 °C
- cargas de transporte fortes

Antes do aparelho ser colocado novamente em funcionamento, deve ser efectuada uma inspecção de rotina de acordo com as normas. Esta verificação deve ser levada a cabo pelo fabricante ainda na fábrica.

Nota:

Antes da colocação em funcionamento, deve ser verificada a possibilidade de interligação com outros equipamentos.

* FM e CSA em preparação

Indicações para a instalação em áreas com risco de explosão (M420 pH X)

- Aquando da instalação, devem ser cumpridas as determinações da EN 60079-10 / EN 60079-14 ou as determinações em vigor para o local de montagem. Ver também o documento em separado "Safety Instructions / Indicações de segurança".

Permissões para a aplicação em áreas com risco de explosão:

M420 pH X

- conforme ATEX na Zona 0, 1, 2
- conforme FM* e CSA* na Classe I Div 1, 2 / Zona 0, 1, 2

M420 pH

- de acordo FM* e CSA* na Classe I Div 2

Bornes de ligação:

Bornes roscados, adequados para linhas monofilares / arames flexíveis até 2,5 mm².

Binário de aperto recomendado: 0,5 ... 0,6 Nm.

Termos protegidos por direitos de autor

Os seguintes termos são marcas registadas e são mencionadas sem indicação com vista à simplificação do manual de instruções.

ISM® é marca registada da Mettler-Toledo AG.


InPro® é marca registada da Mettler-Toledo AG.

HART® é marca registada da HART Communications Foundation.

* FM e CSA em preparação

Visão geral

Visão geral do M420 pH

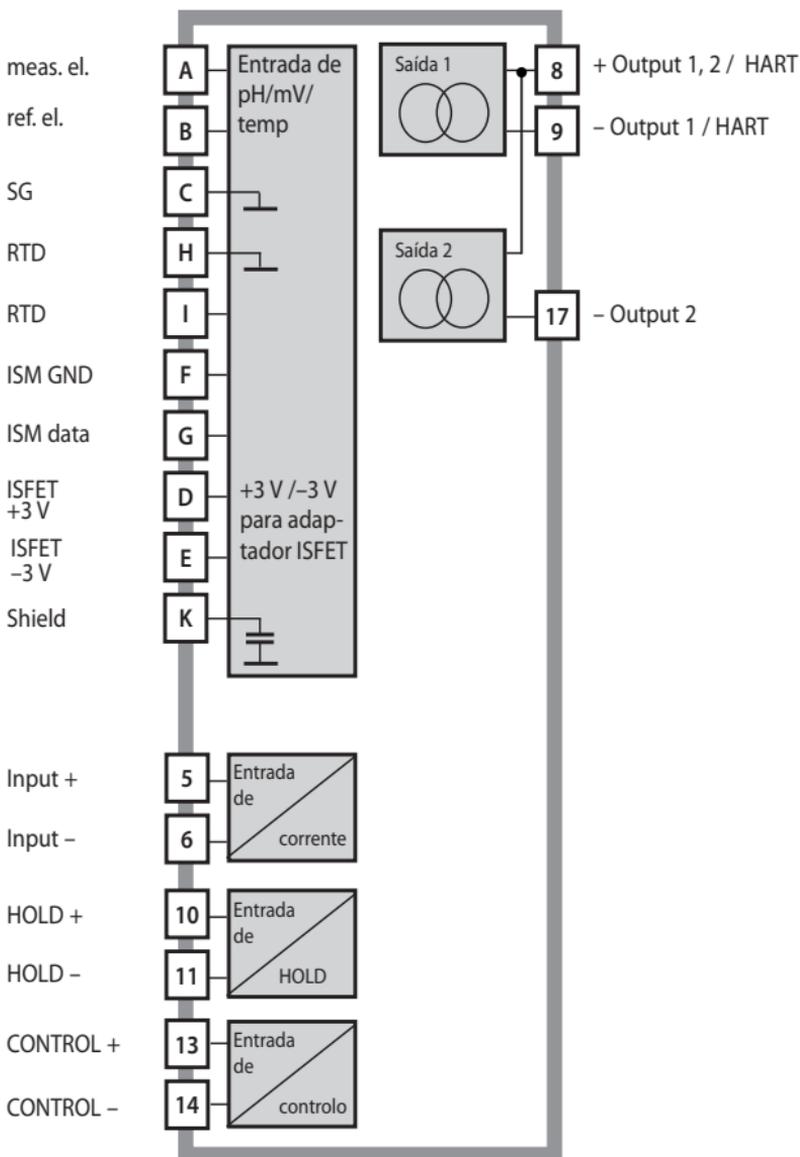

Volume de fornecimento

Verifique o material fornecido quanto a danos de transporte e à sua integridade!

Do volume de fornecimento fazem parte:

- Unidade frontal, caixa inferior, saco de peças pequenas
- Certificado de teste
- Documentação (cf. página 3)
- CD-ROM

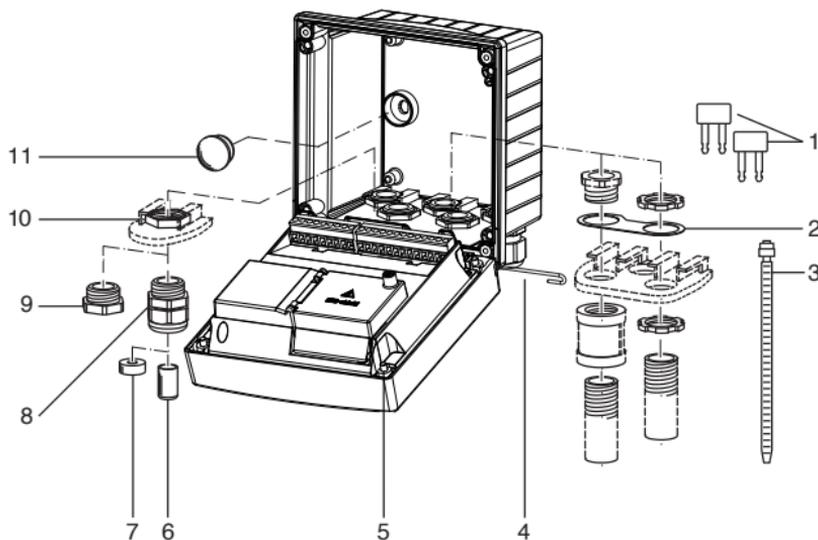


Fig.: Montagem dos componentes da caixa

- | | |
|--|---|
| 1) Ponte de curto-circuito (3 peças) | 6) Tampão (1 peça) |
| 2) Anilha (1 peça), para montagem do Conduit: anilha entre caixa e porca | 7) Borracha de redução (1 peça) |
| 3) Conector de cabo (3 peças) | 8) Conectores de cabos (3 peças) |
| 4) Cavilha da dobradiça (1 peça), encaixável de ambos os lados | 9) Bujão rosca (3 peças) |
| 5) Parafusos da caixa (4 peças) | 10) Porcas sextavadas (5 peças) |
| | 11) Tampão de vedação (2 peças), para vedação na montagem na parede |

Plano de montagem, dimensões


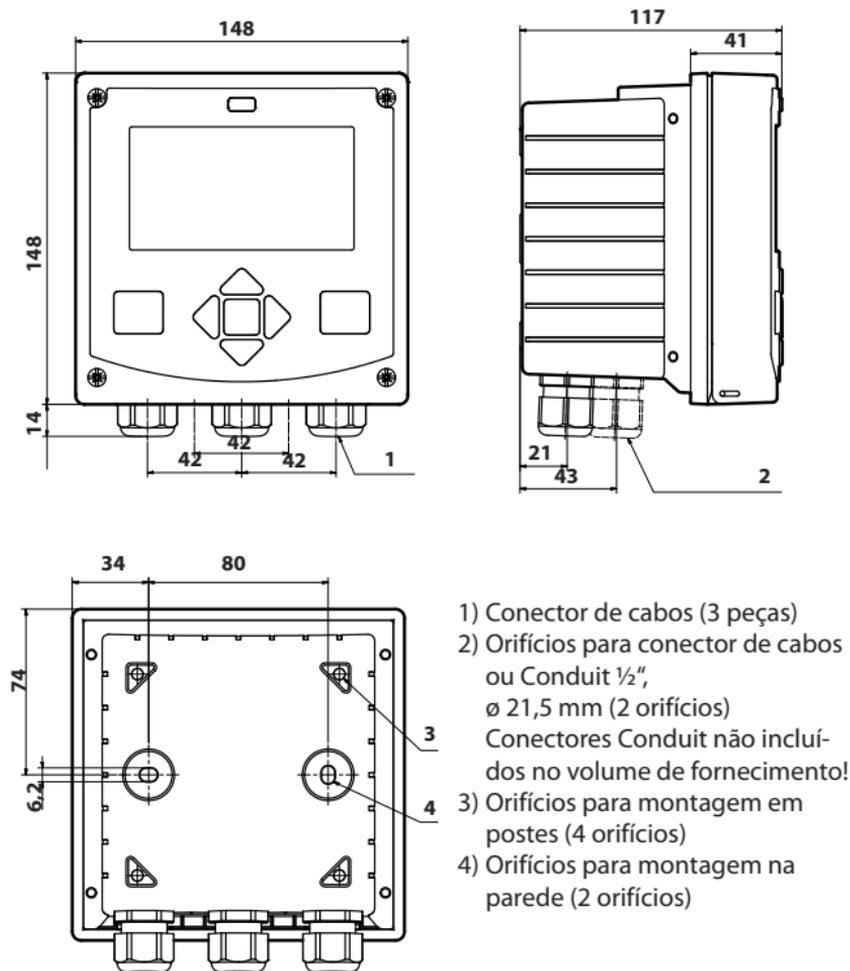


Fig.: Plano de fixação

Montagem em postes, cobertura

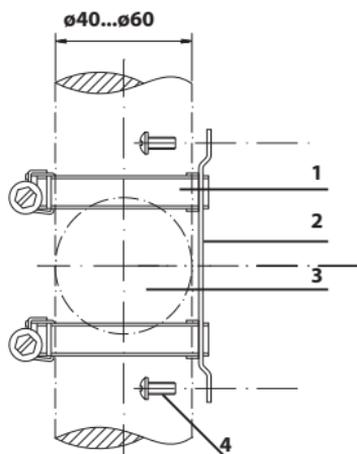

- 1) Braçadeiras para tubos com impulsão helicoidal conforme DIN 3017 (2 peças)
- 2) Placa para montagem em postes (1 peça)
- 3) Opção de alinhamento do poste vertical ou horizontal
- 4) Parafusos auto-roscantes (4 peças)

Fig.: Conjunto para montagem em postes (52120741)


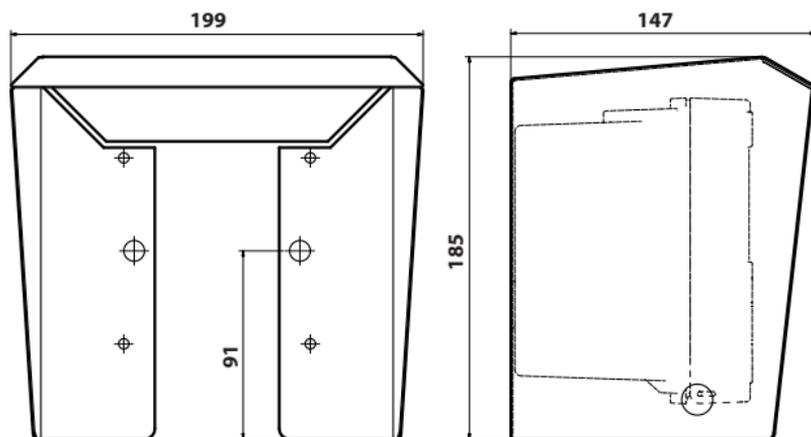


Fig.: Cobertura (52121470) para montagem na parede e em postes

Montagem em painéis de distribuição

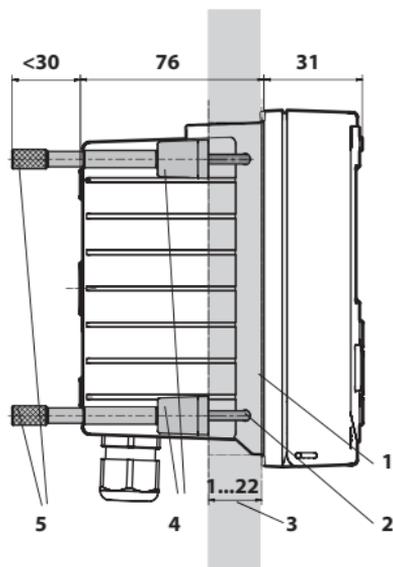

- 1) Vedação circundante (1 peça)
- 2) Parafusos (4 peças)
- 3) Posição do painel de distribuição
- 4) Linguetas (4 peças)
- 5) Buchas roscadas (4 peças)

Corte do painel de distribuição
138 x 138 mm (DIN 43700)

Fig.: Conjunto de montagem para painéis de distribuição (52121471)

Indicações para instalação

- A instalação do aparelho deverá ser executada exclusivamente por pessoal qualificado, considerando os regulamentos aplicáveis e o manual de instruções!
- Aquando da instalação, têm de ser considerados os dados técnicos e os valores de ligação!
- Os fios condutores não podem ser cortados aquando da remoção do isolamento!
- A corrente fornecida deve ser submetida a separação galvânica. Caso contrário, terá de ser ligada previamente uma unidade de separação.
- Na colocação em funcionamento, deverá ocorrer uma configuração completa por parte de especialistas em sistemas!

Bornes de ligação:

adequados para linhas monofilares / arames flexíveis até 2,5 mm²



Para a aplicação em áreas com risco de explosão ATEX Zona 0, 1, 2 e FM*, CSA* Cl. I Div 1, 2 / Zona 0, 1, 2 aplicam-se indicações de segurança adicionais! (Ver também o documento em separado "Safety Instructions / Indicações de segurança".)

* FM e CSA em preparação

Placas de identificação / Ocupação de bornes

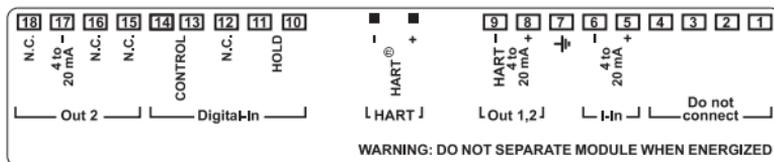


Fig.: Ocupação de bornes M420

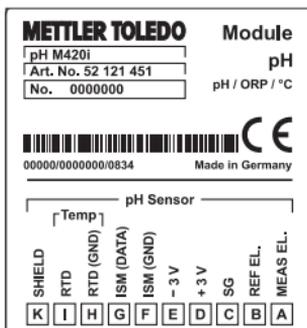


Fig.: Ocupação de bornes da entrada do sensor M420 pH

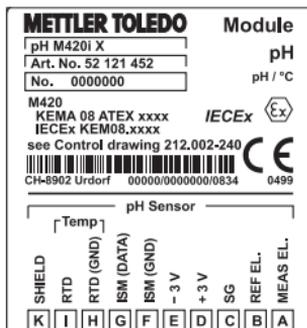


Fig.: Ocupação de bornes da entrada do sensor M420 pH X


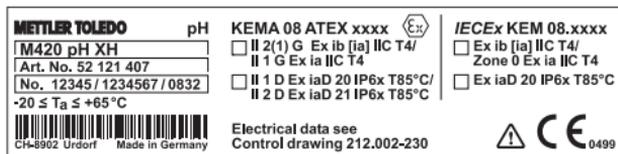


Fig.: Placa de identificação M420 pH XH (externa, no lado inferior da parte frontal)



Fig.: Placa de identificação M420 pH H (externa, no lado inferior da parte frontal)

Cablagem M420 pH

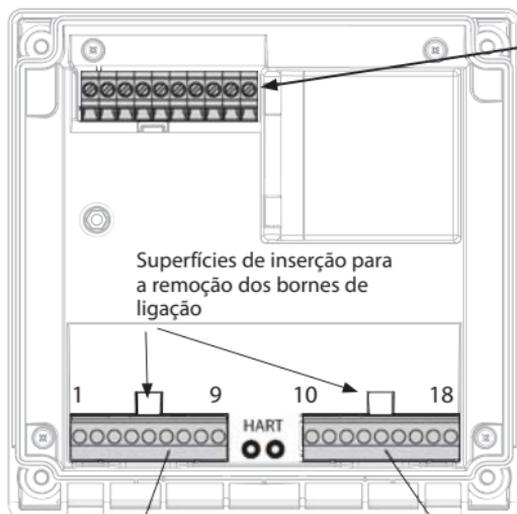

Ligação do sensor Entrada de pH

A	meas. el.
B	ref. el.
C	SG
D	+3 V
E	-3 V
F	ISM GND
G	ISM data
H	RTD (GND)
I	RTD
K	Shield

Régua de bornes 1

1	não ligar
2	não ligar
3	não ligar
4	não ligar
5	+ input
6	- input
7	PA
8	+out 1,2/HART
9	- out 1/HART

Régua de bornes 2

10	hold
11	hold
12	n.c.
13	contr
14	contr
15	n.c.
16	n.c.
17	- out 2
18	n.c.

adicionalmente:

2 pinos HART (entre a régua de bornes 1 e 2)


Fig.: bornes de ligação, aparelho aberto, parte de trás da unidade frontal

Exemplos de ligações de circuitos

Exemplo 1:

Medição: pH, temperatura, impedância do vidro

Sensores (exemplo): HA 405-DXK-S8 (Mettler-Toledo)

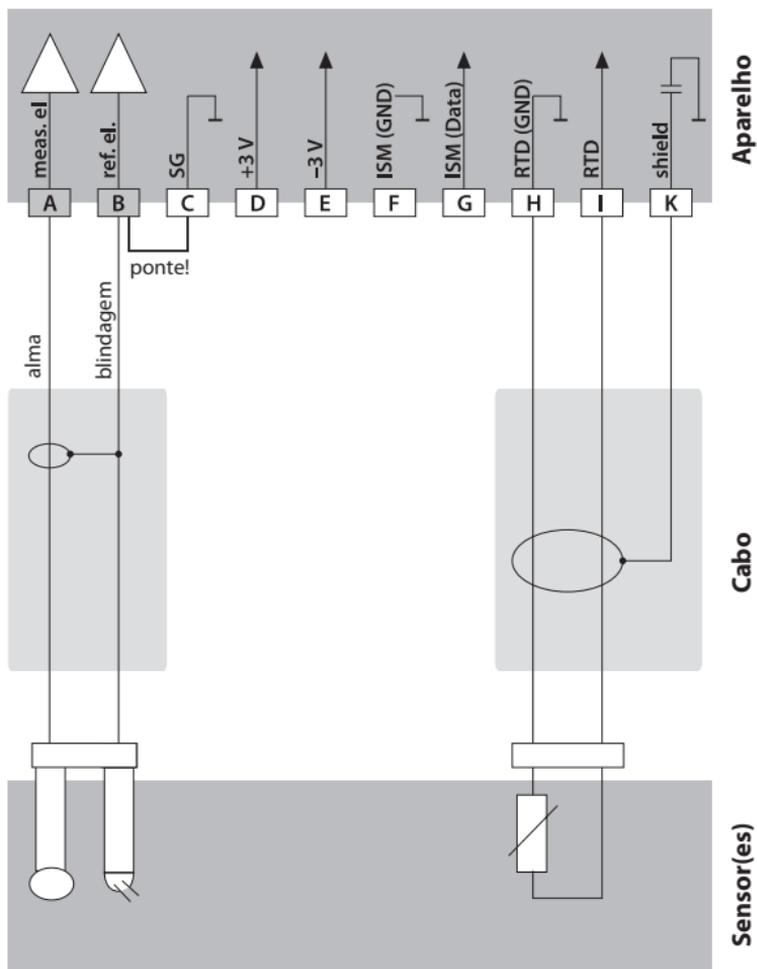


Exemplos de ligações de circuitos

Exemplo 2:

Medição: pH/ORP, temp., impedância do vidro, imped. de ref.

Sensores (exemplo): InPro 4260 (Mettler-Toledo)

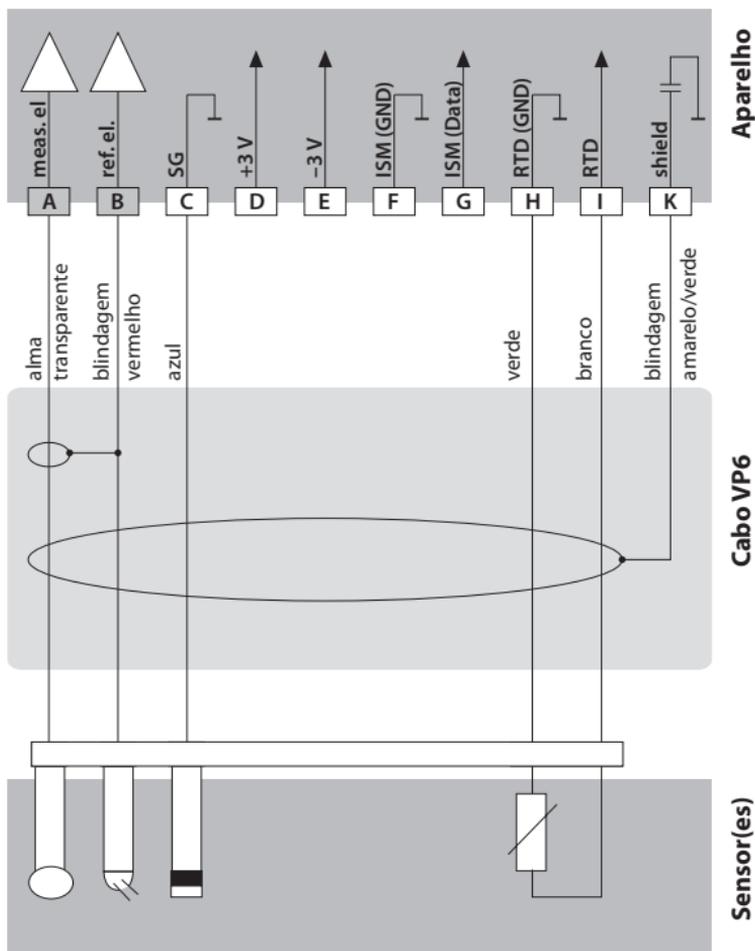


Exemplo 3:

Medição: pH, temp. (apenas em áreas sem risco de explosão)

Sensores

(exemplo): InPro 3300 ISFET (Mettler-Toledo)

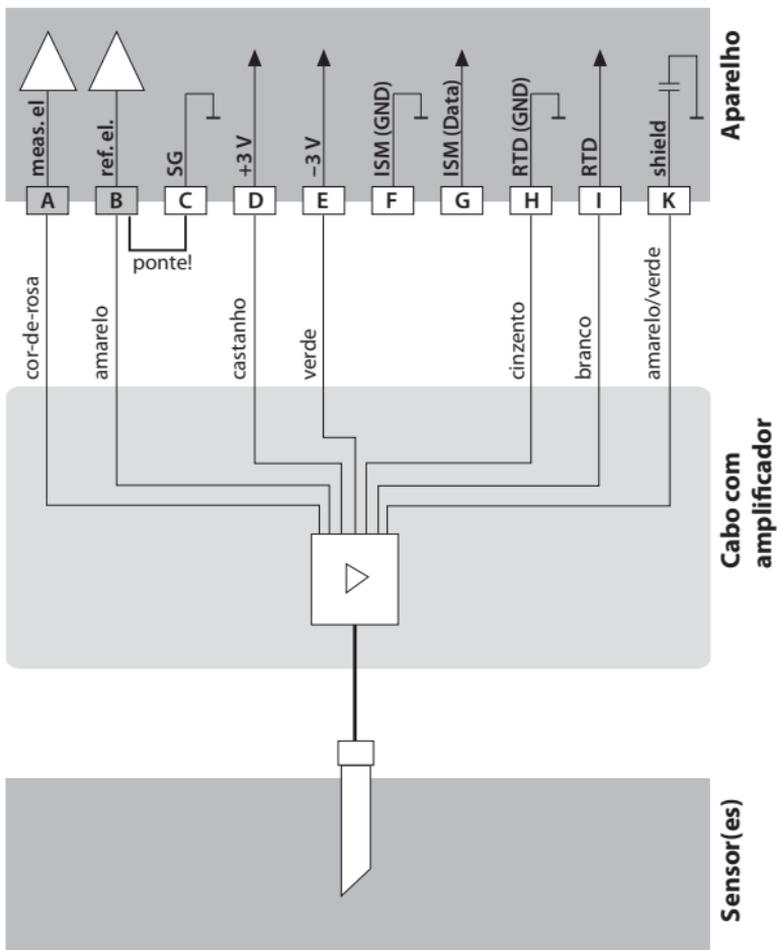

Exemplos de ligações de circuitos

Exemplo 4:


Atenção!

Não é possível ligar mais nenhum sensor analógico!

Medição: pH/ORP, temp., impedância do vidro, imped. de ref.

Sensores (exemplo): ISM® InPro 4260i (Mettler-Toledo)


Cabo (exemplo): AK9 (Mettler-Toledo)

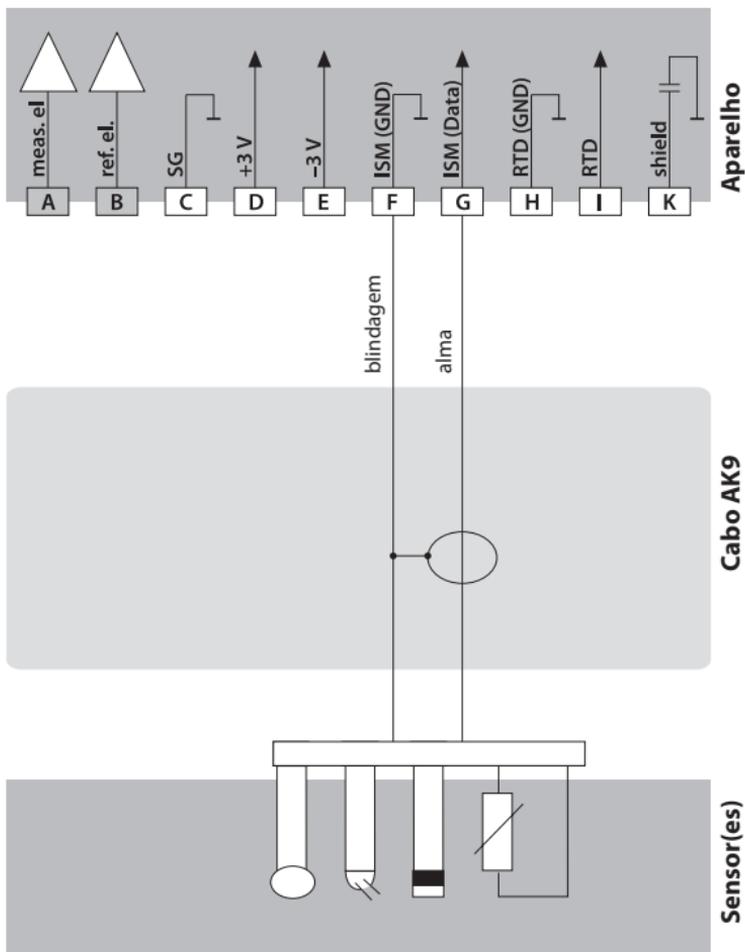


Exemplo 5:

Medição:

ORP, temp., impedância do vidro, impedância de referência

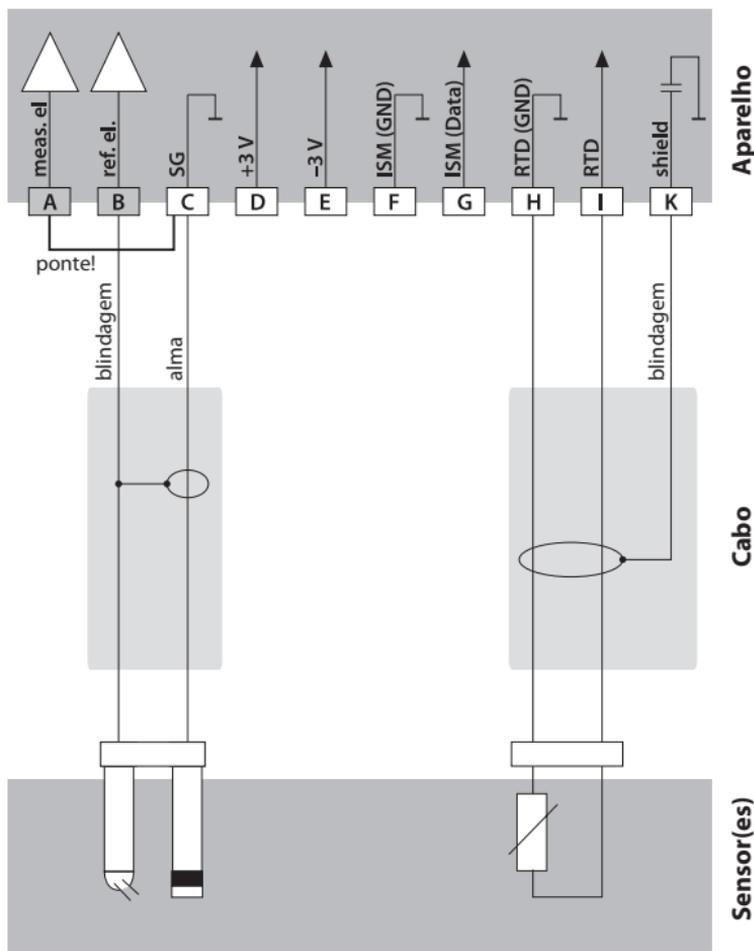


Interface do utilizador, teclado

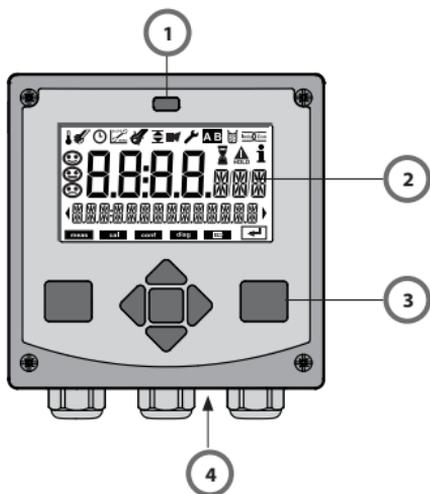

- 1 Emissor/receptor IrDA
- 2 Visor
- 3 Teclado
- 4 Placa de identificação (por baixo)


Tecla	Função
meas	<ul style="list-style-type: none">• No menu, regressa-se ao nível anterior• Directamente, acede-se ao modo de medição (premir > 2 seg.)
info	<ul style="list-style-type: none">• Consultar informações• Exibir mensagens de erro
enter	<ul style="list-style-type: none">• Configuração: confirmar introduções, próximo passo de configuração• Calibragem: prosseguir na execução do programa• Modo de medição: exibir corrente de saída
Teclas de seta para cima / para baixo	<ul style="list-style-type: none">• Modo de medição: aceder ao menu• Menu: aumentar / diminuir valor numérico• Menu: selecção
Teclas de seta esquerda / direita	<ul style="list-style-type: none">• Modo de medição: aceder ao menu• Menu: grupo de menu anterior/seguinte• Introdução de algarismos: posição para a esquerda/direita

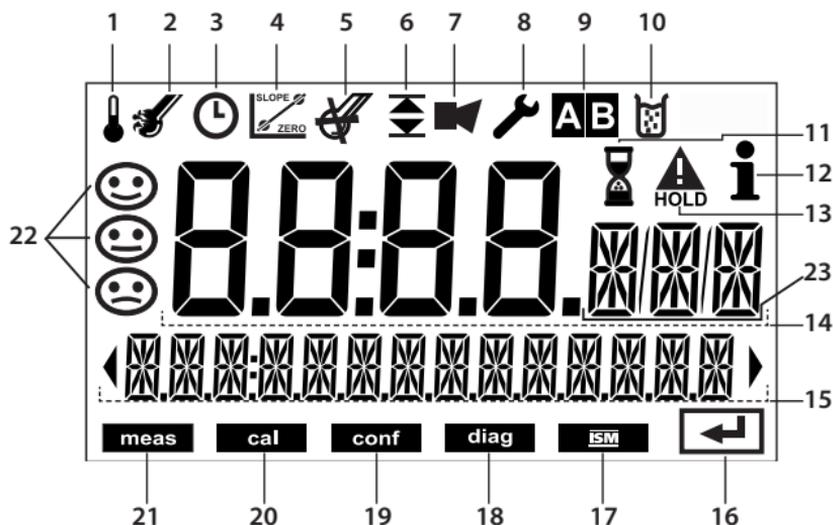

- | | | | |
|----|------------------------------|----|--------------------------------|
| 1 | Temperatura | 13 | Estado de HOLD activo |
| 2 | Sensocheck | 14 | Indicador principal |
| 3 | Intervalo/tempo de regulação | 15 | Indicador secundário |
| 4 | Dados do sensor | 16 | Prosseguir com enter |
| 5 | Sensor digital inutilizado | 17 | Sensor digital |
| 6 | Valores limite | 18 | Diagnóstico |
| 7 | Alarme | 19 | Modo de configuração |
| 8 | Assistência | 20 | Modo de calibragem |
| 9 | Conjuntos de parâmetros A/B | 21 | Modo de medição |
| 10 | Calibragem | 22 | Sensoface |
| 11 | Tempo de espera em curso | 23 | Caracteres do valor de medição |
| 12 | Info disponível | | |

Modo de funcionamento de medição

Depois de se ligar a tensão de funcionamento, o aparelho entra automaticamente no modo de funcionamento "Medição". Acesso ao modo de funcionamento de medição a partir de um outro modo de funcionamento (por ex., diagnóstico, assistência): premir a tecla **meas** prolongadamente (> 2 seg.).

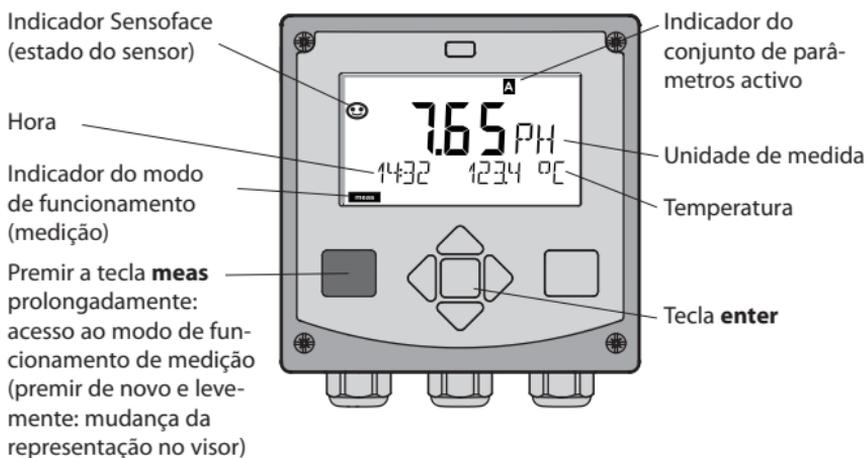

No modo de funcionamento de medição são indicados no visor:

- valor de medição e hora (24/12 h AM/PM), assim como a temperatura em °C ou °F (os formatos podem ser escolhidos na configuração)

Premindo a tecla **meas** no modo de funcionamento de medição, surgem no visor as seguintes representações (durante cerca de 60 seg.):

- valor de medição e selecção do conjunto de parâmetros A/B (se configurado para "manual")
- valor de medição e designação do ponto de medição ("TAG", pode ser indicada uma designação do ponto de medição na configuração)
- hora e data

Premindo a tecla **enter**, podem ser exibidas as correntes de saída.

A indicação ocorre enquanto **enter** estiver premido; de seguida, passados 3 seg., o aparelho regressa à indicação do valor de medição.




Para ajustar o aparelho à medição, este tem de ser configurado!

Seleccionar o modo de funcionamento / introduzir valores


Seleccionar o modo de funcionamento:

- 1) Premir a tecla **meas** prolongadamente (> 2 s)
(modo de funcionamento de medição)
- 2) Premir qualquer tecla de seta – é exibido o menu de selecção
- 3) Seleccionar o modo de funcionamento com as teclas de seta esquerda / direita
- 4) Confirmar o modo de funcionamento seleccionado com **enter**

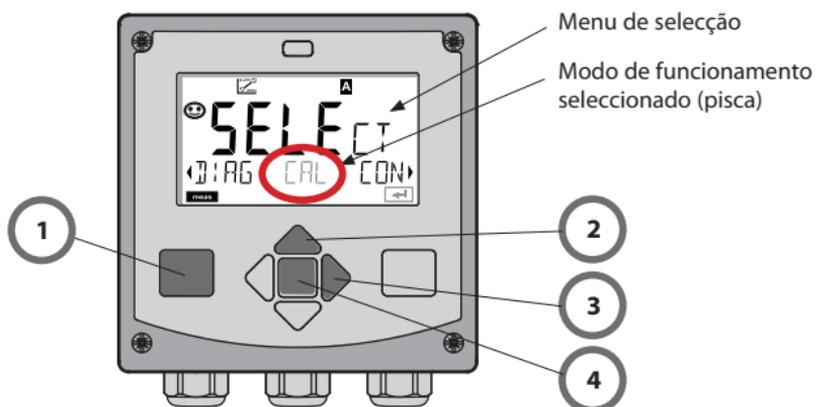

Introduzir valores:

- 5) Escolher a posição do algarismo: tecla de seta esquerda / direita
- 6) Alterar o valor numérico: tecla de seta para cima / para baixo
- 7) Confirmar a introdução com **enter**

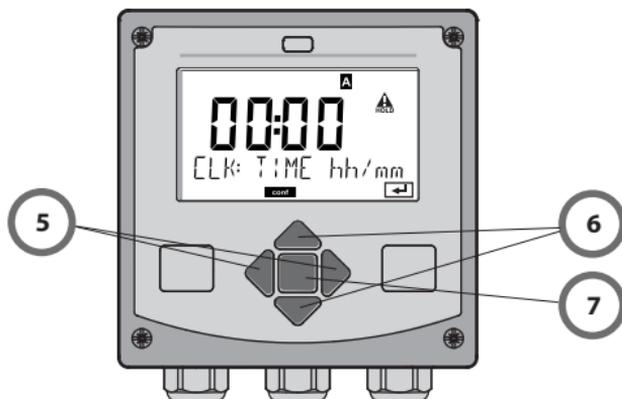

Os modos de funcionamento

Diagnóstico

Indicação dos dados de configuração, indicação dos dados do sensor, execução de um auto-teste do aparelho, consulta das entradas do diário de operação e indicação da versão de hardware/software de cada um dos componentes. O diário de operação pode conter 100 entradas (00...99), são visíveis directamente no aparelho. Com um TAN (opção), o diário de operação pode ser expandido para 200 entradas.

HOLD

Consulta manual do estado de operação HOLD, por. ex. para a alternância entre sensores digitais. As saídas de sinal assumem um estado definido.

Calibragem

Todos os sensores dispõem de parâmetros típicos que se alteram com o tempo de funcionamento. Para se poder apurar um valor de medição correcto, é necessário proceder à calibragem. Neste processo, o aparelho verifica qual o valor que o sensor fornece na medição com um fluido conhecido. Se se verificar alguma divergência, o aparelho pode ser "ajustado". Neste caso, o aparelho indica o valor "real" e corrige internamente o erro de medição do sensor. A calibragem tem de ser repetida regularmente. Os intervalos de tempo entre os ciclos de calibragem estão relacionados com a carga do sensor. Durante a calibragem, o aparelho entra no estado operacional HOLD.

Durante a calibragem, o aparelho permanece no modo de calibragem até que este seja abandonado pelo utilizador.

Configuração

Para ajustar o aparelho à medição, este tem de ser configurado. No modo de funcionamento "Configuração" define-se o sensor que foi ligado, qual a amplitude de medição que deve ser transmitida e quando devem ocorrer mensagens de aviso ou alarme. Durante a configuração, o aparelho entra no estado operacional HOLD.

O modo de configuração é abandonado automaticamente 20 minutos após a última activação da tecla. O aparelho entra no modo de medição.

Assistência

Funções de manutenção (monitor, fonte de corrente), funcionamento IrDA, atribuir passcodes, repor configurações de origem, activar opções (TAN).

Estrutura do menu Modos de funcionamento, Funções



Premir qualquer uma das teclas de seta conduz ao menu de selecção. Com as teclas de seta direita / esquerda, é possível seleccionar o grupo de menu. Abertura dos itens de menu com **enter**. Retroceder com **meas**.



DIAG	CALDATA	Indicação dos dados de calibragem
	SENSOR	Indicação das características do sensor
	SELFTEST	Auto-teste: RAM, ROM, EEPROM, Módulo
	LOGBUCH	100 ocorrências com data e hora
	MONITOR	Indicação dos valores de medição (mV_pH, mV_ORP, RTD, resistência eléctrodo de vidro, resistência eléctrodo de referência)
	VERSION	Indicação da versão do software, tipo de aparelho e nº de série
HOLD	Activação manual do estado de HOLD, por ex., para a substituição do sensor. As saídas de sinal comportam-se conforme parametrizado (por ex., último valor de medição, 21 mA)	
CAL	CAL_PH	Ajuste pH (conforme parametrizado na configuração)
	CAL_ORP	Ajuste ORP
	P_CAL	Calibragem do produto
	ISFET-ZERO	Desvio de zero (apenas se ISFET parametrizado)
	CAL_RTD	Ajuste do sensor de temperatura
CONF	PARSET A	Configuração do conjunto de parâmetros A
	PARSET B	Configuração do conjunto de parâmetros B
SERVICE (Acesso através de código, ajuste da disponibilidade: 5555)	MONITOR	Indicação dos valores de medição para efeitos de verificação
	OUT1	Fonte de corrente saída 1
	OUT2	Fonte de corrente saída 2
	IRDA	Activação da interface IrDA
	CODES	Atribuição de códigos de acesso para os modos de funcion.
	DEFAULT	Reposição das definições de origem
	OPTION	Ligação opcional através de TAN

O estado operacional HOLD

O estado de HOLD é um estado de segurança da configuração e da calibragem. A corrente de saída fica congelada (carga) ou é fixado num valor (Fix).

Estado HOLD, indicação no visor:



Comportamento do sinal de saída

- **Carga:** A corrente de saída fica congelada no último valor. Aconselhável na configuração breve. O processo não pode ser alterado significativamente durante a configuração. Nesta configuração, não são detectadas alterações!
- **Fix:** A corrente de saída é fixada claramente num outro valor que não o valor do processo para assinalar o sistema de controlo que é operado no aparelho.

Sinal de saída com HOLD:




Conclusão do estado operacional HOLD

O estado HOLD é concluído com a passagem para o modo de medição (premir a tecla **meas** prolongadamente). No visor, surge "Good Bye", o estado HOLD é, seguidamente, cancelado.

Ao deixar-se a calibragem, é feita uma pergunta de segurança para se verificar se o ponto de medição está novamente operacional (por ex.: o sensor foi montado novamente, encontra-se no processo).

Activar o HOLD externamente

O estado operacional HOLD pode ser directamente activado a partir do exterior através de um sinal na entrada de HOLD (por. ex. através do sistema de controlo de processamento SCP).

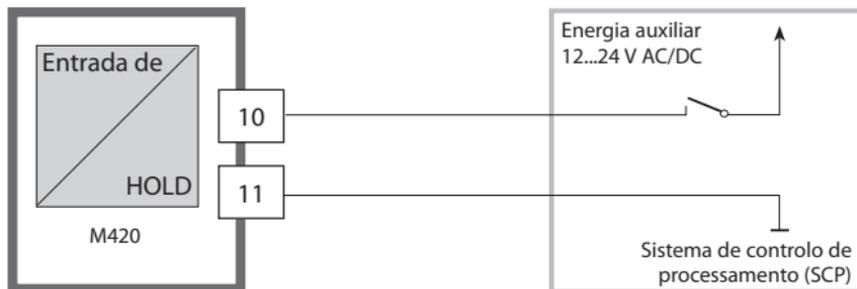

HOLD inactivo	0...2 V AC/DC
HOLD activo	10...30 V AC/DC

Activar o HOLD manualmente

O estado operacional HOLD pode ser activado manualmente através do menu HOLD. Isto permite, por ex., o controlo ou a substituição de sensores sem que ocorram reacções inadvertidas nas saídas e nos contactos. Retorno ao menu de selecção com a tecla **meas**.

Alarme

Caso ocorra um erro, surge imediatamente a indicação **Err xx** no visor. Somente após um período de retardação, ao qual se podem aplicar parâmetros, o alarme é registado e é criada uma entrada no diário de operação. Com o alarme, o visor do aparelho pisca.

As mensagens de erro podem ser comunicadas adicionalmente pela corrente de saída através de um sinal de 22 mA (ver Configuração). Se não se verificar qualquer ocorrência de erro, o estado de alarme é cancelado após aprox. 2 seg.

Configuração

Estrutura do menu da configuração

O aparelho dispõe de 2 conjuntos de parâmetros "A" e "B". Com a comutação do conjunto de parâmetros, o aparelho pode, por ex. ser adaptado a duas situações de medição diferentes.

O conjunto de parâmetros "B" permite apenas a configuração de parâmetros relacionados com o processo.

Os passos de configuração estão reunidos em grupos de menu.

Com as teclas de seta ◀ e ▶ pode avançar ou retroceder para o grupo de menu seguinte.

Cada grupo de menu contém itens de menu para o ajuste dos parâmetros.

Abertura dos itens de menu com **enter**. A alteração dos valores é efectuada com ▲ e ▼, com **enter** confirmam-se/assumem-se as configurações.

Retornar à medição: premir **meas**.

Seleção do grupo de menu	Grupo de menu	Código	Visor	Seleção do item de menu	
	Seleção do sensor	SNS:		enter enter enter enter	
		Item de menu 1	:		
		Item de menu ...			
▶	Saída de corrente 1	OT1:			
▶	Saída de corrente 2	OT2:			
▶	Compensação	COR:			
▶	Modo de alarme	ALA:			
▶	Ajustar hora	CLK:		◀	
▶	Designação do ponto de medição	TAG:		◀	

Conjunto de parâmetros A/B: grupos de menu configuráveis

(Alguns parâmetros são iguais em A e B, são configurados apenas no conjunto de parâmetros A.)

Grupo de menu	Conjunto de parâmetros A	Conjunto de parâmetros B
SENSOR	Seleção do sensor	---
OUT1	Saída de corrente 1	Saída de corrente 1
OUT2	Saída de corrente 2	Saída de corrente 2
CORRECTION	Compensação	Compensação
ALARM	Modo de alarme	Modo de alarme
PARSET	Comutação do conjunto de parâmetros	---
CLOCK	Ajustar hora	---
TAG	Designação do ponto de medição	---

Conjunto de parâmetros A/B Comutar manualmente

Visor	Acção	Observação
	Comutação manual dos conjuntos de parâmetros: premir meas	A comutação manual dos conjuntos de parâmetros deverá ser seleccionada previamente em CONFIG. O conjunto de parâmetros A é a configuração definida de origem. Parâmetros definidos incorrectamente alteram as características de medição!
	Na linha inferior, surge a piscar PARSET. Com as teclas ◀ e ▶ seleccionar o conjunto de parâmetros	
	Seleção PARSET A / PARSET B	
	Assumir com enter No caso de nenhuma aceitação, com meas	

Configuração	Seleção	Parâmetro
Sensor (SENSOR)		
SNS:	STANDARD ISFET ISM	STANDARD
RTD TYPE	100 PT 1000 PT 30 NTC	100 PT
TEMP UNIT	°C / °F	°C
TEMP MEAS	AUTO MAN EXT (apenas se activado através de TAN)	AUTO
	MAN	-20...200 °C (-4...392 °F)
TEMP CAL	AUTO MAN EXT (apenas se activado através de TAN)	AUTO
	MAN	-20...200 °C (-4...392 °F)
CAL MODE	AUTO MAN DAT	AUTO
	AUTO BUFFER SET	-00- Nota: Com a tecla info indicação dos valores nominais do tampão e fabricante

Configuração

Configuração		Seleção	Parâmetro		
Sensor (SENSOR)					
SNS:	CAL TIMER		OFF FIX ADAPT	OFF	
	ON	CAL-CYCLE	0...9999 h	0168 h	
	ISM ^{*)}	CIP COUNT		ON/OFF	OFF
		ON	CIP CYCLES	0...9999 CYC	0000 CYC
		SIP COUNT		ON/OFF	OFF
		ON	SIP CYCLES	0...9999 CYC	0000 CYC
Saída 1 (OUT1)					
OT1:	CHANNEL		PH/ORP/TMP	PH	
	PH	BEGIN	-2.00...16 PH	00.00 PH	
		END	-2.00...16 PH	14.00 PH	
	ORP	BEGIN	-1999...1999 mV		
		END	-1999...1999 mV		
	TMP °C	BEGIN	-20...300 °C		
		END	-20...300 °C		
	TMP °F	BEGIN	-4...572 °F		
		END	-4...572 °F		
	FILTERTIME		0...120 SEC	0000 SEC	
	22mA-FAIL		ON/OFF	OFF	
	HOLD MODE		LAST/FIX	LAST	
	FIX	HOLD-FIX	4...22 mA	021.0 mA	

*) apenas nos sensores ISM®

Configuração		Seleção		Parâmetro	
Saída 2 (OUT2)					
OT2:	CHANNEL	PH/ORP/TMP	TMP		
	... como saída 1				
Compensação da temperatura (CORRECTION)					
COR:	TC LIQUID		-19.99...19.99%/K	00.00%/K	
	TEMP EXT*)		ON/OFF	OFF	
	ON	I-INPUT		0...20 mA/ 4...20 mA	4...20 mA
		°C	BEGIN 4 mA	-20...200 °C	000.0 °C
		END 20 mA	-20...200 °C	100.0 °C	
	°F	BEGIN 4 mA	-4...392 °F	032.0 °F	
		END 20 mA	-4...392 °F	212.0 °F	
Alarme (ALARM)					
ALA:	DELAYTIME		0...600 SEC	0010 SEC	
	SENSOCHECK		ON/OFF	OFF	
Conjunto de parâmetros (PARSET)					
PAR:	Seleção de um conjunto fixo de parâmetros (A), ou comutação A/B através da entrada de controlo ou manualmente no modo de medição		PARSET FIX / CNTR INPUT / MANUAL	PARSET FIX (conjunto fixo de parâmetros A)	
Relógio de tempo real (CLOCK)					
CLK:	FORMAT		24 h / 12 h		
	24 h	TIME hh/mm	00..24:00...59	00:00	
	12 h	TIME hh/mm	00...12 AM/PM:00...59	00.00	
	DAY/MONTH		01...31/01...12	31.12.	
	YEAR		2000...2099	2006	
Designação do ponto de medição (TAG)					
TAG:	(introdução na linha de texto)			XXXXXXXXXX	

*) surge apenas se activado e se tiver sido seleccionado no SENSOR TEMP EXT.

Configuração (matriz)

Encontram-se dois conjuntos completos de parâmetros no EEPROM. Aquando do fornecimento, os dois conjuntos são iguais, podendo ser depois parametrizados.

Nota:

Insira os seus dados de configuração nas páginas seguintes ou utilize-os como matriz.

Parâmetro	Conjunto de parâmetros A	Conjunto de parâmetros B
SNS: Tipo de sensor		--- *)
SNS: Tipo RTD		---
SNS: Unidade de temperat.		---
SNS: Medição da temperat.		---
SNS: Temp. med. manual		---
SNS: Calibr. da temperatura		---
SNS: Temp. cal. manual		---
SNS: Modo de calibragem		---
SNS: Temporizador de calibragem		---
SNS: Ciclo de calibragem		---
SNS: Contador CIP		---
SNS: Ciclos CIP		---
SNS: Contador SIP		---
SNS: Ciclos SIP		---
OT1: Unidade de medida		
OT1: Início de corrente		
OT1: Fim de corrente		



*) Estes parâmetros não são ajustáveis no conjunto de parâmetros B, valores iguais ao conjunto de parâmetros A

Parâmetro	Conjunto de parâmetros A	Conjunto de parâmetros B
OT1: Tempo de filtração		
OT1: Corrente de fuga 22 mA		
OT1: Estado HOLD		
OT1: Corrente HOLD-FIX		
OT2: Unidade de medida		
OT2: Início de corrente		
OT2: Fim de corrente		
OT2: Tempo de filtração		
OT2: Corrente de fuga 22 mA		
OT2: Estado HOLD		
OT2: Corrente HOLD-FIX		
COR: Coeficiente de temp.		
COR: Entrada temp. ext.		
COR: Amplitude de corrente		
COR: Início de corrente		
COR: Fim de corrente		
ALA: Alarme ligado/desligado		
ALA: Período de retardação		
ALA: Sensocheck ligado/desligado		
PAR: Comutação do conjunto de parâmetros		---
CLK: Formato da hora		---
CLK: Hora hh/mm		---
CLK: Dia/Mês		---
CLK: Ano		---
TAG: Designação do ponto de medição		---

*) Estes parâmetros não são ajustáveis no conjunto de parâmetros B, valores iguais ao conjunto de parâmetros A

Sensor




Seleção: Tipo de sensor, sensor de temperatura, unidade de temperatura, detecção da temperatura na medição

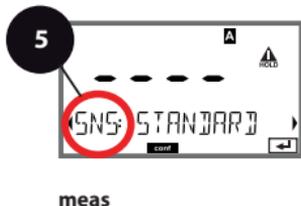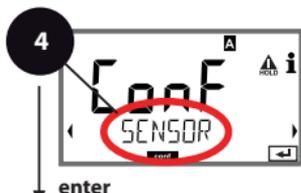

- 1 Premir qualquer tecla de seta.
- 2 Com as teclas de seta ◀ ▶ seleccionar **CONF**, premir **enter**.
- 3 Seleção do conjunto de parâmetros com as teclas de seta ◀ ▶ premir **enter**.
- 4 Com as teclas de seta ◀ ▶ seleccionar o grupo de menu **SENSOR**, premir **enter**.
- 5 Para todos os itens deste grupo de menu, surge o código "SNS:" no visor. Seleção dos itens de menu com a tecla **enter**, alteração com as teclas de seta (ver lado direito). Confirmar (e prosseguir) com **enter**.
- 6 Terminar: Premir a tecla **meas**, até que a barra de progresso [meas] surja no visor.



5

Tipo de sensor	enter
Tipo de sensor de temperatura	↔
Unidade de temperatura	↔
Detecção da temperatura na medição	
(Temperatura man.)	
Detecção da temperatura na calibragem	
(Temperatura man.)	
Modo de calibragem	
(AUTO: conjunto de tampões)	
Temporizador de calibragem	
Ciclo de calibragem	
Contador de ciclos de limpeza	
Ciclos de limpeza	
Contador de ciclos de esterilização	
Ciclos de esterilização	

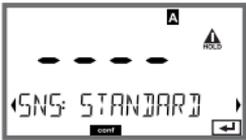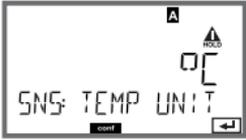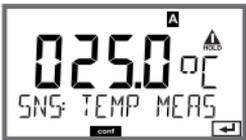Item de menu	Ação	Seleção
Tipo de sensor 	Com as teclas de seta ▲ ▼ seleccionar o tipo de sensor utilizado. Assumir com enter	STANDARD ISFET ISM
Tipo de sensor de temperatura 	(não com ISM) Com as teclas de seta ▲ ▼ seleccionar o tipo de sensor de temperatura utilizado. Assumir com enter	100 PT 1000 PT 30 NTC
Unidade de temperatura 	Com as teclas de seta ▲ ▼ seleccionar °C ou °F. Assumir com enter	°C / °F
Detecção da temperatura na medição 	Com as teclas de seta ▲ ▼ seleccionar o modo: AUTO: detecção através do sensor MAN: introdução directa da temp., sem detecção (v. passo seguinte) EXT: Predefinição da temperatura através da entrada de corrente – apenas se activado (TAN) Assumir com enter	AUTO MAN EXT
(Temperatura manual) 	Com as teclas de seta ▲ ▼ alterar o dígito, com as teclas de seta ◀ ▶ seleccionar outros dígitos. Assumir com enter	-20...200 °C (-4...+392 °F)

Sensor

Seleção: Detecção da temperatura na calibragem, modo de calibragem

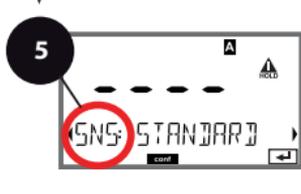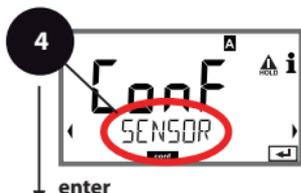

- 1 Premir qualquer tecla de seta.
- 2 Com as teclas de seta ◀ ▶ seleccionar **CONF**, premir **enter**.
- 3 Seleção do conjunto de parâmetros com as teclas de seta ◀ ▶ premir **enter**.
- 4 Com as teclas de seta ◀ ▶ seleccionar o grupo de menu **SENSOR**, premir **enter**.
- 5 Para todos os itens deste grupo de menu, surge o código "SNS:" no visor. Seleção dos itens de menu com a tecla **enter**, alteração com as teclas de seta (ver lado direito). Confirmar (e prosseguir) com **enter**.
- 6 Terminar: Premir a tecla **meas**, até que a barra de progresso [meas] surja no visor.




5

Tipo de sensor	enter
Tipo de sensor de temperatura	enter
Unidade de temperatura	enter
Detecção da temperatura na medição	
(Temperatura man.)	
Detecção da temperatura na calibragem	
(Temperatura man.)	
Modo de calibragem	
(AUTO: conjunto de tampões)	
Temporizador de calibragem	
Ciclo de calibragem	
Contador de ciclos de limpeza	
Ciclos de limpeza	
Contador de ciclos de esterilização	
Ciclos de esterilização	

Item de menu	Ação	Seleção
Detecção da temperatura na calibragem 	Com as teclas de seta ▲ ▼ seleccionar o modo: AUTO: detecção através do sensor MAN: introdução directa da temp., sem detecção (v. passo seguinte) EXT: Predefinição da temperatura através da entrada de corrente – apenas se activado (TAN) Assumir com enter	AUTO MAN EXT
(Temperatura manual) 	Com as teclas de seta ▲ ▼ alterar o dígito, com as teclas de seta ◀ ▶ seleccionar outros dígitos. Assumir com enter	-20...200 °C (-4...+392 °F)
Modo de calibragem 	Com as teclas de seta ▲ ▼ seleccionar CALMODE: AUTO: Calibragem com reconhecimento do conjunto de tampões Calimatic MAN: Predefinição manual das soluções tampão. DAT: Introdução de dados de ajuste de sensores medidos previamente Assumir com enter	AUTO MAN DAT
(AUTO: conjunto de tampões) 	Com as teclas de seta ▲ ▼ seleccionar o conjunto de tampões utilizado (v. tabelas dos valores nominais) Assumir com enter	-00...-09- Com a tecla info são exibidos na linha inferior o fabricante e os valores nominais.

Sensor

Configuração: Temporizador de calibragem, ciclo de calibragem

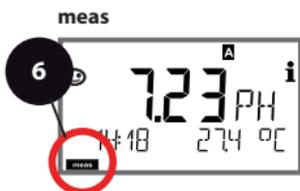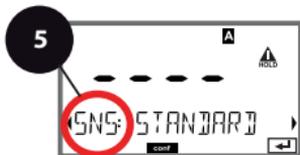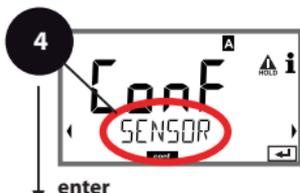

- 1 Premir qualquer tecla de seta.
- 2 Com as teclas de seta ◀ ▶ seleccionar **CONF**, premir **enter**.
- 3 Selecção do conjunto de parâmetros com as teclas de seta ◀ ▶ premir **enter**.
- 4 Com as teclas de seta ◀ ▶ seleccionar o grupo de menu **SENSOR**, premir **enter**.
- 5 Para todos os itens deste grupo de menu, surge o código "SNS:" no visor. Selecção dos itens de menu com a tecla **enter**, alteração com as teclas de seta (ver lado direito). Confirmar (e prosseguir) com **enter**.
- 6 Terminar: Premir a tecla **meas**, até que a barra de progresso [meas] surja no visor.

5

Tipo de sensor	enter
Tipo de sensor de temperatura	↔
Unidade de temperatura	↔
Detecção da temperatura na medição	
(Temperatura man.)	
Detecção da temperatura na calibragem	
(Temperatura man.)	
Modo de calibragem	
(AUTO: conjunto de tampões)	
Temporizador de calibragem	
Ciclo de calibragem	
Contador de ciclos de limpeza	
Ciclos de limpeza	
Contador de ciclos de esterilização	
Ciclos de esterilização	

Item de menu	Ação	Seleção
Temporizador de calibragem 	Com as teclas de seta ▲ ▼ regular o CALTIMER: OFF: sem temporizador ADAPT: ciclo máximo de calibragem (regular no próximo passo) FIX: ciclo fixo de calibragem (regular no próximo passo) Assumir com enter	OFF/ADAPT/FIX Na configuração ADAPT, redução automática do ciclo de calibragem sujeita à carga do sensor (temperaturas elevadas e valor de pH) e nos sensores digitais também ao desgaste do sensor
Ciclo de calibragem 	Apenas com FIX/ADAPT: Com as teclas de seta ▲ ▼ alterar o dígito, com as teclas de seta ◀ ▶ seleccionar outros dígitos. Assumir com enter	0...9999 h

Indicações relativas ao temporizador de calibragem:

Se o Sensocheck tiver sido activado no grupo de menu Configuração > Alarme, a progressão do intervalo de calibragem é indicada no visor através da Sensoface:



Visor	Estado
 + 	Já decorreu mais de 80% do intervalo de calibragem.
 + 	O intervalo de calibragem foi ultrapassado.

As definições do temporizador de calibragem são efectuadas em simultâneo para ambos os conjuntos de parâmetros A e B.

Pode ser consultado o tempo restante até à próxima calibragem no diagnóstico (ver o capítulo Diagnóstico).

Sensor

Configuração: Ciclos de limpeza CIP, ciclos de esterilização SIP

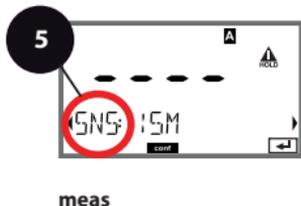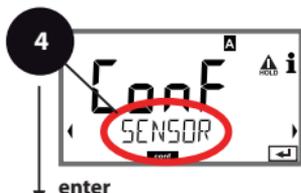

- 1 Premir qualquer tecla de seta.
- 2 Com as teclas de seta ◀ ▶ seleccionar **CONF**, premir **enter**.
- 3 Selecção do conjunto de parâmetros com as teclas de seta ◀ ▶ premir **enter**.
- 4 Com as teclas de seta ◀ ▶ seleccionar o grupo de menu **SENSOR**, premir **enter**.
- 5 Para todos os itens deste grupo de menu, surge o código "SNS:" no visor. Selecção dos itens de menu com a tecla **enter**, alteração com as teclas de seta (ver lado direito). Confirmar (e prosseguir) com **enter**.
- 6 Terminar: Premir a tecla **meas**, até que a barra de progresso [meas] surja no visor.

5



Tipo de sensor	enter
Tipo de sensor de temperatura	↻
Unidade de temperatura	↻
Detecção da temperatura na medição	
(Temperatura man.)	
Detecção da temperatura na calibragem	
(Temperatura man.)	
Modo de calibragem	
(AUTO: conjunto de tampões)	
Temporizador de calibragem	
Ciclo de calibragem	
Contador de ciclos de limpeza	
Ciclos de limpeza	
Contador de ciclos de esterilização	
Ciclos de esterilização	

Item de menu	Ação	Seleção
CIP / SIP		
Seguintes possibilidades de configuração nos sensores ISM®:		
Contador de ciclos de limpeza 	Com as teclas de seta ▲ ▼ seleccionar ON ou OFF. Assumir com enter	ON/OFF
Ciclos de limpeza 	Apenas com CIP COUNT ON: Com as teclas de seta ▲ ▼ ◀ ▶ introduzir o valor Assumir com enter	0...9999 CYC (0000 CYC)
Contador de ciclos de esterilização 	Com as teclas de seta ▲ ▼ seleccionar ON ou OFF. Assumir com enter	ON/OFF
Ciclos de esterilização 	Apenas com CIP COUNT ON: Com as teclas de seta ▲ ▼ ◀ ▶ introduzir o valor Assumir com enter	0...9999 CYC (0000 CYC)

A contagem de ciclos de limpeza e esterilização no sensor montado contribui para a medição da carga do sensor. Exequível em utilizações relacionadas com a biologia (temperatura de processo aprox. 0...50 °C, temperatura CIP > 70 °C, temperatura SIP > 115 °C).

Saída de corrente 1

Amplitude da corrente de saída. Início de corrente. Fim de corrente.

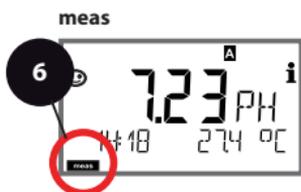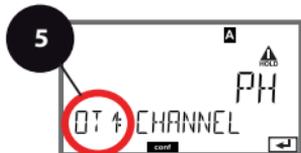

- 1 Premir qualquer tecla de seta.
- 2 Com as teclas de seta ◀ ▶ seleccionar **CONF**, premir **enter**.
- 3 Selecção do conjunto de parâmetros com as teclas de seta ◀ ▶ premir **enter**.
- 4 Com as teclas de seta ◀ ▶ seleccionar o grupo de menu **OUT1**, premir **enter**.
- 5 Para todos os itens deste grupo de menu, surge o código "OT1:" no visor. Selecção dos itens de menu com a tecla **enter**, alteração com as teclas de seta (ver lado direito). Confirmar (e prosseguir) com **enter**.
- 6 Terminar: Premir a tecla **meas**, até que a barra de progresso [meas] surja no visor.


5

Unidade de medida	enter
Início de corrente	enter
Fim de corrente	enter
Constante de tempo do filtro de saída	
Corrente de saída com mensagem de erro	
Corrente de saída com HOLD	
Corrente de saída com HOLD FIX	

Item de menu	Ação	Seleção
Unidade de medida 	Com as teclas de seta ▲ ▼ seleccionar: PH: valor de pH ORP: potencial redox TMP: Temperatura Assumir com enter	PH/ORP/TMP
Início de corrente 	Com as teclas de seta ▲ ▼ alterar o dígito, com as teclas de seta ◀ ▶ seleccionar outros dígitos. Assumir com enter	-2...16 pH (PH) -1999...1999 mV (ORP) -20...300 °C / -4...572 °F (TMP)
Fim de corrente 	Com as teclas de seta ▲ ▼ ◀ ▶ introduzir o valor Assumir com enter	-2...16 pH (PH) -1999...1999 mV (ORP) -20...300 °C / -4...572 °F (TMP)


Classificação de valores de medição: início de corrente e fim de corrente

Exemplo 1: Amplitude de medição pH 0...14

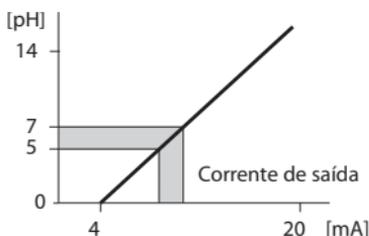


Exemplo 2: Amplitude de medição pH 5...7

Vantagem: maior dissolução na área de interesse

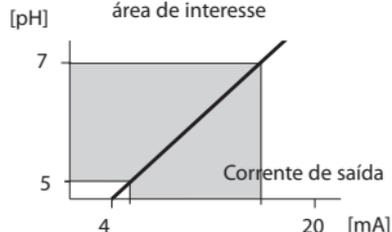

Saída de corrente 1

Regular a constante de tempo do filtro de saída

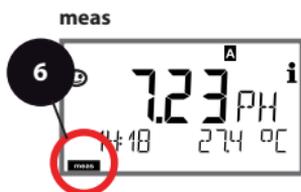

- 1 Premir qualquer tecla de seta.
- 2 Com as teclas de seta ◀ ▶ seleccionar **CONF**, premir **enter**.
- 3 Selecção do conjunto de parâmetros com as teclas de seta ◀ ▶ premir **enter**.
- 4 Com as teclas de seta ◀ ▶ seleccionar o grupo de menu **OUT1**, premir **enter**.
- 5 Para todos os itens deste grupo de menu, surge o código "OT1:" no visor. Selecção dos itens de menu com a tecla **enter**, alteração com as teclas de seta (ver lado direito). Confirmar (e prosseguir) com **enter**.
- 6 Terminar: Premir a tecla **meas**, até que a barra de progresso [meas] surja no visor.

5

Unidade de medida	enter
Início de corrente	enter
Fim de corrente	enter
Constante de tempo do filtro de saída	
Corrente de saída com mensagem de erro	
Corrente de saída com HOLD	
Corrente de saída com HOLD FIX	

Item de menu	Ação	Seleção
Constante de tempo filtro de saída 	Com as teclas de seta ▲ ▼ ◀ ▶ introduzir o valor Assumir com enter	0...120 SEC (0000 SEC)


Constante de tempo do filtro de saída

Para a diminuição da saída de corrente, pode ser ligado um filtro passa-baixo com uma constante de tempo de filtração regulável. No caso de um desvio na entrada (100 %), depois de se alcançar a constante de tempo na saída, atinge-se um nível de 63 %. A constante de tempo pode ser regulada numa amplitude de 0...120 seg. Se a constante de tempo for regulada para 0 seg., a saída de corrente segue directamente a entrada.

Nota:

O filtro afecta apenas a saída de corrente, não o visor!

Para a duração de HOLD, é exposto o cálculo do filtro; assim, torna-se impossível a ocorrência de desvios.

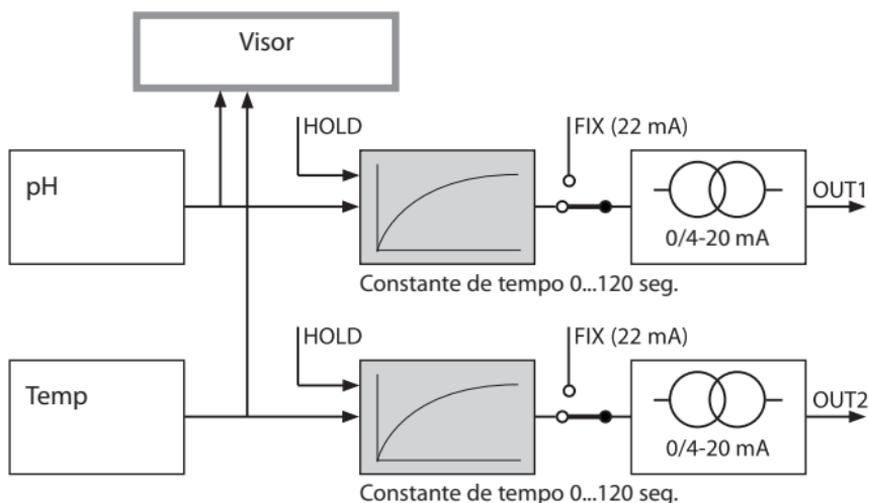

Saída de corrente 1

Corrente de saída com Error e HOLD.




- 1 Premir qualquer tecla de seta.
- 2 Com as teclas de seta ◀ ▶ seleccionar **CONF**, premir **enter**.
- 3 Selecção do conjunto de parâmetros com as teclas de seta ◀ ▶ premir **enter**.
- 4 Com as teclas de seta ◀ ▶ seleccionar o grupo de menu **OUT1**, premir **enter**.
- 5 Para todos os itens deste grupo de menu, surge o código "OT1:" no visor. Selecção dos itens de menu com a tecla **enter**, alteração com as teclas de seta (ver lado direito). Confirmar (e prosseguir) com **enter**.
- 6 Terminar: Premir a tecla **meas**, até que a barra de progresso [meas] surja no visor.

5

Unidade de medida	enter
Início de corrente	enter
Fim de corrente	enter
Constante de tempo do filtro de saída	
Corrente de saída com mensagem de erro	
Corrente de saída com HOLD	
Corrente de saída com HOLD FIX	

Item de menu	Ação	Seleção
Corrente de saída com mensagem de erro 	Com as teclas de seta \blacktriangle \blacktriangledown seleccionar ON ou OFF. Assumir com enter	ON/OFF
Corrente de saída com HOLD 	LAST: com HOLD, mantém-se o último valor de medição na saída. FIX: com HOLD, mantém-se um valor (a simular) na saída. Seleção com \blacktriangle \blacktriangledown Assumir com enter	LAST/FIX
Corrente de saída com HOLD FIX 	Apenas com a selecção de FIX: Introdução da corrente que deverá fluir na saída com HOLD Com as teclas de seta \blacktriangle \blacktriangledown \blacktriangleleft \blacktriangleright introduzir o valor Assumir com enter	00.00...22.00 mA (21.00 mA)

Sinal de saída com HOLD:

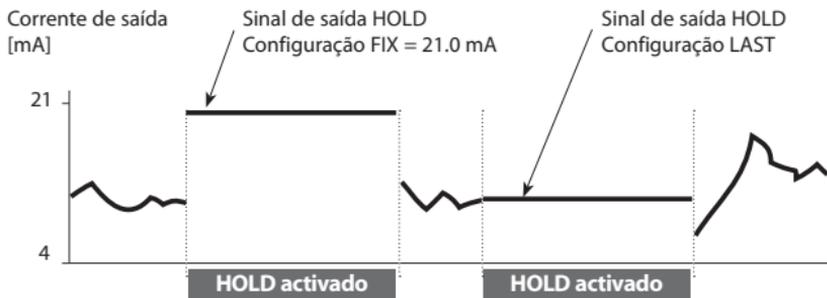

Saída de corrente 2

Amplitude da corrente de saída. Início de corrente. Fim de corrente.



enter



enter



enter



meas



- 1 Premir qualquer tecla de seta.
- 2 Com as teclas de seta ◀ ▶ seleccionar **CONF**, premir **enter**.
- 3 Selecção do conjunto de parâmetros com as teclas de seta ◀ ▶ premir **enter**.
- 4 Com as teclas de seta ◀ ▶ seleccionar o grupo de menu **OUT2**, premir **enter**.
- 5 Para todos os itens deste grupo de menu, surge o código "OT2:" no visor. Selecção dos itens de menu com a tecla **enter**, alteração com as teclas de seta (ver lado direito). Confirmar (e prosseguir) com **enter**.
- 6 Terminar: Premir a tecla **meas**, até que a barra de progresso [meas] surja no visor.

5

Unidade de medida	enter
Início de corrente	
Fim de corrente	
Constante de tempo do filtro de saída	
Corrente de saída com mensagem de erro	
Corrente de saída com HOLD	
Corrente de saída com HOLD FIX	

Item de menu	Acção	Seleção
Unidade de medida 	Com as teclas de seta ▲ ▼ seleccionar: PH: valor de pH ORP: potencial redox TMP: Temperatura Assumir com enter	PH/ORP/TMP
<ul style="list-style-type: none"> • • • 		

Todas as outras definições devem ser efectuadas do mesmo modo que para a saída de corrente 1 (ver p. 48)!

Compensação da temperatura


CT fluido de medição. Entrada de corrente medição da temperatura.



- 1 Premir qualquer tecla de seta.
- 2 Com as teclas de seta ◀ ▶ seleccionar **CONF**, premir **enter**.
- 3 Selecção do conjunto de parâmetros com as teclas de seta ◀ ▶ premir **enter**.
- 4 Com as teclas de seta ◀ ▶ seleccionar o grupo de menu **CORRECTION**, premir **enter**.
- 5 Para todos os itens deste grupo de menu, surge o código "COR:" no visor. Selecção dos itens de menu com a tecla **enter**, alteração com as teclas de seta (ver lado direito). Confirmar (e prosseguir) com **enter**.
- 6 Terminar: Premir a tecla **meas**, até que a barra de progresso [meas] surja no visor.


5

Compensação da temperatura fluido de medição	↙ enter
Entrada de corrente medição externa da temperatura	↙ enter
Amplitude de corrente	↙ enter
Início de corrente	↙ enter
Fim de corrente	↙ enter

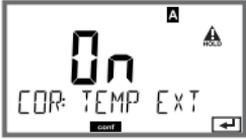Item de menu	Ação	Seleção
Compensação da temp. fluido de medição 	Apenas com medição de pH: Introdução da compensação da temperatura do fluido de medição. Com as teclas de seta ▲ ▼ ◀ ▶ introduzir o valor. Assumir com enter	-19.99...+19.99 %/K
Entrada de corrente medição externa da temperatura 	Apenas se activado através de TAN e parametrizado na configuração (SENSOR). Com as teclas de seta ▲ ▼ seleccionar ON ou OFF. Assumir com enter	ON/OFF
Amplitude de corrente 	Com as teclas de seta ▲ ▼ seleccionar a amplitude pre- tendida. Assumir com enter	4-20 mA / 0-20 mA
Início de corrente 	Com as teclas de seta ▲ ▼ alterar o dígito, com as teclas de seta ◀ ▶ seleccionar outros dígitos. Assumir com enter	Área de introdução: -20...200 °C / -4...392 °F
Fim de corrente 	Com as teclas de seta ▲ ▼ ◀ ▶ introduzir o valor. Assumir com enter	Área de introdução: -20...200 °C / -4...392 °F

Alarme

Período de retardação do alarme. Sensocheck.

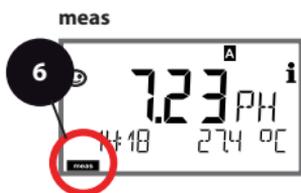

- 1 Premir qualquer tecla de seta.
- 2 Com as teclas de seta ◀ ▶ seleccionar **CONF**, premir **enter**.
- 3 Selecção do conjunto de parâmetros com as teclas de seta ◀ ▶ premir **enter**.
- 4 Com as teclas de seta ◀ ▶ seleccionar o grupo de menu **ALARM**, premir **enter**.
- 5 Para todos os itens deste grupo de menu, surge o código "ALA:" no visor. Selecção dos itens de menu com a tecla **enter**, alteração com as teclas de seta (ver lado direito). Confirmar (e prosseguir) com **enter**.
- 6 Terminar: Premir a tecla **meas**, até que a barra de progresso [meas] surja no visor.

5

Período de retardação

enter

Sensocheck

Item de menu	Ação	Seleção
Período de retardação do alarme 	Com as teclas de seta ▲ ▼ ◀ ▶ introduzir o valor. Assumir com enter	0...600 SEC (010 SEC)
Sensocheck 	Seleção Sensocheck (supervisão contínua do eléctrodo de vidro e de referência). Com as teclas de seta ▲ ▼ seleccionar ON ou OFF. Assumir com enter . (Simultaneamente, a Sensoface é activada. Com OFF, a Sensoface é também desligada.)	ON/OFF

As mensagens de erro podem ser transmitidas pela corrente de saída, através de um sinal de 22 mA (ver Mensagens de erro e Configuração Saída 1/ Saída 2).


O período de retardação do alarme atrasa o sinal de 22 mA (se configurado).

Hora e data

Designação do ponto de medição



- 1 Premir qualquer tecla de seta.
- 2 Com as teclas de seta ◀ ▶ seleccionar **CONF**, premir **enter**.
- 3 Selecção do conjunto de parâmetros A com as teclas de seta ◀ ▶ premir **enter**.
- 4 Com as teclas de seta ◀ ▶ seleccionar o grupo de menu **CLOCK** ou **TAG**, premir **enter**.
- 5 Para todos os itens deste grupo de menu, surge o código "CLK:" ou "TAG" no visor. Selecção dos itens de menu com a tecla **enter**, alteração com as teclas de seta (ver lado direito). Confirmar (e prosseguir) com **enter**.
- 6 Terminar: Premir a tecla **meas**, até que a barra de progresso [meas] surja no visor.

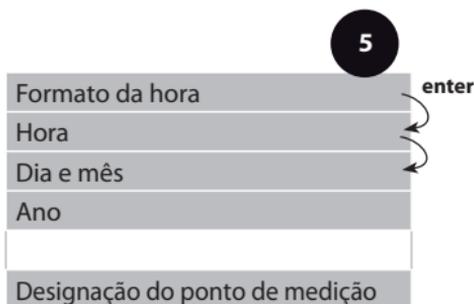

Hora e data

A hora e a data do relógio de tempo real montado são a base para o controlo dos ciclos de calibragem e de limpeza.

No modo de medição, a hora é indicada no visor.

Nos sensores digitais são registados dados de calibragem no parte superior do sensor.

Para além disso, os registos do diário de operação (cf. Diagnóstico) são marcados com a hora.

Nota:

Não ocorre qualquer mudança do horário de inverno para horário de verão! Logo, é necessário fazer esta alteração manualmente!

Designação do ponto de medição ("TAG")

Na linha inferior do visor, pode atribuir um nome ao ponto de medição.


É possível atribuir até 32 caracteres.

Premindo (várias vezes) **meas** no modo de medição, é possível exibir a designação do ponto de medição.

A "TAG" como parte da configuração do aparelho pode ser consultada através da IrDA.

A designação normalizada é útil para, por ex., para voltar a montar novamente um aparelho após a sua reparação.

5

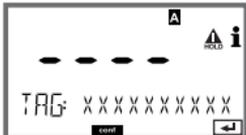Item de menu	Acção	Seleção
Designação do ponto de medição 	Com as teclas de seta ▲ ▼ seleccionar a letra/número/carácter, com as teclas de seta ◀ ▶ passar a próxima posição. Assumir com enter	A...Z, 0...9, - + < > ? / @ Os primeiros 10 caracteres são exibidos no visor sem movimento lateral.

Funcionamento


M420 possibilita o funcionamento com sensores ISM®.

Os exemplos referem-se ao Transmitter M420 pH e a um sensor ISM® de pH (semelhante noutros modelos).


A definição do tipo de sensor é efectuada na **Configuração**, o símbolo correspondente surge no visor:






O aparelho só entra no modo de medição se o sensor ligado corresponder ao tipo configurado (a Sensoface está alegre):

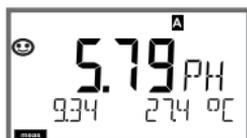

Caso contrário, será emitida uma mensagem de erro. É exibido o símbolo **info**, com as teclas de seta ◀ ▶ pode ser lido o texto relativo ao erro na linha inferior. A Sensoface está triste (v. lista das mensagens de erro e da Sensoface em anexo):

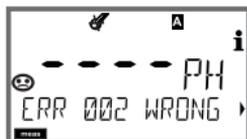

Ligação de sensores digitais

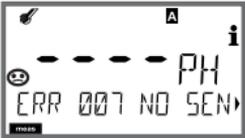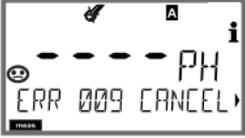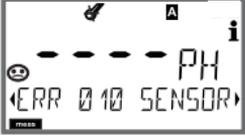Passo	Ação/visor	Observação
Fixar o sensor		Antes de ser ligado qualquer sensor digital, surge a mensagem de erro "sem sensor" no visor
Aguarde até que os dados do sensor sejam exibidos.		A ampulheta pisca no visor.
(Sensor inutilizado) Substituir o sensor		Quando surgir esta mensagem de erro, o sensor deixa de poder ser utilizado. A Sensoface está triste.
(Sensor avariado) Substituir o sensor		Quando surgir esta mensagem de erro, o sensor não pode ser utilizado. A Sensoface está triste.
Verificar os dados do sensor	 Com as teclas de seta ◀ ▶ exibir as informações do sensor, confirmar com enter .	É exibido o símbolo ISM. A Sensoface está alegre.
Entrar no modo de medição	Premir a tecla meas , info ou enter	Após 60 seg., o aparelho entra automaticamente no modo de medição (timeout).

Substituição do sensor

A substituição dos sensores ISM® deverá ser sempre efectuada no estado HOLD para evitar reacções inesperadas das saídas e dos contactos. A substituição pode também suceder durante a calibragem, se o novo sensor tiver de ser igualmente calibrado.

Passo	Acção/visor	Observação
Seleccionar o estado HOLD	Com qualquer tecla de seta aceder ao menu de selecção, com a tecla de seta ◀ ▶ seleccionar HOLD, confirmar com enter .	O aparelho encontra-se, de seguida, no estado HOLD. Como alternativa, o estado HOLD pode também ser activado externamente através da entrada HOLD. Enquanto em HOLD, a corrente de saída fica congelada no último valor ou é fixada num determinado valor.
Soltar e desmontar o sensor antigo do conector		
Montar e fixar o sensor novo.		As mensagens temporárias que surgem aquando da substituição são exibidas no visor, mas não são transmitidas ao contacto do alarme, nem registadas no diário de operação.
Aguarde até que os dados do sensor sejam exibidos.		

Passo	Ação/visor	Observação
Verificar os dados do sensor	 <p>Com as teclas de seta ◀ ▶ exibir as informações do sensor, confirmar com enter.</p>	Podem ser exibidos o fabricante do sensor e tipo, número de série e última data de calibragem.
Controlar os valores de medição		
Anular HOLD	<p>Premir levemente meas: retorno ao menu de selecção, premir prolongadamente meas: o aparelho entra no modo de medição</p>	É registada a substituição do sensor no diário de operação alargado.

Calibragem de sensores digitais

Nos sensores digitais, após um processo de calibragem, são registados no sensor os dados estatísticos e de calibragem. Durante este período de tempo, é indicado no visor "STORING DATA", este processo dura aprox. 5 ... 10 seg. O sensor não pode ser removido durante este processo!

Calibragem

Nota:

- Os processos de calibragem só devem ser efectuados por pessoal especializado. Os parâmetros incorrectamente ajustados permanecem provavelmente despercebidos, mas alteram as características de medição.
- O tempo de regulação do sensor e do sensor de temperatura diminui consideravelmente se, em primeiro lugar, o sensor for movimentado na solução tampão e depois o mantido parado.
- O aparelho só pode funcionar correctamente, se as soluções tampão utilizadas coincidirem com o conjunto de tampões configurado. Outras soluções tampão, mesmo com o mesmo valor nominal, podem apresentar outro comportamento a nível de temperatura. Isto leva a falhas de medição.

Na utilização de sensores ISFET ou sensores com ponto zero divergente do pH 7 deverá ser efectuado um ajuste do ponto zero antes da substituição do sensor. Só deste modo poderá obter indicações credíveis por parte da Sensoface. Em todas as calibrações posteriores, as indicações da Sensoface referem-se a esta calibragem de base.

Seleção Modo de calibragem

Com o auxílio da calibragem, adapte o aparelho às características individuais do sensor: potencial de assimetria e declive.


A calibragem pode ser protegida por um passcode (menu SERVICE).

No menu de calibragem, selecione, em primeiro lugar, o modo de calibragem:

CAL_PH	segunda cada predefinição da configuração: AUTO Detecção automática do tampão (Calimatic) MAN Introdução manual do tampão DAT Introdução de dados do eléctrodo previamente medidos
CAL_ORP	Calibragem ORP
P_CAL	Calibragem do produto (cal. por recolha de amostras)
ISFET-ZERO	Adaptação do ponto zero. Necessário na utilização de sensores ISFET, em seguida, pode ser efectuada opcionalmente uma calibragem um ponto ou dois pontos.
CAL_RTD	Ajuste do sensor de temperatura

Configurar previamente CAL_PH (menu CONF / Configuração):

- 1) Premir a tecla **meas** prolongadamente (> 2 seg.) (modo de funcionamento de medição)
- 2) Premir qualquer tecla de seta – é exibido o menu de selecção
- 3) Seleccionar o modo de funcionamento CONF com as teclas de seta esquerda / direita
- 4) Em "SENSOR", seleccionar o modo "CALMODE" (AUTO, MAN, DAT).
Confirmar com **enter**

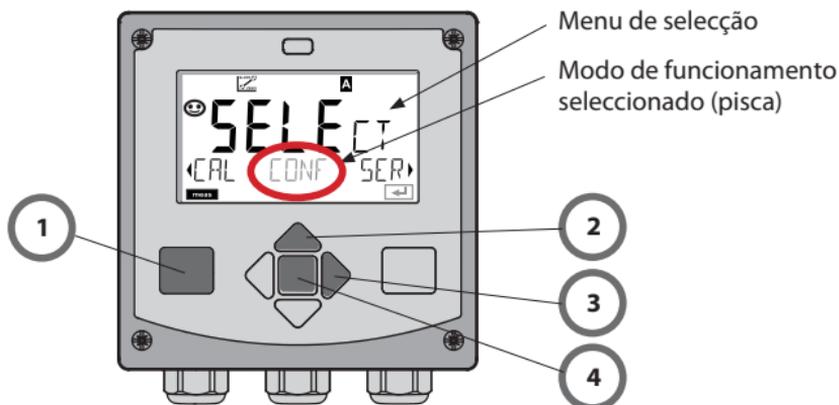

Adaptação do ponto zero (ISFET)

Este ajuste possibilita a utilização de sensores ISFET com ponto zero divergente (apenas pH). A função está disponível se na configuração tiver sido definido Selecção do sensor=ISFET. Noutros sensores, o adaptação do ponto zero está inactivo.

O ajuste ocorre com um tampão ponto zero pH 7,00. Amplitude admissível do valor do tampão: pH 6,5 ... 7,5. Introdução com temperatura correcta. Desvio de zero máximo: ± 200 mV.

Visor	Ação	Observação
	Seleccionar a calibragem. Prosseguir com enter .	
	Operacional para calibrar. A ampolheta pisca.	Indicação (3 seg.) O aparelho encontra-se, a partir deste momento, no estado HOLD.
	Colocar o sensor num tampão pH 7,00. Insira com as teclas de seta o valor de pH com valor correcto da temperatura na amplitude 6,50 ... 7,50 (ver Tabela de tampões). Confirmar com enter	Se o erro de ponto zero do sensor for demasiado alto ($> \pm 200$ mV), é gerada uma mensagem de erro CAL ERR. Não é possível uma calibragem.
	Teste de estabilidade. É exibido o valor [mV] medido. O símbolo da "ampulheta" pisca.	Nota: É possível interromper o teste de estabilidade (premir enter). Com esta interrupção reduz-se, porém, a precisão da calibragem.

Visor	Ação	Observação
 <p>The display shows a smiley face icon, the number '129' followed by 'mV', and 'ISFET-ZERO' below it. There are also small icons of a triangle and a square with an arrow.</p>	<p>No final do procedimento de ajuste, é exibido o desvio de zero [mV] do sensor (referente a 25 °C). A Sensoface está activa. Prosseguir com enter</p>	<p>Este não é o valor de calibragem definitivo do sensor! Têm de ser calculados o potencial de assimetria e o declive com uma calibragem completa 2 pontos.</p>
 <p>The display shows a smiley face icon, the number '7.23' followed by 'PH', and 'MEAS REPE' below it. There are also small icons of a triangle and a square with an arrow.</p>	<p>Com o auxílio das teclas de seta, seleccione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Repeat (repetição da calibragem) ou • Medir. <p>Confirmar com enter</p>	
 <p>The display shows a smiley face icon, the number '7.23' followed by 'PH', and 'GOOD BYE' below it. There are also small icons of a triangle and a square with an arrow.</p>	<p>Colocar o sensor novamente no processo. Conclusão da calibragem do ponto zero com enter</p>	<p>Depois de concluída a calibragem, as saídas permanecem ainda durante um período curto de tempo em estado de HOLD.</p>

Indicação relativa ao adaptação do ponto zero

Depois do ajuste do desvio de zero, o sensor tem de ser calibrado de acordo com os procedimentos descritos nas páginas seguintes.

Calibragem automática (Calimatic)

O modo de calibragem AUTO e o tipo de detecção da temperatura são pre-definidos na **Configuração**. As soluções tampão utilizadas têm de coincidir com o conjunto de tampão configurado. Outras soluções tampão, mesmo com os mesmos valores nominais, podem apresentar outro comportamento a nível de temperatura. Isto leva a falhas de medição.

Visor	Ação	Observação
	Seleccionar a calibragem. Prosseguir com enter .	
	Operacional para calibrar. A ampolheta pisca. Seleccionar o método de calibragem: CAL_PH Prosseguir com enter	Indicação (3 seg.) O aparelho encontra-se, a partir deste momento, no estado HOLD.
	Desmontar o sensor e o sensor de temperatura, limpá-los, mergulhá-los na primeira solução tampão (a ordem das soluções tampão é aleatória). Iniciar com enter	Na configuração na "introdução manual da temperatura", o valor da temperatura é exibido a piscar no visor e pode ser editado com as teclas de seta.
	Detecção do tampão. Enquanto que o símbolo "ampulheta" está a piscar, o sensor e o sensor de temperatura permanecem na primeira solução tampão.	O tempo de regulação do sensor e do sensor de temperatura diminui consideravelmente se, em primeiro lugar, movimentar o sensor na solução tampão e depois o mantiver parado.
	Depois de terminada a detecção do tampão, é exibido o valor nominal do tampão.	

Visor	Acção	Observação
	<p>Assim que o teste de estabilidade estiver concluído, o valor é assumido e o potencial de assimetria indicado.</p> <p>A calibragem com o primeiro tampão está concluída. Retirar o sensor e o sensor de temperatura da primeira solução tampão, lavá-los muito bem.</p> <p>Com as teclas de seta seleccione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cal. 1 pt. (END) • Cal. 2 pt. (CAL2) • Repetição (REPEAT) <p>Prosseguir com enter</p>	<p>Nota:</p> <p>É possível interromper o teste de estabilidade após 10 seg. (premir enter). Com esta interrupção reduz-se, porém, a precisão da calibragem. Visor com selecção de cal. 1 pt.:</p>  <p>A Sensoface está activa. Prosseguir com enter</p>
	<p>Calibragem 2 pontos: Mergulhar o sensor e o sensor de temperatura na segunda solução tampão. Iniciar com enter</p>	<p>O processo de calibragem desenvolve-se do mesmo modo que no primeiro tampão.</p>
	<p>Retirar o sensor com o sensor de temperatura do segundo tampão, passar por água, montar novamente. Prosseguir com enter</p>	<p>São exibidos o declive e o potencial de assimetria do sensor (referente a 25 C).</p>
	<p>Com as teclas de seta seleccione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terminar (MEAS) • Repetição (REPEAT) <p>Prosseguir com enter</p> <p>Ao terminar: HOLD fica desactivado com atraso.</p>	<p>Ao terminar a cal. 2 pt.:</p> 

Calibragem manual com predefinição do tampão

O modo de calibragem MAN e o tipo de detecção da temperatura são predefinidos na **Configuração**. Na calibragem com predefinição manual do tampão, tem de ser introduzido no aparelho o valor de pH da solução tampão utilizada com valor correcto da temperatura. A calibragem pode ser efectuada com qualquer solução tampão.

Visor	Ação	Observação
	Seleccionar a calibragem. Prosseguir com enter .	
	Operacional para calibrar. A ampulheta pisca.	Indicação (3 seg.) O aparelho encontra-se, a partir deste momento, no estado HOLD.
	Montar o sensor e o sensor de temperatura, limpá-los, imergir na primeira solução tampão. Iniciar com enter	Na configuração na "introdução manual da temperatura", o valor da temperatura é exibido a piscar no visor e pode ser editado com as teclas de seta.
 	Introduzir com valor correcto da temperatura o valor de pH da solução tampão. Enquanto que a "ampulheta" está a piscar, o sensor e o sensor de temperatura permanecem na tampão.	O tempo de regulação do sensor e do sensor de temperatura diminui consideravelmente se, em primeiro lugar, movimentar o sensor na solução tampão e depois o mantiver parado.

Calibragem manual com predefinição do tampão

Visor	Acção	Observação
	<p>Assim que o teste de estabilidade estiver concluído, o valor é assumido e o potencial de assimetria indicado.</p> <p>A calibragem com o primeiro tampão está concluída. Retirar o sensor e o sensor de temperatura da primeira solução tampão, lavá-los muito bem.</p> <p>Com as teclas de seta seleccione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cal. 1 pt. (END) • Cal. 2 pt. (CAL2) • Repetição (REPEAT) <p>Prosseguir com enter</p>	<p>Nota:</p> <p>É possível interromper o teste de estabilidade após 10 seg. (premir enter). Com esta interrupção reduz-se, porém, a precisão da calibragem. Visor com selecção de cal. 1 pt.:</p>  <p>A Sensoface está activa. Prosseguir com enter</p>
	<p>Calibragem 2 pontos: Imergir o sensor e o sensor de temperatura na segunda solução tampão. Introduzir o valor de pH. Iniciar com enter</p>	<p>O processo de calibragem desenvolve-se do mesmo modo que no primeiro tampão.</p>
	<p>Lavar o sensor com o sensor de temperatura, montá-los novamente. Prosseguir com enter</p>	<p>Indicação do declive e do potencial de assimetria do sensor (referente a 25 °C).</p>
	<p>Com as teclas de seta seleccione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terminar (MEAS) • Repetição (REPEAT) <p>Prosseguir com enter</p> <p>Ao terminar: HOLD fica desactivado com atraso.</p>	<p>Ao terminar a cal. 2 pt.:</p> 

Introdução de dados de sensores previamente medidos

O modo de calibragem DAT tem de estar predefinido na configuração. Os valores do declive e o potencial de assimetria de um sensor podem ser introduzidos directamente. Os valores têm de ser conhecidos, têm de ser, por exemplo, calculados previamente no laboratório.

Visor	Ação	Observação
	Seleccionar a calibragem. Prosseguir com enter .	
	"Data Input" Operacional para calibrar. A ampolheta pisca.	Indicação (3 seg.) O aparelho encontra-se, a partir deste momento, no estado HOLD.
	Introduzir o potencial de assimetria [mV]. Prosseguir com enter	
	Introduzir o declive [%].	
	O aparelho indica o novo declive e o potencial de assimetria (com 25 °C). A Sensoface está activa.	
	Com as teclas de seta seleccione: <ul style="list-style-type: none">• Terminar (MEAS)• Repetição (REPEAT) Prosseguir com enter	Ao terminar: HOLD fica desactivado com atraso.

Conversão do declive [%] em [mV/pH] com 25 °C

%	mV/pH
78	46,2
80	47,4
82	48,5
84	49,7
86	50,9
88	52,1
90	53,3
92	54,5
94	55,6
96	56,8
98	58,0
100	59,2
102	60,4

Conversão: potencial de assimetria em ponto zero do sensor

$$\text{ZERO} = 7 - \frac{U_{AS} [\text{mV}]}{D [\text{mV} / \text{pH}]}$$

ZERO = Ponto zero do sensor

U_{AS} = Potencial de assimetria

D = Declive

Calibragem do produto (pH)

Calibragem através de recolha de amostras (calibragem um ponto). Durante a calibragem de um produto, o sensor permanece no fluido de medição. O processo de medição é interrompido apenas por pouco tempo.

Procedimento:

- 1) A amostra é medida no laboratório ou no local com um aparelho de medição portátil a pilhas. Para uma calibragem precisa é necessário que a temperatura da amostra e a temperatura de medição do processo coincidam. Aquando da recolha de amostras, o aparelho memoriza o valor actual e regressa ao modo de medição, a barra de progresso "Calibragem" pisca.
- 2) No segundo passo, o valor de medição da amostra é introduzido no aparelho. A partir da diferença entre o valor de medição memorizado e o valor de medição introduzido, o aparelho apura o novo potencial de assimetria. Se a amostra for inválida, pode ser assumido o valor memorizado na recolha de amostras. Deste modo, são memorizados os antigos valores de calibragem. De seguida, pode ser iniciada uma nova calibragem do produto.

Visor	Ação	Observação
	Seleccionar a calibragem do produto: P_CAL. Prosseguir com enter	
	Operacional para calibrar. A ampulheta pisca.	Indicação (3 seg.) O aparelho encontra-se, a partir deste momento, no estado HOLD.
	Recolha de amostras e memorização do valor. Prosseguir com enter	A amostra pode agora ser medida.

Calibragem do produto (pH)

Visor	Ação	Observação
	O aparelho regressa ao modo de medição.	Com o piscar da barra de progresso CAL indica-se que a calibragem do produto ainda não está concluída.
	Calibragem do produto 2.º passo	Indicação (3 seg.) O aparelho encontra-se, a partir deste momento, no estado HOLD.
	É apresentado o valor memorizado (a piscar) e pode ser substituído pelo valor de medição de amostra. Prosseguir com enter	
	Exibição do novo potencial de assimetria (relativamente a 25°C). A Sensoface está activa. Terminar a calibragem: seleccionar MEAS, enter	Repetir a calibragem: seleccionar REPEAT, depois enter
Calibragem terminada	As saídas permanecem ainda, durante um período curto de tempo, no estado HOLD.	

Calibragem redox (ORP)

Com uma solução tampão redox é possível calibrar a tensão de um sensor de redox. Deste modo, determina-se a diferença de tensão entre a tensão de medição e a tensão indicada da solução de calibragem de acordo com a seguinte fórmula. Na medição, esta diferença é adicionada do aparelho à tensão de medição.

$$mV_{ORP} = mV_{meas} + \Delta mV$$

mV_{ORP} = tensão redox ORP indicada

mV_{meas} = tensão directa do sensor

ΔmV = valor de delta, calculado pelo aparelho durante a calibragem

É também possível aplicar a tensão do sensor a um outro sistema de referência – por ex. ao eléctrodo de hidrogénio padrão. Para tal, deve ser introduzido, durante a calibragem, o potencial com valores correctos da temperatura (ver tabela) do eléctrodo de referência utilizado que é adicionado, durante a medição, à tensão redox medida.

Deve certificar-se de que a medição é efectuada à mesma temperatura da calibragem, pois a diferença de temperatura do eléctrodo de referência não é considerado automaticamente.

Dependência da temperatura de sistemas de referência comuns medida em relação ao EPH (eléctrodo padrão de hidrogénio)

Temperatura [°C]	Ag/AgCl/KCl 1 mol/l [ΔmV]	Ag/AgCl/KCl 3 mol/l [ΔmV]	Thalamid [ΔmV]	Sulfato de mercúrio [ΔmV]
0	249	224	-559	672
10	244	217	-564	664
20	240	211	-569	655
25	236	207	-571	651
30	233	203	-574	647
40	227	196	-580	639
50	221	188	-585	631
60	214	180	-592	623
70	207	172	-598	613
80	200	163	-605	603

Visor	Acção	Observação
	Seleccionar calibragem ORP, prosseguir com enter	
	Montar o sensor e o sensor de temperatura, limpá-los e imergi-los no tampão redox.	Indicação (3 seg.) O aparelho encontra-se, a partir deste momento, no estado HOLD.
	Introdução do valor nominal do tampão redox. Prosseguir com enter	
	É exibido o valor de delta ORP (referente a 25°C). A Sensoface está activa. Prosseguir com enter	
	Repetir a calibragem: seleccionar REPEAT, terminar a calibragem: seleccionar MEAS, depois enter	As saídas permanecem ainda, durante um período curto de tempo, no estado HOLD.

Ajuste do sensor de temperatura

Visor	Ação	Observação
	Seleccionar ajuste da temp. Prosseguir com enter	Parâmetros definidos incorrectamente alteram as características de medição!
	Calcular a temperatura do fluido a ser medido com um termómetro externo.	Indicação (3 seg.) O aparelho encontra-se, a partir deste momento, no estado HOLD.
	Introdução do valor da temperatura calculado. Diferença máxima: 10 K. Prosseguir com enter	Indicação da temperatura real (sem ajuste) no visor inferior.
	É indicado o valor correcto da temperatura. A Sensoface está activa. Terminar a calibragem: seleccionar MEAS, depois enter Repetir a calibragem: seleccionar REPEAT, depois enter	
	Após a conclusão da calibragem, o aparelho passa para a indicação do valor de medição.	As saídas permanecem ainda, durante um período curto de tempo, no estado HOLD.

Visor	Observação
 <p>ou AM/PM e °F:</p> 	<p>O aparelho é comutado para o estado de medição com meas a partir dos menus de configuração e calibragem.</p> <p>No modo de medição, o indicador principal apresenta a unidade de medida configurada (pH, ORP [mV] ou temperatura), o indicador secundário apresenta a hora e a segunda unidade de medida configurada (pH, ORP [mV] ou temperatura), a barra de progresso [meas] e o conjunto de parâmetros activo (A/B) são apresentados.</p>
<p>Com a tecla enter pode visualizar por breves momentos as correntes de saída actuais.</p> <p>Com a tecla meas pode consultar sequencialmente as seguintes representações no visor. Depois de 60 s sem utilização, o aparelho regressa ao indicador padrão.</p>	
  	<ol style="list-style-type: none"> 1) Selecção do conjunto de parâmetros (quando é comutado para "manual" na configuração). Com as teclas de seta ◀ ▶ apresentar o conjunto de parâmetros pretendido (PARSET A ou PARSET B fica intermitente na linha inferior do visor), seleccionar com enter. 2) Indicação da designação do ponto de medição ("TAG") 3) Indicação da hora e data <p>Outras representações do visor (com meas respectivamente)</p>

Diagnóstico


No modo de diagnóstico pode consultar os seguintes itens de menu sem interromper a medição:

CALDATA	Visualizar dados de calibragem
SENSOR	Visualizar dados do sensor
SELFTEST	Activar auto-teste do aparelho
LOGBOOK	Visualizar os registo no diário de operação
MONITOR	Visualizar os valores de medição actuais
VERSION	Visualizar tipo de aparelho, versão de software, número de série

O modo de diagnóstico pode ser protegido por um passcode (menu SERVICE).

Nota:

No modo de diagnóstico o HOLD não está activo!

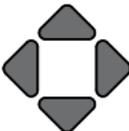Acção	Tecla	Observação
Activar diagnóstico		Com uma tecla de seta à escolha, aceder ao menu de selecção. Seleccionar DIAG com ◀ ▶ , confirmar com enter
Seleccionar opção de diagnóstico		Com as teclas de seta ◀ ▶ escolher uma das seguintes selecções: CALDATA SENSOR SELFTEST LOGBOOK MONITOR VERSION para mais operações, ver páginas seguintes
Terminar	meas	Terminar com meas .

Visor	Item de menu
	<p>Indicação dos dados de calibragem actuais Com as teclas de seta ◀ ▶, seleccionar CALDATA, confirmar com enter. Com as teclas de seta ◀ ▶ efectuar a selecção (LAST_CAL ISFET-ZERO ZERO SLOPE NEXT_CAL) na linha inferior de texto.</p>
	<p>O tamanho seleccionado é indicado automaticamente no indicador principal.</p>
	<p>Retroceder à medição com meas.</p>
	
	
	
	

Indicação dos dados do sensor
Em sensores analógicos é indicado o tipo (STANDARD / ISFET), em sensores digitais é indicado o fabricante, tipo, número de série e última data de calibragem. A Sensoface está agora activa.

Indicação dos dados com as teclas de seta ◀ ▶, retroceder com **enter** ou **meas**.

Visor	Item de menu
	Auto-teste do aparelho (É sempre possível interromper com meas.)
	1 Teste do visor: Indicação de todos os segmentos. Prosseguir com enter 2 Teste da RAM: Ampulheta pisca, no final --PASS-- ou --FAIL-- Continuar com enter
	3 Teste da EEPROM: Ampulheta pisca, no final --PASS-- ou --FAIL-- Continuar com enter
	4 Teste da FLASH: Ampulheta pisca, no final --PASS-- ou --FAIL-- Continuar com enter
	5 Teste do módulo: Ampulheta pisca, no final --PASS-- ou --FAIL-- Retroceder ao modo de medição com enter ou meas

Visor	Item de menu
	<p>Indicação dos registos do diário de operação</p> <p>Com as teclas de seta ◀ ▶, seleccionar LOGBOOK, confirmar com enter.</p> <p>Com as teclas de seta ▲ ▼ pode avançar e retroceder dentro do diário de operação (registos -00-...-99-), sendo que -00- é o último registo.</p> <p>Se o visor se encontrar na indicação da data/hora, com ▲ ▼ pode ser procurada uma determinada data. Com as teclas de seta ◀ ▶ pode consultar o texto de aviso correspondente.</p> <p>Se o visor se encontrar na indicação do texto de aviso, com ▲ ▼ pode ser procurado um determinado aviso. Com as teclas de seta ◀ ▶ pode visualizar a data e a hora.</p> <p>Retroceder à medição com meas.</p>
	<p>Diário de operação alargado / Audit Trail (através de TAN)</p> <p>Com as teclas de seta ▲ ▼ pode avançar e retroceder dentro do diário de operação alargado (registos -000-...-199-), sendo que -000- é o último registo.</p> <p>No visor: CFR</p> <p>No Audit Trail são registados acessos a funções adicionais (CAL CONFIG SERVICE), algumas mensagens Sensoface (temporizador Cal, desgaste) bem como a abertura da caixa.</p>



Visor	Item de menu
	<p>Indicação dos valores de medição correntes (monitor do sensor)</p> <p>Com as teclas de seta ◀ ▶, seleccionar MONITOR, confirmar com enter. Com as teclas de seta ◀ ▶, seleccionar na linha inferior de texto: mV_PH mV_ORP RTD R_GLASS R_REF I-INPUT (adicionalmente em sensores digitais: OPERATION TIME SENSOR WEAR LIFETIME CIP SIP AUTOCLAVE). O tamanho seleccionado é indicado automaticamente no indicador principal.</p> <p>Retroceder à medição com meas.</p>
<p>Exemplos de indicações:</p>	<p>Indicação mV_{pH} (serve para validação, o sensor pode ser sujeito, p. ex., a soluções de calibração ou o aparelho é verificado com um simulador)</p> <p>Indicação da durabilidade restante (apenas nos sensores digitais) O "Dynamic Lifetime Indicator", DLI, determina a durabilidade restante estimada do sensor em função da sobrecarga do sensor.</p> <p>Indicação do período de funcionamento do sensor (apenas nos sensores digitais)</p>
	<p>Versão</p> <p>Indicação tipo de aparelho, versão do software/-hardware e número de série para todos os componentes do aparelho.</p> <p>Com as teclas de seta ▲ ▼ pode comutar-se entre a versão do software e do hardware. Com enter avança para o próximo componente do aparelho.</p>


No modo de assistência pode aceder aos seguintes itens de menu:


MONITOR	Visualizar os valores de medição actuais
OUT1	Testar saída de corrente 1
OUT2	Testar saída de corrente 2
IRDA	Autorizar a interface IrDA e comunicar através desta
CODES	Atribuir ou alterar passcodes
DEFAULT	Repor aparelho para as configurações de origem
OPTION	Activar opções através de TAN.

Nota:

No modo de assistência HOLD está activo!

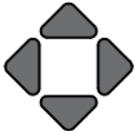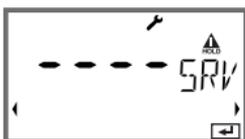Acção	Tecla/visor	Observação
Activar assistência		Com uma tecla de seta à escolha, aceder ao menu de selecção. Seleccionar SERVICE com ◀ ▶, confirmar com enter
Passcode		Introduzir o passcode "5555" para o modo de assistência com as teclas de seta ▲ ▼ ◀ ▶. Confirmar com enter
Indicar		No modo de assistência são indicados os seguintes símbolos: <ul style="list-style-type: none"> • Barra de progresso [diag] • Triângulo HOLD • Assistência (chave de parafusos)
Terminar	meas	Terminar com meas .

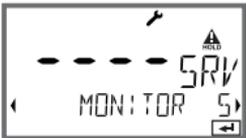Item de menu	Observação
 <p>Exemplo de indicação:</p> 	<p>Indicação dos valores de medição correntes (monitor do sensor) com estado HOLD activo em simultâneo:</p> <p>Com as teclas de seta ◀ ▶, seleccionar MONITOR, confirmar com enter.</p> <p>Com as teclas de seta ◀ ▶, seleccionar o tamanho na linha inferior de texto.</p> <p>O tamanho seleccionado é indicado automaticamente no indicador principal.</p> <p>Visto que o aparelho se encontra no modo HOLD, podem ser efectuadas validações com a ajuda de simuladores, sem que as saídas de sinais sejam influenciadas.</p> <p>Retorno ao menu de serviço com meas.</p> <p>Retornar à medição: premir meas novamente.</p>
	<p>Predefinição da corrente nas saídas 1 e 2:</p> <p>Com as teclas de seta ◀ ▶, seleccionar OUT1 ou OUT2, confirmar com enter.</p> <p>Com as teclas de seta ▲ ▼ ◀ ▶, predefinir um valor de corrente válido para a respectiva saída.</p> <p>Confirmar com enter.</p> <p>Na linha inferior direita é indicada a corrente de saída real para o controlo.</p> <p>Terminar com enter ou meas.</p>

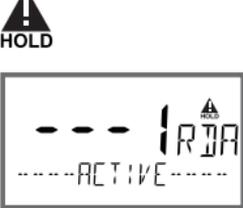Item de menu	Observação
	<p>Comunicação IrDA: Com as teclas de seta ◀ ▶, seleccionar IRDA, confirmar com enter.</p>
	<p>Com a comunicação IrDA activada, o aparelho mantém-se no estado HOLD por motivos de segurança. As restantes operações são efectuadas através do IrDA.</p> <p>Terminar a comunicação com meas.</p> <p>Excepção: Actualização de firmware (não pode ser interrompida!)</p>
	<p>Definir passcode: No menu "SERVICE - CODES" podem ser definidos passcodes para o acesso aos modos de funcionamento DIAG, HOLD, CAL, CONF e SERVICE (predefinidos para 5555). Em caso de perda do passcode de assistência deve solicitar um "Ambulance-TAN" ao fabricante, indicando o número de série do aparelho. Para a introdução do "Ambulance-TAN", acede-se à função de assistência com o passcode 7321. Depois da introdução correcta do Ambulance-TAN, o aparelho sinaliza durante aprox. 4 seg. "PASS" e repõe o passcode de assistência para 5555.</p>
	<p>Reposição para a configuração de origem: No menu "SERVICE - DEFAULT" é possível repor o aparelho para as definições de origem. Não afectados: Dados de calibragem</p>
	<p>Activação das opções: As opções são fornecidas com um "número de transacção" (TAN). Para activar a opção, tem de introduzir este TAN e confirmar com enter.</p>

Estados operacionais

Estado operacional	OUT 1	OUT 2	time out
Medir			-
DIAG			60 seg.
CAL			não
CONF			20 min
SERVICE			20 min
SERVICE OUT 1			20 min
SERVICE OUT 2			20 min
HOLD			não

Nota:  conforme configuração (Carga/Fix ou Carga/Off)

 activo

 manual

Gama de produtos e acessórios

M420

Designação		Número do artigo
M420 pH H		52121405
M420 pH H OUT2	Equipamento com 2.ª saída de corrente	52121406
M420 pH XH		52121407
M420 pH XH OUT2	Equipamento com 2.ª saída de corrente	52121408
M420 O2 H		52121415
M420 O2 H OUT2	Equipamento com 2.ª saída de corrente	52121416
M420 O2 XH		52121417
M420 O2 XH OUT2	Equipamento com 2.ª saída de corrente	52121418
M420 Cond H		52121425
M420 Cond H OUT2	Equipamento com 2.ª saída de corrente	52121426
M420 Cond XH		52121427
M420 Cond XH OUT2	Equipamento com 2.ª saída de corrente	52121428
M420 Cond Ind H		52121435
M420 Cond Ind H OUT2	Equipamento com 2.ª saída de corrente	52121436
M420 Cond Ind XH		52121437
M420 Cond Ind XH OUT2	Equipamento com 2.ª saída de corrente	52121438

Opções TAN

Diário de operação	SW-420-002	52121466
Diário de operação alargado (Audit Trail)	SW-420-003	52121467
Medição de vestígios de oxigénio	SW-420-004	52121468
Entrada de corrente + 2 entradas digitais	SW-420-005	52121469

Acessórios de montagem

Conjunto de montagem para postes		52120741
Cobertura		52121470
Conjunto de montagem para painéis de distribuição		52121471


M 420: Unidades de alimentação e activação

Unidades de alimentação recomendadas :	Referência:
Amplificador isolador, Ex, 24 V AC/DC, saída 0/4...20 mA	52120688 WG 20 A2 Power Supply
Amplificador isolador, Ex, 90...253 V AC, saída 0/4...20 mA	52121689 WG 21 A7 Power Supply
Amplificador isolador, Ex, 90...253 V AC, HART, saída 4...20 mA	52120704 WG 21 A7 Opt. 470
Amplificador isolador, Ex, 24 V AC/DC, saída 4...20 mA	52129772 WG 21 A7 Opt. 336
Amplificador isolador, Ex, 24 V AC/DC, HART, saída 4...20 mA	52120774 WG 21 A7 Opt. 336, 470

Option 336: 24 V AC/DC power supply

Option 470: for transmission of HART protocol

Activação em unidades de alimentação

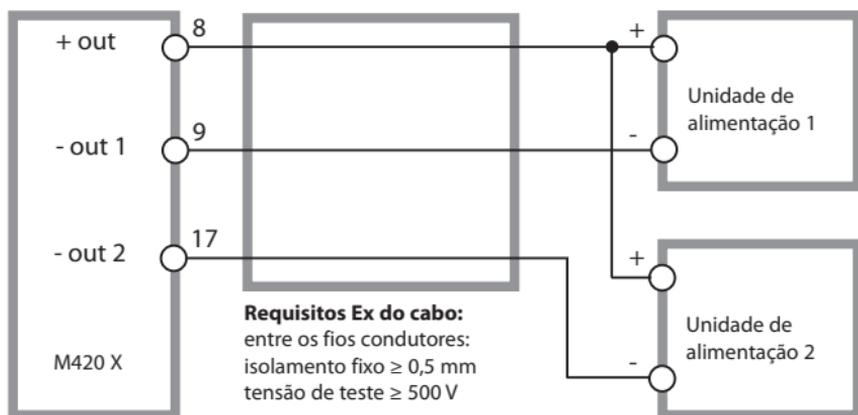

Entrada pH/mV	Entrada para sensores de pH ou de redox (ORP) ou ISFET	
	Entrada	Eléctrodo de vidro ou ISFET
	Entrada	Eléctrodo de referência
	Entrada	Eléctrodo ORP (por ex. platina) ou eléctrodo auxiliar para medição da impedância
Amplitude de medição (AM)	-1500 ... +1500 mV	
Amplitude de indicação	Valor de pH	-2,00 ... 16,00
	ORP	-1999 ... +1999 mV
Entrada de eléctrodo de vidro ⁴⁾	Resistência de entrada	> 1 x 10 ¹² Ω
	Corrente de entrada	< 1 x 10 ⁻¹² A ²⁾
	Amplitude de medição da impedância	0,5 ... 1000 MΩ (± 20%)
Entrada do eléctrodo de refer. ⁴⁾	Resistência de entrada	> 1 x 10 ¹⁰ Ω
	Corrente de entrada	< 1 x 10 ⁻¹⁰ A ²⁾
	Amplitude de medição da impedância	0,5 ... 200 kΩ (± 20%)
Erro de medição operacional ^{1,2,3)} (indicação)	Valor de pH	< 0,02 CT: 0,002 pH/K
	Valor mV	< 1 mV CT: 0,1 mV/K
Adaptação do sensor pH ^{*)}	Calibragem do pH	
Modos de funcionamento	BUF	Calibragem com determinação automática de tampão Calimatic
	MAN	Calibragem manual com introdução de valores individuais de tampão
	DAT	Introdução de dados de eléctrodos previamente medidos
	Calibragem do produto	
Conjuntos de tampões Calimatic ^{*)}	-01- Mettler-Toledo	2,00/4,01/7,00/9,21
	-02- Merck/Riedel de Haen	2,00/4,00/7,00/9,00/12,00
	-03- Ciba (94)	2,06/4,00/7,00/10,00
	-04- NIST Technisch	1,68/4,00/7,00/10,01/12,46
	-05- NIST Standard	1,679/4,006/6,865/9,180
	-06- HACH	4,00/7,00/10,01
	-07- WTW techn. Puffer	2,00/4,01/7,00/10,00
	-08- Hamilton	4,01/7,00/10,01
	-09- Reagecon	2,00/4,00/7,00/9,00/12,00

Dados técnicos

Desvio de zero	± 200 mV (apenas ISFET)
Área de calibragem máx.	Potencial de assimetria ± 60 mV Declive 80 ... 103 % (47,5 ... 61 mV/pH) (indicações eventualmente limitativas através da Sensoface)
Adaptação do sensor ORP ^{*1}	Calibragem redox (desvio de zero)
Área de calibragem máx.	-700 ... +700 Δ mV
Temporizador de calibragem adaptável ^{*1} (Pat. DE 101 41 408)	Intervalo predefinido 0000 ... 9999 h
Sensocheck	Supervisão automática do eléctrodo de vidro e de referência, pode ser desligado
Tempo de retardação	aprox. 30 seg.
Sensoface	Disponibiliza indicações sobre o estado do sensor avaliação do ponto zero/declive, tempo de regulação, intervalo de calibragem, desgaste, Sensocheck, pode ser desligado
Entrada de temperatura	Pt100 / Pt1000 / NTC 30 k Ω ^{*1} Ligação 2 condutores, ajustável
Amplitude de medição	Pt 100/Pt 1000 -20,0 ... +200,0 °C / -4 ... +392 °F NTC 30 k Ω -20,0 ... +150,0 °C / -4 ... +302 °F
Área de ajuste	10 K
Dissolução	0,1 °C / 1 °F
Erro de medição operacional ^{1,2,3)}	< 0,5 K (< 1 K com Pt100; <1K com NTC >100°C)
Compensação da temperatura do fluido de medição	linear -19,99 ... +19,99 %/K Temperatura de referência 25 °C
Entrada ISM	Interface "One wire" para o funcionamento com ISM (sensores digitais) (6 V / Ri= aprox. 1,2 k Ω)
Entrada I	Entrada de corrente 0/4 ... 20 mA / 50 Ω para sinal externo da temperatura
Início/fim da medição	configurável dentro da amplitude de medição para °C (°F)
Curva característica	linear
Erro de medição operacional ^{1,3)}	< 1% do valor de corrente + 0,1 mA

Entrada HOLD	com separação galvânica (optoacoplador)	
Função	liga o aparelho no estado HOLD	
Tensão de activação	0 ... 2 V (AC/DC)	inactivo
	10 ... 30 V (AC/DC)	HOLD activo
Entrada CONTROL	com separação galvânica (optoacoplador)	
Função	Comutação conjunto de parâmetros A/B	
Tensão de activação	0 ... 2 V (AC/DC)	Conjunto de parâmetros A
	10 ... 30 V (AC/DC)	Conjunto de parâmetros B
Saída 1	Circuito de medição da corrente de alimentação 4 ... 20 mA, sem potencial, protegido contra polarização inversa	
	Comunicação HART	
Tensão de alimentação	14 ... 30 V	
Unidade de medida ^{*)}	pH, ORP ou temperatura	
Curva característica	linear	
Amplitude máxima ^{*)}	22 mA com mensagens de erro	
Filtro de saída ^{*)}	Filtro PT1, constante de tempo de filtração 0 ... 120 seg.	
Erro de medição operacional ¹⁾	< 0,25 % do valor de corrente + 0,025 mA	
Início/fim da medição ^{*)}	configurável dentro da amplitude de medição para pH, mV, °C, °F	
Amplitude de medição adm.	pH 2,00 ... 18,00 / 200 ... 3.000 mV / 20 ... 320 K / 36 ... 576 °F	
Saída 2	Circuito de medição da corrente de alimentação 4 ... 20 mA, sem potencial, protegido contra polarização inversa	
Tensão de alimentação	14 ... 30 V	
Unidade de medida ^{*)}	pH, ORP ou temperatura	
Curva característica	linear	
Amplitude máxima ^{*)}	22 mA com mensagens de erro	
Filtro de saída ^{*)}	Filtro PT1, constante de tempo de filtração 0 ... 120 seg.	
Erro de medição operacional ¹⁾	< 0,25 % do valor de corrente + 0,05 mA	
Início/fim da medição ^{*)}	configurável dentro da amplitude de medição para pH, mV, °C, °F	
Amplitude de medição adm.	pH 2,00 ... 18,00 / 200 ... 3.000 mV / 20 ... 320 K / 36 ... 576 °F	

Dados técnicos

Saída EA	para o funcionamento de um adaptador ISFET +3 V / 0,5 mA -3 V / 0,5 mA
Relógio de tempo real	Diferentes formatos de hora e data seleccionáveis
Reserva de corda	> 5 dias
Ecrã	Visor LC, de 7 segmentos com símbolos
Indicador principal	Altura dos caracteres aprox. 22 mm, caracteres dos valores de medição aprox. 14 mm
Indicador secundário	Altura dos caracteres aprox. 10 mm
Linha de texto	14 caracteres, 14 segmentos
Sensoface	3 indicações de estado (cara simpática, indiferente, triste)
Indicações sobre o estado	meas, cal, conf, diag Outros pictogramas para configuração e mensagens
Indicação de alarme	Símbolo de alarme, visor pisca
Teclado	Teclas: meas, info, 4 teclas de cursor, enter
Comunicação HART	Comunicação digital através da modulação FSK da corrente de saída 1 Identificação do aparelho, valores de medição, estado e mensagens, parametrização, calibragem, protocolos
Interface IrDA	Interface de infravermelhos para efeitos de assistência
FDA 21 CFR Part 11	Controlo do acesso através de passcodes que podem ser alterados no caso de alterações de configuração entrada no diário de operação e Flag através de HART Mensagem e registo no diário de operação aquando da abertura da caixa
Funções de diagnóstico	
Dados de calibragem	Data da calibragem, ponto zero, declive e tempo de regulação
Auto-teste do aparelho	Teste do visor, teste automático da memória (RAM, FLASH, EEPROM), teste do módulo
Diário de operação	100 ocorrências com data e hora
Diário de operação alargado (TAN)	AuditTrail: 200 ocorrências com data e hora

Funções de assistência	
Monitor do sensor	Indicação dos sinais de sensor directos (mV/temperatura/resistência ...)
Fonte de corrente	Corrente predefinível para saída 1 e 2 (00,00 ... 22,00 mA)
IrDA	Activação da funcionalidade IrDA
Passcodes	Atribuição de passcodes para o acesso aos menus
Configuração de origem	Reposição da configuração de origem de todos os parâmetros Excepção: Dados de calibragem
TAN	Activação de funções adicionais disponíveis opcionalmente
Protecção de dados	Parâmetros, dados de calibragem e diário de operação > 10 anos (EEPROM)
CEM	EN 61326-1 (Requisitos gerais)
Emissão de interferências	Classe B (área residencial)
Resistência a interferências	Área industrial EN 61326-2-3 (Requisitos específicos para transdutores)
Protecção contra explosão M420 pH X (v. "Safety Instructions": "Explosion Protection")	EUA: FM CI I Div 2 (em preparação) Canadá: CSA CI I Div 2 (em preparação) IECEx KEMA 08.009 KEMA 08 ATEX 0144
Condições de funcionamento nominais	
Temperatura ambiente	-20 ... +65 °C
Temperatura de transporte/ armazenamento	-20 ... +70 °C
Humidade relativa	10 ... 95 % não condensadora
Tensão de alimentação	14 ... 30 V
Caixa	Caixa em plástico em PBT/PC, reforçado com fibra de vidro
Fixação	Montagem na parede, em postes, painéis de distribuição
Cor	Cinzento RAL 7001
Classe de protecção	IP 67
Combustibilidade	UL 94 V-0
Dimensões	148 mm x 148 mm

Dados técnicos

Corte do painel de distribuição	138 mm x 138 mm em conformidade com DIN 43 700
Peso	1,2 kg (1,6 kg incl. acessórios e embalagem)
Passagens de cabos	3 aberturas para conectores de cabos M20 x 1,5 2 aberturas para NPT ½ " ou Rigid Metallic Conduit
Ligações	Bornes, secção transversal terminal máx. 2,5 mm ²

*) possibilidade de aplicação de parâmetros

- 1) de acordo com EN 60746-1, com condições de funcionamento nominais
- 2) ± 1 dígito
- 3) falha adicional do sensor
- 4) com temperatura ambiente

-01- Tampões técnicos Mettler-Toledo

°C	pH			
0	2,03	4,01	7,12	9,52
5	2,02	4,01	7,09	9,45
10	2,01	4,00	7,06	9,38
15	2,00	4,00	7,04	9,32
20	2,00	4,00	7,02	9,26
25	2,00	4,01	7,00	9,21
30	1,99	4,01	6,99	9,16
35	1,99	4,02	6,98	9,11
40	1,98	4,03	6,97	9,06
45	1,98	4,04	6,97	9,03
50	1,98	4,06	6,97	8,99
55	1,98	4,08	6,98	8,96
60	1,98	4,10	6,98	8,93
65	1,99	4,13	6,99	8,90
70	1,99	4,16	7,00	8,88
75	2,00	4,19	7,02	8,85
80	2,00	4,22	7,04	8,83
85	2,00	4,26	7,06	8,81
90	2,00	4,30	7,09	8,79
95	2,00	4,35	7,12	8,77

-02- Merck-Titrisole, Riedel-de-Haen Fixanale

°C	pH				
0	2,01	4,05	7,13	9,24	12,58
5	2,01	4,04	7,07	9,16	12,41
10	2,01	4,02	7,05	9,11	12,26
15	2,00	4,01	7,02	9,05	12,10
20	2,00	4,00	7,00	9,00	12,00
25	2,00	4,01	6,98	8,95	11,88
30	2,00	4,01	6,98	8,91	11,72
35	2,00	4,01	6,96	8,88	11,67
40	2,00	4,01	6,95	8,85	11,54
45	2,00	4,01	6,95	8,82	11,44
50	2,00	4,00	6,95	8,79	11,33
55	2,00	4,00	6,95	8,76	11,19
60	2,00	4,00	6,96	8,73	11,04
65	2,00	4,00	6,96	8,72	10,97
70	2,01	4,00	6,96	8,70	10,90
75	2,01	4,00	6,96	8,68	10,80
80	2,01	4,00	6,97	8,66	10,70
85	2,01	4,00	6,98	8,65	10,59
90	2,01	4,00	7,00	8,64	10,48
95	2,01	4,00	7,02	8,64	10,37

-03- Tampões Ciba (94)

Valores nominais: 2,06 4,00 7,00 10,00

°C	pH			
0	2,04	4,00	7,10	10,30
5	2,09	4,02	7,08	10,21
10	2,07	4,00	7,05	10,14
15	2,08	4,00	7,02	10,06
20	2,09	4,01	6,98	9,99
25	2,08	4,02	6,98	9,95
30	2,06	4,00	6,96	9,89
35	2,06	4,01	6,95	9,85
40	2,07	4,02	6,94	9,81
45	2,06	4,03	6,93	9,77
50	2,06	4,04	6,93	9,73
55	2,05	4,05	6,91	9,68
60	2,08	4,10	6,93	9,66
65	2,07*	4,10*	6,92*	9,61*
70	2,07	4,11	6,92	9,57
75	2,04*	4,13*	6,92*	9,54*
80	2,02	4,15	6,93	9,52
85	2,03*	4,17*	6,95*	9,47*
90	2,04	4,20	6,97	9,43
95	2,05*	4,22*	6,99*	9,38*

* extrapolado

-04- Tampões técnicos conforme NIST

°C	pH				
0	1,67	4,00	7,115	10,32	13,42
5	1,67	4,00	7,085	10,25	13,21
10	1,67	4,00	7,06	10,18	13,01
15	1,67	4,00	7,04	10,12	12,80
20	1,675	4,00	7,015	10,06	12,64
25	1,68	4,005	7,00	10,01	12,46
30	1,68	4,015	6,985	9,97	12,30
35	1,69	4,025	6,98	9,93	12,13
40	1,69	4,03	6,975	9,89	11,99
45	1,70	4,045	6,975	9,86	11,84
50	1,705	4,06	6,97	9,83	11,71
55	1,715	4,075	6,97	9,83*	11,57
60	1,72	4,085	6,97	9,83*	11,45
65	1,73	4,10	6,98	9,83*	11,45*
70	1,74	4,13	6,99	9,83*	11,45*
75	1,75	4,14	7,01	9,83*	11,45*
80	1,765	4,16	7,03	9,83*	11,45*
85	1,78	4,18	7,05	9,83*	11,45*
90	1,79	4,21	7,08	9,83*	11,45*
95	1,805	4,23	7,11	9,83*	11,45*

* valores complementados

-05- Tampões padrão NIST
Padrão NIST (DIN 19266 : 2000-01)

°C	pH			
0				
5	1,668	4,004	6,950	9,392
10	1,670	4,001	6,922	9,331
15	1,672	4,001	6,900	9,277
20	1,676	4,003	6,880	9,228
25	1,680	4,008	6,865	9,184
30	1,685	4,015	6,853	9,144
37	1,694	4,028	6,841	9,095
40	1,697	4,036	6,837	9,076
45	1,704	4,049	6,834	9,046
50	1,712	4,064	6,833	9,018
55	1,715	4,075	6,834	9,985
60	1,723	4,091	6,836	8,962
70	1,743	4,126	6,845	8,921
80	1,766	4,164	6,859	8,885
90	1,792	4,205	6,877	8,850
95	1,806	4,227	6,886	8,833

Nota:

Os valores de pH(S) das várias cargas dos materiais de referência secundários são documentados num certificado de um laboratório acreditado, que é adicionado aos respectivos materiais do tampão. Somente estes valores de pH(S) podem ser utilizados como valores padrão dos materiais do tampão de referência secundários. Esta norma não contém nenhuma tabela com valores de pH padrão que possam ser utilizados na prática. Os exemplos de valores de pH(PS) mencionados nas tabelas anteriores servem simplesmente de orientação.

Tabelas de tampões

-06- Tampões HACH

Valores nominais: 4,01 7,000 10,01 ($\pm 0,02$ com 25 °C)

°C	pH		
0	4,00	7,118	10,30
5	4,00	7,087	10,23
10	4,00	7,059	10,17
15	4,00	7,036	10,11
20	4,00	7,016	10,05
25	4,01	7,000	10,01
30	4,01	6,987	9,96
35	4,02	6,977	9,92
40	4,03	6,970	9,88
45	4,05	6,965	9,85
50	4,06	6,964	9,82
55	4,07	6,965	9,79
60	4,09	6,968	9,76
65	4,10*	6,98*	9,71*
70	4,12*	7,00*	9,66*
75	4,14*	7,02*	9,63*
80	4,16*	7,04*	9,59*
85	4,18*	7,06*	9,56*
90	4,21*	7,09*	9,52*
95	4,24*	7,12*	9,48*

* valores complementados

-07- Tampões técn. WTW

°C	pH			
0	2,03	4,01	7,12	10,65
5	2,02	4,01	7,09	10,52
10	2,01	4,00	7,06	10,39
15	2,00	4,00	7,04	10,26
20	2,00	4,00	7,02	10,13
25	2,00	4,01	7,00	10,00
30	1,99	4,01	6,99	9,87
35	1,99	4,02	6,98	9,74
40	1,98	4,03	6,97	9,61
45	1,98	4,04	6,97	9,48
50	1,98	4,06	6,97	9,35
55	1,98	4,08	6,98	
60	1,98	4,10	6,98	
65	1,99	4,13	6,99	
70	2,00	4,16	7,00	
75	2,00	4,19	7,02	
80	2,00	4,22	7,04	
85	2,00	4,26	7,06	
90	2,00	4,30	7,09	
95	2,00	4,35	7,12	

-08- Tampões Hamilton Duracal

°C	pH		
0	4,01	7,12	10,23
5	4,01	7,09	10,19
10	4,00	7,06	10,15
15	4,00	7,04	10,11
20	4,00	7,02	10,06
25	4,01	7,00	10,01
30	4,01	6,99	9,97
35	4,02	6,98	9,92
40	4,03	6,97	9,86
45	4,04	6,97	9,83
50	4,05	6,97	9,79
55	4,06	6,98	9,75
60	4,08	6,98	9,72
65	4,10*	6,99*	9,69*
70	4,12*	7,00*	9,66*
75	4,14*	7,02*	9,59*
80	4,16*	7,04*	9,59*
85	4,18*	7,06*	9,56*
90	4,21*	7,09*	9,52*
95	4,24*	7,12*	9,48*

* valores complementados

-09- Tampões Reagecon

°C	pH				
0°C	*2,01	*4,01	*7,07	*9,18	*12,54
5°C	*2,01	*4,01	*7,07	*9,18	*12,54
10°C	2,01	4,00	7,07	9,18	12,54
15°C	2,01	4,00	7,04	9,12	12,36
20°C	2,01	4,00	7,02	9,06	12,17
25°C	2,00	4,00	7,00	9,00	12,00
30°C	1,99	4,01	6,99	8,95	11,81
35°C	2,00	4,02	6,98	8,90	11,63
40°C	2,01	4,03	6,97	8,86	11,47
45°C	2,01	4,04	6,97	8,83	11,39
50°C	2,00	4,05	6,96	8,79	11,30
55°C	2,00	4,07	6,96	8,77	11,13
60°C	2,00	4,08	6,96	8,74	10,95
65°C	*2,00	*4,10	*6,99	*8,70	*10,95
70°C	*2,00	*4,12	*7,00	*8,67	*10,95
75°C	*2,00	*4,14	*7,02	*8,64	*10,95
80°C	*2,00	*4,16	*7,04	*8,62	*10,95
85°C	*2,00	*4,18	*7,06	*8,60	*10,95
90°C	*2,00	*4,21	*7,09	*8,58	*10,95
95°C	*2,00	*4,24	*7,12	*8,56	*10,95

* valores complementados

Resolução de erros

Caso de erro:

- O símbolo de alarme  é apresentado
- Todo o visor do valor de medição pisca
- „ERR xxx” é indicado na linha inferior do menu

Com a tecla [info] é possível consultar um breve texto relativo ao erro:

- Na linha inferior do menu surge um texto relativo ao erro
- No visor principal é apresentado „InFo”.

Erros de parâmetros:

Os dados de configuração, tais como amplitude de corrente, valores limite, etc., são verificados na introdução.

Quando estes não são alcançados ou são ultrapassados,

- é apresentado „ERR xxx” durante 3 seg.,
- os valores máximos ou mínimos são apresentados no visor,
- a introdução é repetida

Quando surge um parâmetro incorrecto através da interface (IrDA, HART),

- é apresentada uma mensagem de erro: „ERR 100...199”
- o parâmetro incorrecto pode ser localizado com a tecla [info]

Erros de calibragem:

Quando ocorrem erros na calibragem, p. ex. ao utilizar uma solução de calibragem incorrecta,

- é apresentada uma mensagem de erro durante 4 seg.
- a calibragem é reiniciada

Sensoface:



Quando Sensoface fica triste,

- a causa pode ser consultada com **info**
- os dados da calibragem podem ser visualizados no diagnóstico

Erro	Texto informativo (surge em caso de erro, ao premir-se a tecla de info)	Problema Causa possível
ERR 99	DEVICE FAILURE	Erro dados de ajuste EEPROM ou RAM avariado Esta mensagem de erro surge somente no caso de uma avaria total. O aparelho tem de ser reparado na fábrica e reajustado.
ERR 98	CONFIGURATION ERROR	Erro dados de configuração ou de calibragem Dados de configuração ou calibragem errados Repór o aparelho nos dados de origem (SERVICE/DEFAULT) e, de seguida, efectuar uma nova calibragem
ERR 97	NO MODULE INSTALLED	Sem módulo O módulo deve ser montado na fábrica.
ERR 96	WRONG MODULE	Módulo errado O módulo deve ser substituído na fábrica.
ERR 95	SYSTEM ERROR	Erro de sistema Necessário um novo início. Se o erro não for reparável, enviar o aparelho.
ERR 01	NO SENSOR	Sensor de pH * sensor avariado sensor não ligado cabo do sensor com ruptura
ERR 02	WRONG SENSOR	Sensor errado *
ERR 03	CANCELED SENSOR	Sensor inutilizado *

Erro	Texto informativo (surge em caso de erro, ao premir-se a tecla de info)	Problema Causa possível
ERR 04	SENSOR FAILURE	Erro no sensor *
ERR 05	CAL DATA	Erro nos dados Cal *
ERR 10	ORP RANGE	Amplitude de indicação ORP não atingida ou excedida < -1999 mV ou > 1999 mV
ERR 11	PH RANGE	Amplitude de indicação pH não atingida ou excedida < -2 ou > 16
ERR 12	MV RANGE	Amplitude de medição mV
ERR 13	TEMPERATURE RANGE	Amplitude térmica não atingida ou excedida
ERR 15	SENSOCHECK GLASS-EL	Vidro Sensocheck
ERR 16	SENSOCHECK GLASS-EL	Referência Sensocheck
ERR 60	OUTPUT LOAD	Erro de carga
ERR 61	OUTPUT 1 TOO LOW	Corrente de saída 1 < 3,8 mA
ERR 62	OUTPUT 1 TOO HIGH	Corrente de saída 1 > 20,5 mA
ERR 63	OUTPUT 2 TOO LOW	Corrente de saída 2 < 3,8 mA
ERR 64	OUTPUT 2 TOO HIGH	Corrente de saída 2 > 20,5 mA
ERR 69	TEMP. OUTSIDE TABLE	Temperatura fora das amplitudes da tabela
ERR 100 ...255	VOID PARAMETER	Parâmetro inválido

*) sensores ISM®

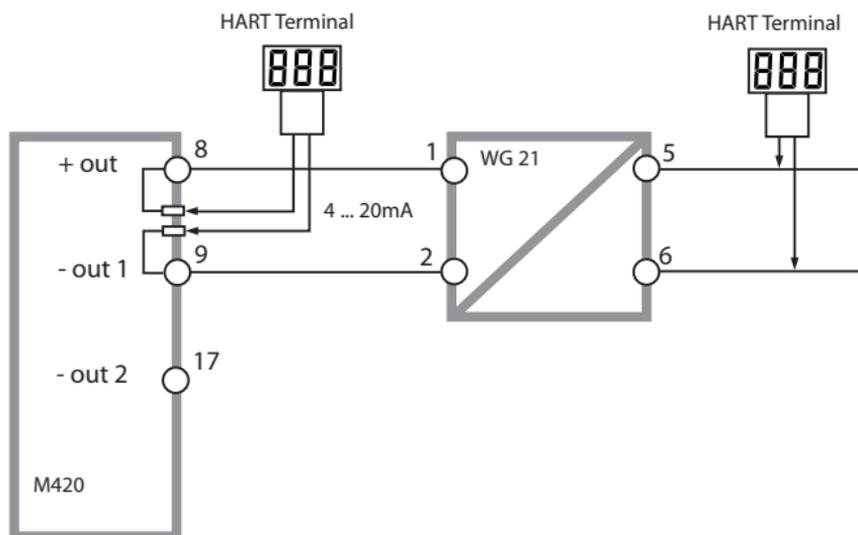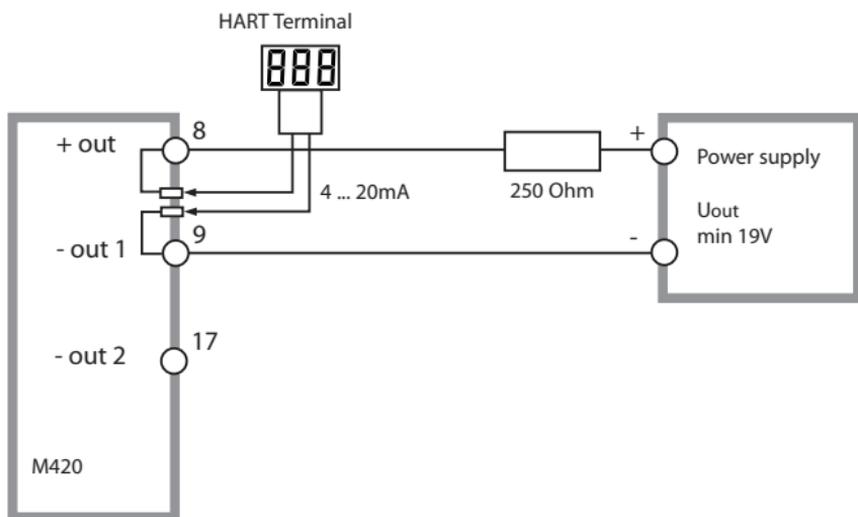

Sensoface

(O Sensocheck tem de estar activado na configuração)

O risonho no visor (Sensoface) fornece indicações quanto a problemas do sensor (avaria, desgaste, danos no cabo, necessidade de manutenção). As áreas admissíveis de calibragem e as condições para o aparecimento da Sensoface simpática, indiferente ou triste encontram-se resumidas na seguinte visão geral. Outros símbolos do visor indicam a causa do erro.

Sensocheck

Monitoriza continuamente o sensor e os cabos.

No caso de valores críticos, a Sensoface fica "triste" e surge a piscar o símbolo do Sensocheck:



A mensagem do Sensocheck é também emitida como mensagem de erro Err 15 (eléctrodo de vidro) ou Err 16 (eléctrodo de referência). O contacto de alarme está activo, a corrente de saída 1 é fixada em 22 mA (se parametrizado na configuração).

O Sensocheck pode ser desligado na configuração (deste modo, a Sensoface fica também desactivada).

Excepção:

Depois de concluída a calibragem, é exibido sempre um risonho para confirmação.

Nota:

O agravamento de um critério da Sensoface conduz a uma alteração da indicação da Sensoface (o risonho fica "triste"). Só é possível uma revalorização da indicação da Sensoface através de um processo de calibragem ou com a resolução de uma eventual avaria do sensor.

Visor	Problema	Estado
	Potencial de assimetria e declive	 O potencial de assimetria e o declive do sensor ainda estão em perfeitas condições. Deverá ser efectuada uma substituição do sensor brevemente.
		 O potencial de assimetria e/ou o declive do sensor atingiram valores que já não garantem uma calibragem sem problemas. Substituir o sensor.
	Temporizador de calibragem	 Já decorreu mais de 80% do intervalo de calibragem.
		 O intervalo de calibragem foi ultrapassado.
	Avaria do sensor	 Verificar o sensor e as suas ligações (ver também mensagens de erro Err 15 e Err 16).
		 O tempo de regulação do sensor aumentou. Deverá ser efectuada uma substituição do sensor brevemente. Para uma melhoria, tente limpar ou lavar o sensor com água.
	Tempo de regulação	 Tempo de regulação do sensor claramente mais elevado (> 72 seg., interrupção da calibragem após 120 seg.) Substituir o sensor.
		 O tempo de regulação do sensor aumentou. Deverá ser efectuada uma substituição do sensor brevemente. Para uma melhoria, tente limpar ou lavar o sensor com água.

Visor	Problema	Estado
	Desgaste do sensor (apenas nos sensores digitais)	 O desgaste devido a temperaturas e valores de pH elevados encontram-se acima de 80%. Deverá ser efectuada uma substituição do sensor brevemente.
		 O desgaste é de 100%. Substituir o sensor.

Conformidade com FDA 21 CFR Part 11

A agência norte-americana que regula produtos alimentícios e farmacêuticos FDA (Food and Drug Administration) determina na directiva "Title 21 Code of Federal Regulations, 21 CFR Part 11, Electronic Records; Electronic Signatures" a elaboração e o processamento de documentos electrónicos no âmbito do desenvolvimento e da produção farmacêuticos. A partir daí podem ser extraídos requisitos que aplicam aos aparelhos de medição utilizados nestas áreas. Os aparelhos de medição desta série de produtos cumprem os requisitos da FDA 21 CFR Part 11 graças às seguintes características do aparelho:

Electronic Signature – Passcodes

O acesso às funções do aparelho é regulado e limitado através dos códigos de acesso reguláveis – "Passcodes" (ver SERVICE). Desta forma pode ser impedida uma alteração não autorizada das configurações do aparelho ou manipulação dos resultados de medição. Uma utilização adequada destes passcodes possibilita a sua aplicação como assinatura digital.

Audit Trail

É possível documentar automaticamente cada alteração (manual) das configurações do aparelho. Para isso, em cada alteração é colocado um marcador "Configuration Change Flag", que pode ser consultado e documentado através da comunicação HART. As configurações do aparelho / os parâmetros do aparelho alterados podem ser consultados e documentados através da comunicação HART.

Diário de operação alargado

No Audit Trail são registados acessos a funções adicionais (CAL, CONFIG, SERVICE), algumas mensagens Sensoface (temporizador Cal, desgaste) bem como a abertura da caixa.

Termos técnicos

Adaptação do ponto zero	Ajuste de base do sensor ISFET para possibilitar indicações credíveis da Sensoface.
Adaptador ISFET	Adaptador situado entre o sensor ISFET e o Transmitter. O sinal do FET sensível ao pH é convertido numa tensão que corresponde a um sinal de um eléctrodo de vidro. Esta tensão é conduzida para a entrada de pH do aparelho e processada aqui como habitualmente. O adaptador é alimentado directamente pelo aparelho.
Calibragem	Adaptação do aparelho de medição de pH às características actuais do sensor. Dá-se uma adaptação do potencial de assimetria e do declive. Opcionalmente, pode ser efectuada uma calibragem um ponto ou dois pontos. No caso da calibragem um ponto, é adaptado unicamente o potencial de assimetria.
Calibragem dois pontos	A calibragem a partir da qual se calcula o potencial de assimetria (ponto zero) e o declive. Para uma calibragem dois pontos são necessárias duas soluções tampão.
Calibragem um ponto	A calibragem a partir da qual é calculado apenas o potencial de assimetria (ponto zero). Mantém-se o valor anterior do declive. É necessária apenas uma solução tampão para uma calibragem um ponto.

Calimatic	Detecção automática do tampão. Antes da primeira calibragem, é necessário configurar uma única vez o conjunto de tampões utilizados. A Calimatic patenteada reconhece assim automaticamente a solução tampão utilizada aquando da calibragem.
CIP	Cleaning In Place – os ciclos CIP destinam-se à limpeza das peças em contacto com os fluidos no processo e são efectuados, por ex. nas aplicações relacionadas com a biotecnologia. Dependendo da aplicação, utiliza-se uma ou mais substâncias químicas, acima de 70 °C. É uma sobrecarga extrema para os sensores. Os sensores digitais podem emitir uma mensagem no caso de um excesso de ciclos CIP e, deste modo, possibilitar a substituição atempada do sensor.
Conjunto de tampões	Contém soluções tampão seleccionadas que podem ser utilizadas para a calibragem automática (Calimatic). O conjunto de tampões tem de ser definido antes da calibragem.
Declive	É indicado em % o declive hipotético (59,2 mV/pH com 25 °C). O declive é diferente para cada sensor e altera-se com a utilização e o desgaste.
GainCheck	Auto-teste do aparelho que decorre à parte, de modo automático e num intervalo fixo. São verificadas memórias e a transmissão de valores de medição. Pode também dar início ao GainCheck manualmente no diagnóstico. Depois, é efectua-do também um teste do visor.

ISM®	Intelligent Sensor Management – os sensores ISM® dispõem de uma "ficha técnica electrónica" e permitem a memorização de outros parâmetros operacionais, como a data da calibragem e os valores predefinidos, directamente no sensor.
Passcode	Número de quatro dígitos, para a selecção de determinados modos de funcionamento, possibilidade de aplicação de parâmetros.
Ponto zero	ver Potencial de assimetria
Potencial de assimetria	A tensão que um sensor de pH emite com um valor de pH de 7. O potencial de assimetria é diferente para cada sensor e altera-se com a utilização e o desgaste.
Sensocheck	O Sensocheck monitoriza continuamente o eléctrodo de vidro e de referência. As indicações resultantes são indicadas através da Sensoface. O Sensocheck pode ser desligado.
Sensoface	Fornece indicações sobre o estado do sensor. São analisados o ponto zero, o declive e o tempo de regulação. Para além disso, são exibidas as indicações do Sensocheck.

Sensor de pH	Um sensor de pH é composto por um eléctrodo de vidro e por um de referência. Quando o eléctrodo de vidro e o de referência estão combinados numa haste, fala-se de uma sonda de medição de haste única. Se o sensor tiver ainda um eléctrodo de platina, é possível medir em simultâneo com o valor de pH também o potencial redox (ORP).
SIP	Sterilization In Place – os ciclos SIP destinam-se à esterilização das peças em contacto com os fluidos no processo e são efectuados, por ex. nas aplicações relacionadas com a biotecnologia. Dependendo da aplicação, utiliza-se uma ou mais substâncias químicas, acima de 115 °C. É uma sobrecarga extrema para os sensores. Os sensores digitais podem emitir uma mensagem no caso de um excesso de ciclos SIP e, deste modo, possibilitar a substituição atempada do sensor.
Solução tampão	Solução com um valor de pH definido com precisão para a calibragem de um aparelho de medição de pH.
Sonda de medição de haste única	Combinação de um eléctrodo de vidro e de referência numa haste.
TAN	Número de transacção que possibilita a activação de uma função adicional.
Tempo de regulação	Tempo que decorre desde o início de um passo de calibragem até à estabilização da tensão do sensor.

Mettler-Toledo AG

Process Analytics

Address Im Hoacker 15, CH-8902 Udorf, Switzerland
P.O. Box, CH-8902 Udorf, Switzerland
Phone +41-44-729 62 11
Fax +41-44-729 66 36
Bank Credit Suisse, 8070 Zurich, Clearing 4835
Account No. 370501-21-90 CH-FIBAN CH71 0483 5037 0601 2109 0

www.mtpro.com

EC Declaration of conformity EG-Konformitätserklärung EC Déclaration de Conformité



We
Wir
Nous

Mettler-Toledo AG, Process Analytics
Im Hoacker 15
8902 Udorf
Schweizland Schweiz Suisse

declare under our sole responsibility that the product,
erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt,
déclarons sous notre seule responsabilité que le produit,

Description
Beschreibung
Description

M420 Series / Serie / Série

to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or other normative document(s),
auf welches sich diese Erklärung bezieht, mit dem/den folgenden Norm(en) oder Richtlinie(n)
übereinstimmt,
auquel se réfère cette déclaration est conforme à la (s)ux norme(s) ou au(x) document(s) normatif(s).

EMC Directive
EMV-Richtlinie
CEM Directive

2004/108/EC
2004/108/EG
2004/108/CE

Low-voltage directive
Niederspannungs-Richtlinie
Directive basse tension

2006/95/EC
2006/95/EG
2006/95/CE

Standard
Norm
Norme

DIN EN 61010-1 / VDE 0411 Teil 1 : 2002-08
DIN EN 61326-1 / VDE 0843 Teil 20-1 : 2006-10
DIN EN 61326-2-3 / VDE 0843 Teil 20-2-3 : 2007-05

Mettler-Toledo AG, Process Analytics

Waldemar Rauch
General Manager PO Udorf

Thomas Hölzl
Head of Operation and R&D

Place and Date of issue
Ausstellungs-ort und Datum
Lieu et date d'émission

Udorf, 07.08.2006

This Original may not be copied, as subject to technical changes
Dieses Original darf nicht kopiert werden, da es dem Änderungsdienst unterliegt
Cet original ne doit pas être copié, sujet de changement technique

CE_M420_int.doc

METTLER TOLEDO

Mettler-Toledo AG

Process Analytics

Address Im Hockacker 15, CH-8902 Urdorf, Switzerland
 P.O. Box, CH-8902 Urdorf, Switzerland
 Mail address P.O. Box, CH-8902 Urdorf, Switzerland
 Phone +41-44-729 62 11
 Fax +41-44-729 60 36
 Bank Credit Suisse, 6070 Zurich, Clearing 4835
 Account No. 370501-21-90 CHF/IBAN CH71 0483 5037 0501 2109 0

www.mtpro.com

EC Declaration of conformity EG-Konformitätserklärung EC Déclaration de Conformité



Mettler-Toledo AG, Process Analytics

Im Hockacker 15
 8902 Urdorf
 Switzerland Schweiz Suisse

declare under our sole responsibility that the product,
 erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt,
 déclarons sous notre seule responsabilité que le produit,

We
 Wir
 Nos

Description
 Beschreibung
 Description

M420 X Series / Serie / Série

to which this declaration relates is in conformity with the following directive(s) and standard(s),
 zu welchem sich diese Erklärung bezieht, mit dem/den folgenden Norm(en) oder Richtlinie(n)
 übereinstimmt.
 à ce que cette déclaration rapporte est conforme aux directive(s) et aux norme(s) suivantes.

ATEX Directive
 ATEX Richtlinie
 ATEX Directive

94/9/EC
 94/9/EG
 94/9/CE

EC-Type Examination Certificate / EG-Baumeisterprüfbescheinigung /
 Attestation d'Examen CE de Type
 KEMA 08 ATEX 0144, KEMA Quality B.V. NL-6812 Arnhem, ExnB-No. 0344

EMC Directive
 EMV-Richtlinie
 CEM Directive

2004/108/EC
 2004/108/EG
 2004/108/CE

Low-voltage directive
 Niederspannungs-Richtlinie
 Directive basse tension

2006/95/EC
 2006/95/EG
 2006/95/CE

Standard
 Norm
 Norme

EN 60079-0 :2006
 EN 60079-11 :2007
 EN 60079-26 :2007
 EN 61241-0 :2006
 EN 61241-11 :2006

DIN EN 61010-1 / VDE 0411 Teil 1 : 2002-08
 DIN EN 61326-1 / VDE 0843 Teil 20-1 : 2006-10
 DIN EN 61326-2-3 / VDE 0843 Teil 20-2-3 : 2007-05

Mettler-Toledo AG, Process Analytics

Waldemar Rauch
 General Manager PO Urdorf

Thomas Hobi
 Head of Operation and R&D

Place and Date of Issue
 Ausstellungsort und Datum
 Lieu et date d'émission

Urdorf, 09.09.2008

This Original may not be copied, as subject to technical changes
 Dieses Original darf nicht kopiert werden, da es dem Änderungsplaner unterliegt
 Cet original ne doit pas être copié, sujet de changement technique

CE_M420_X_int.doc

METTLER TOLEDO

M420 X Control Drawing

Hazardous classified Area

2-Wire Transmitter M420...X... (intrinsically safe apparatus)

IECEX IECEX KEM 08.xxxx
Ex Ib [ia] IIC T4 or Zone 0 Ex Ia IIC T4 or
Ex IaD 20 IP6x T85 °C


ATEX KEMA 08 ATEX xxxxx
II 2(1) G Ex Ib [ia] IIC T4 or II 1 G Ex Ia IIC T4 or
II 1 D Ex IaD 20 IP6x T85 °C or II 2 D Ex IaD 21 IP6x T85 °C

InduCon interface
Terminals 1, 2, 3, 4

Module interface
ST 15

Current input
Terminals 5, 6

Terminals 12, 15, 16, 18
not connected

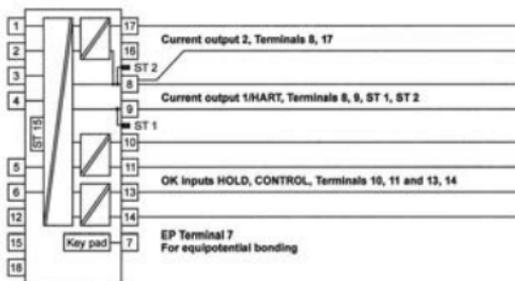

	In type of protection intrinsic safety Ex ia IIC only for connection to intrinsically safe circuits, with the following maximum values											
	Ui, Vmax (V)	Il, Imax (mA)	Pi, Pmax (mW)	Ci (nF)	Li (µH)							
Current output 1 / HART (Terminals 8, 9, ST1, ST2)	30	100	800	5.3	2.5							
Current output 2 (Terminals 8, 17)	30	100	800	5.3	2.5							
Current input (Terminals 5, 6)	30	100	800	12	0							
OK input HOLD (Terminals 10, 11)	30	100	1000	0	0							
OK input CONTROL (Terminals 13, 14)	30	100	1000	0	0							
	In type of protection intrinsic safety, with the following maximum values											
	Uo, Voc (V)	Io, Isc (mA)	Po (mW)	Ex ia IIC (µF) (mH)		Ex ia IIB (µF) (mH)		Ex ia IIA (µF) (mH)		Ex ia IIA (µF) (mH)		
InduCon interface (Terminals 1, 2, 3, 4)	5	124	155	83.2	2	1000	8.5	1000	16	16	Linear charac	
Module interface	only for connection to a measuring module *** M420* X, belonging to M420...X... system											
EP (Terminal 7)	For equipotential bonding											

Simultaneous connection of a measuring module ** M420* X and an InduCon measuring system is not permitted.

Safe galvanic isolation up to 80 V

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without explicit authorization is prohibited.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich erlaubt.


The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without explicit authorization is prohibited.

**Hazardous Classified Area
Measuring Module pH M420i X
belonging to
M420...X...
control drawing 212.002-230**

Module interface	In type of protection intrinsic safety Ex ia IIC, only for connection to M420...X...									
In type of protection intrinsic safety, with the following maximum values										
	Uo, Voc (V)	Io, Isc (mA)	Po (mW)	Ex ia IIC		Ex ia IB		Ex ia IA		
				Co, Ca (nF)	Lo, La (mH)	Co, Ca (μ F)	Lo, La (mH)	Co, Ca (μ F)	Lo, La (mH)	
pH Measuring Loop (Terminals A, B, C, K)	15	19.9	49.8	553	90	3.52	320	13.9	610	Linear characteri
Temperature Measuring Loop (Terminals H, J)	10	18.3	45.7	2.67 μ F	95	19.8	350	99	630	Linear characteri
pH/Temperature Measuring Loop (Terminals A, B, C, H, I, K)	15	38.2	95.5	432	23	3.4	90	13.8	180	Linear characteri
ISM Measuring Loop (Terminals F, G)	15	10.6	26.6	590	300	3.55	1000	14	1000	Linear characteri
pH/Temperature/Supply Measuring Loop (Terminals A, B, C, D, E, H, I, K)	15	90.8	200	379	4	3.35	19	13.8	40	Linear characteri

The measuring circuits are galvanically connected

Wiedergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich erlaubt.

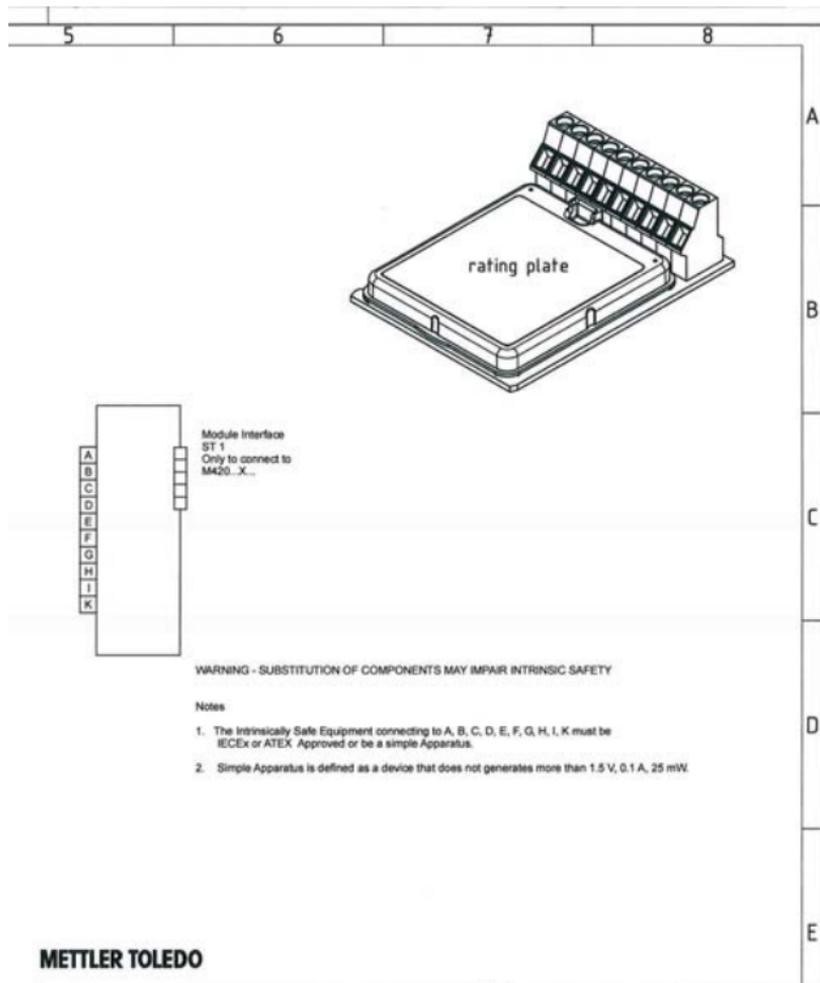

METTLER TOLEDO

Verteiler: FUL (2x)	Zul. Abweichungen für Maße ohne Toleranzangabe		Maßstab	
			Halbzeug	
			Benennung	Module pH M420i X Control drawing
			Zeichnungsnummer	212.002-240
			Blatt	1
			1 Bl.	
Nr.	Änderungen	Datum	Bearb.	FG, KDN

A

- Acessórios 91
- Activação das opções 89
- Adaptação do punto zero (ISFET) 68
- Ajuste do sensor de temperatura 80
- Alarme 31
 - Período de retardação 58
- Alimentação 92
- Ambulance-TAN 89
- Amplitude da corrente de saída 48, 54
- Aplicação em áreas com risco de explosão 15
- Assistência 28, 87
 - Activar opções 89
 - Comunicação IrDA 89
 - Definições de origem 89
 - Monitor do sensor 88
 - Passcodes 89
 - Predefinição das saídas de corrente 88
- Audit Trail 85, 115
- Auto-teste do aparelho 84
- Avaria do sensor 113

B

- Bornes de ligação 9, 15, 16

C

- Cablagem 17
 - Exemplos 19
 - Ligação do sensor 17
 - Unidades de alimentação 92
- Caixa 11
- Calibragem 28, 66
 - Adaptação do punto zero 68
 - Ajuste do sensor de temperatura 80
 - Calibragem automática (Calimatic) 70
 - Calibragem do produto (pH) 76
 - Calibragem manual com predefinição do tampão 72
 - Calibragem redox 78
 - Configuração 42
 - Erros de calibragem 108

-
- Introdução de dados de sensores previamente medidos 74
 - Sensores ISFET 66
 - Temporizador de calibragem 45, 113
 - Calimatic 70
 - CD-ROM 3
 - Ciclos de esterilização 47
 - Ciclos de limpeza 47
 - CIP 47
 - Cobertura 13
 - Códigos de acesso 115, 132
 - Colocação em funcionamento 8
 - Compensação da temperatura 57
 - Componentes da caixa 11
 - Comunicação IrDA 89
 - Configuração 28
 - Alarme 58
 - Ciclos de esterilização 46
 - Ciclos de limpeza 46
 - Constante de tempo do filtro de saída 50
 - Corrente de saída com Error e HOLD 52
 - Dados de configuração próprios 38
 - Designação do ponto de medição 60
 - Estrutura do menu 32
 - Grupos de menu 33
 - Hora e data 60
 - Modo de calibragem 42
 - Saída de corrente 1 48
 - Saída de corrente 2 54
 - Sensocheck 58
 - Sensor 40
 - Temperatura 40
 - Temporizador de calibragem 44
 - Visão geral 35
 - Configurar previamente a calibragem do pH 67
 - Conjunto de parâmetros A/B 33
 - Comutar manualmente 34
 - Dados de configuração próprios 38
 - Ecrã 81
 - Constante de tempo do filtro de saída 51
-

Control Drawing 122
Converter o declive em mV 75

D
Dados de calibragem 83
Dados técnicos 93
Data 61
 Ecrã 81
Declaração de conformidade CE 120
Dependência da temperatura de sistemas de referência medida em relação ao EPH 78
Desgaste do sensor 114
Designação do ponto de medição (“TAG”) 61
Detecção da temperatura 40
 Na calibragem 43
 Predefinição da temperatura através da entrada de corrente 41, 57
Devolução em caso de garantia 2
Diagnóstico 28, 82
 Auto-teste do aparelho 84
 Dados de calibragem 83
 Dados do sensor 83
 Diário de operação 85
 Monitor do sensor 86
 Versão 86
Diário de operação 85
Diário de operação alargado 85, 115
Dimensões 12
Documentação 3

E
Electronic Signature 115
Eliminação 2
ERR 109
Erros de calibragem 108
Erros de parâmetros 108
Estados operacionais 90
Estrutura do menu 29
 Configuração 32
Exemplos de ligação 19

F

FDA 21 CFR Part 11 115

Filtro de saída 50

Fixação 12

G

Gama de produtos 91

Garantia 2

Glossário 116

H

HART 111

HOLD 28, 30

 Activar o HOLD externamente 31

 Activar o HOLD manualmente 31

 Comportamento do sinal de saída 30

 Sinal de saída em HOLD 30, 53

 Terminar 30

Hora 61

 Ecrã 81

I

Indicações de segurança 3, 7, 8

Indicar dados do sensor 83

Indicar número de série 86

Indicar tipo de aparelho 86

Indicar valores de medição 86

Indicar versão de software 86

Info 109

Instalação 15

 Áreas potencialmente explosivas 9

Interface do utilizador 24

Introdução de dados de sensores previamente medidos 74

Introduzir valores 27

L

Ligação a unidades de alimentação 92

Ligação do sensor 17

Ligações de circuitos 19

M

- M420 X Control Drawing 122
- Marca registada 9
- Medição 81
- Medição externa da temperatura 57
- Medir 26
- Mensagens de erro 109
- Menu de selecção 27
- Modo de calibragem 43, 67
- Modos de funcionamento 28
- Monitor do sensor 86, 88
- Montagem 11
- Montagem em painéis de distribuição 14
- Montagem em postes 13

N

- Número de série 86

O

- Ocupação de bornes 16
- Opções TAN 89, 91

P

- Passcode de assistência perdida 89
- Passcodes 115, 132
 - Definir passcode 89
- Permissão das opções 89
- Permissões para a aplicação em áreas potencialmente explosivas 9, 97
- Placas de identificação 16
- Plano de montagem 12
- Potencial de assimetria 75
- Predefinir corrente de saída 88
- Protecção contra explosão 97

R

- Reposição para a configuração de origem 89
- Resolução de erros 108

S

- Seleccionar o modo de funcionamento 27
- Seleccionar tipo de sensor 40
- Seleccionar tipo de sensor de temperatura 41
- Sensocheck 58, 112
 - Configuração 59
- Sensoface 108, 112
- Sensores digitais 62
 - Ligação 63
 - Seleccionar tipo de sensor 41
 - Substituição do sensor 64
- Sensores ISM® 62
- Sinal de saída em HOLD 30, 53
- SIP 47

T

- Tabelas de tampões 99
- TAG 61
- Teclado 24
- Termos técnicos 116
- Teste da EEPROM 84
- Teste da FLASH 84
- Teste da RAM 84
- Teste do módulo 84
- Texto informativo 109

U

- Unidade de medida 49, 55
- Unidades de alimentação 92
- Utilização correcta 7

V

- Versão do software/hardware 86
- Visão geral 10
- Visor 25
 - Teste do visor 84
- Volume de fornecimento 3, 11

Passcodes

No menu SERVICE – CODES, é possível definir passcodes para proteger o acesso a determinados domínios das funções.

Modo de funcionamento	Passcode
Assistência (SERVICE)	5555
Diagnóstico (DIAG)	
Estado operacional HOLD	
Calibragem (CAL)	
Configuração (CONF)	

Mettler-Toledo AG,
Process Analytics
Im Hackacker 15
CH-8902 Urdorf
Tel. +41 (44) 729 62 11
Fax +41 (44) 729 66 36
www.mt.com/pro

Subject to technical changes.



FM e CSA em preparação