

English

Installation Instructions

Evaporation Trap for XP26/XPE26, XP56/XPE56

Deutsch

Montageanleitung

Verdunstungsfalle für XP26/XPE26, XP56/XPE56

Français

Notice de montage

Piège d'humidité pour balances XP26/XPE26, XP56/XPE56



Attention

Acclimation time: >2 hours

Empty pipetting container in due course.

If necessary, hanger and pipetting container must be replaced simultaneously.

Achtung

Akklimatisierungszeit: >2 Stunden

Pipettiergefäß rechtzeitig leeren





Falls erforderlich müssen Ausleger und Pipettiergefäß gleichzeitig ersetzt werden.

Attention





Temps d'acclimatation: >2 heures

Vide la cuve de pipetage régulièrement.

Si nécessaire, le dispositif de chargement et la cuve de pipetage doivent être remplacés ensemble.

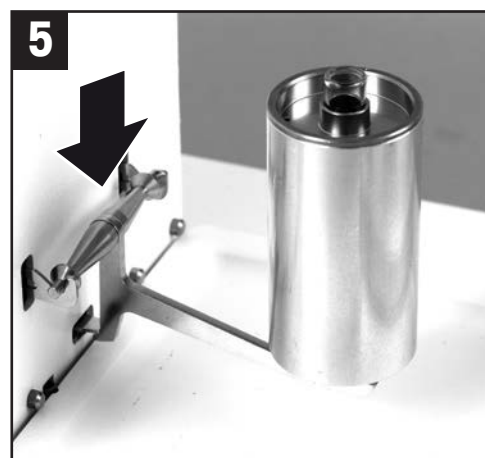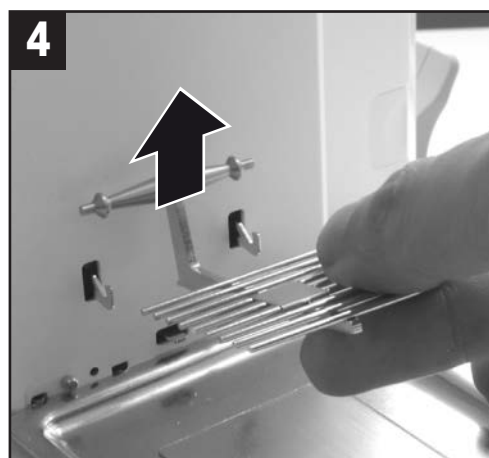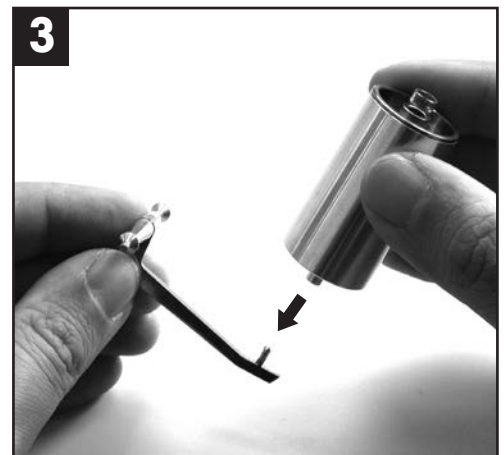
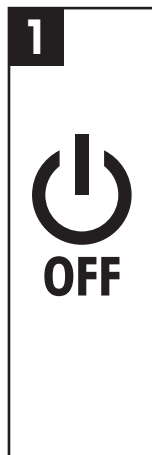


METTLER TOLEDO

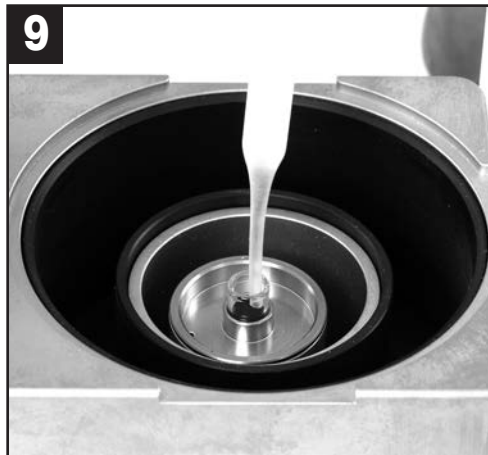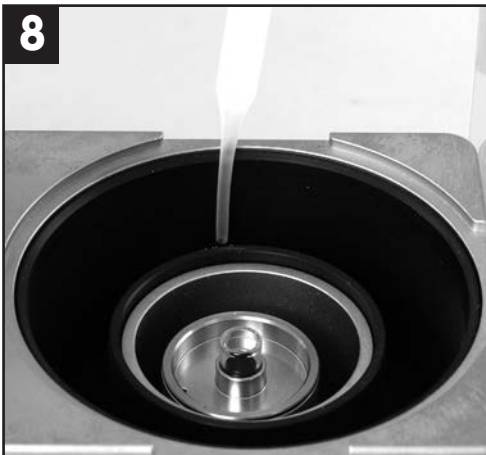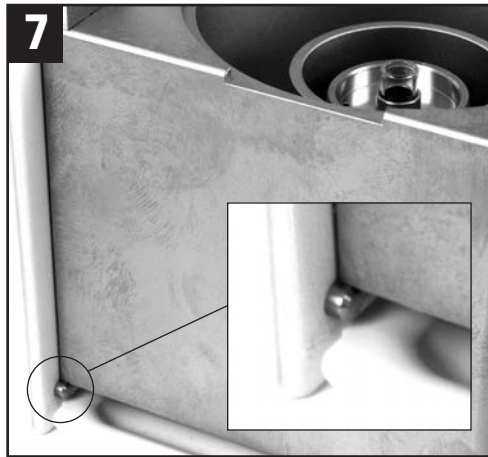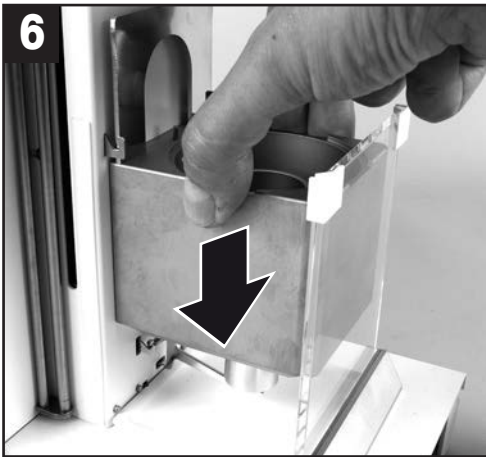

Fill water container with distilled water.
 Destilliertes Wasser ins Wassergefäß einfüllen.
 Replissez d'eau déminéralisée dans la cuve à eau.

Put a few drops of water into the glass tube.
 Ein paar Tropfen Wasser ins Glasröhrchen geben.
 Remplissez le tube avec quelques gouttes d'eau.

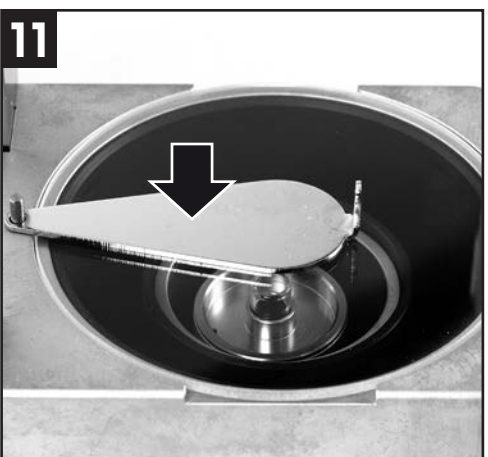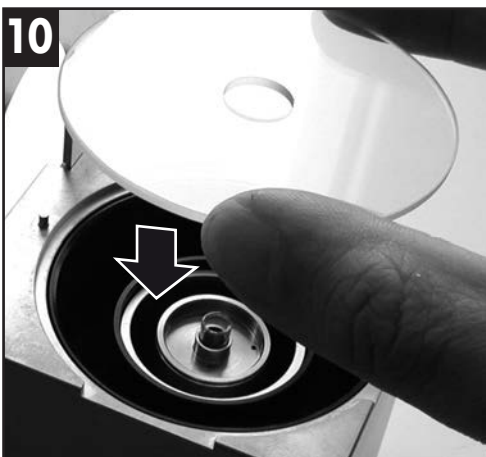

www.mt.com/lab-accessories

For more information

Mettler-Toledo AG, Laboratory Weighing
 8606 Greifensee, Switzerland
 Phone +41 44 944 22 11
 Fax +41 44 944 30 60
 Internet: www.mt.com

Subject to technical changes
 © Mettler-Toledo AG 11/2014
 11781134A en, de, fr

